


改善箇所説明図

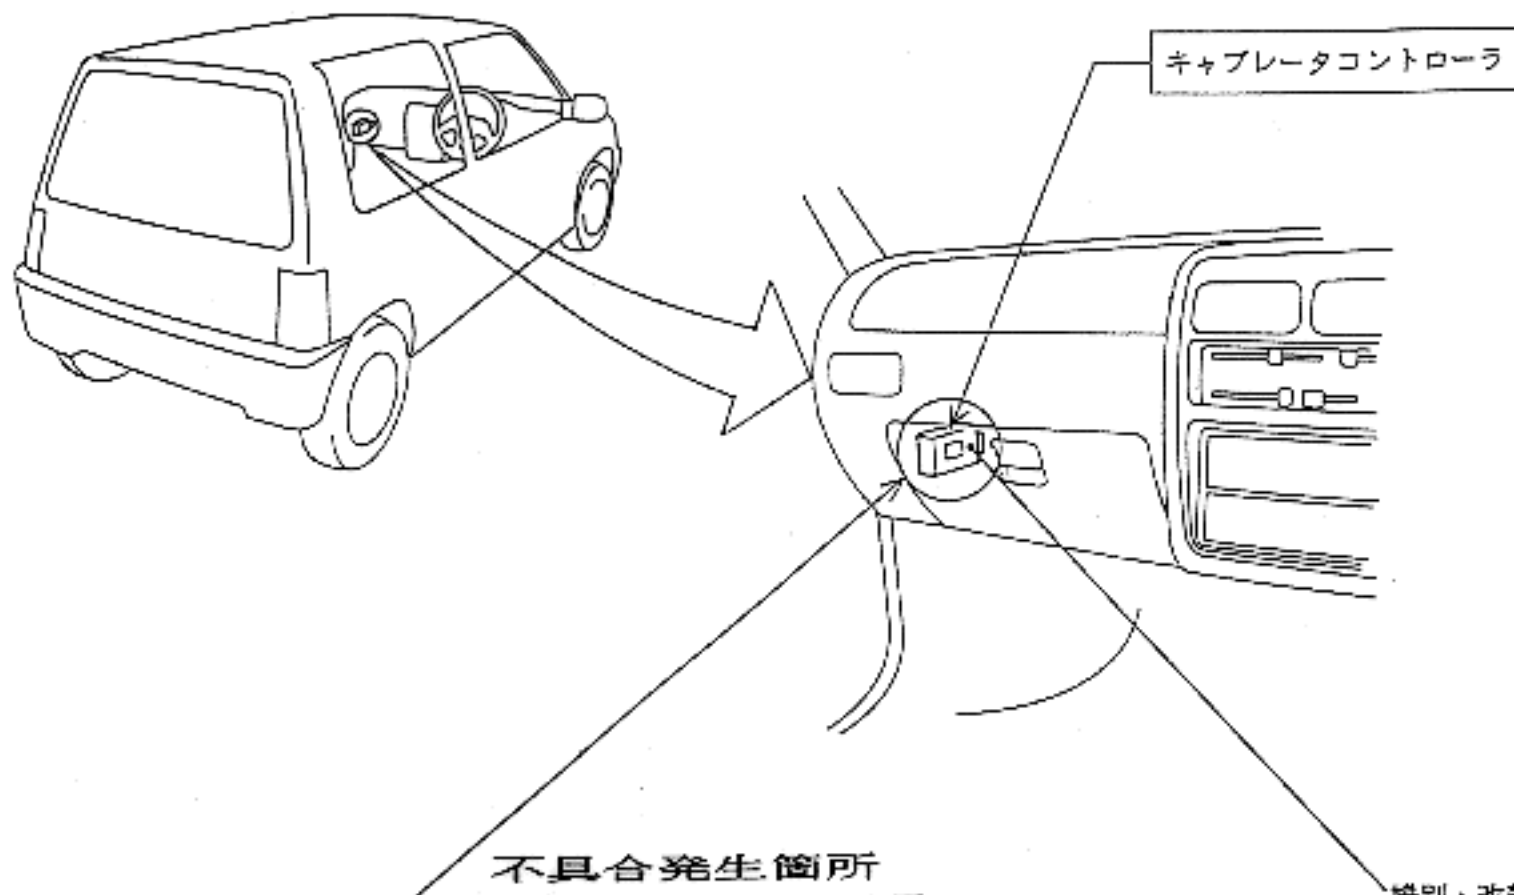

改善の内容

全車両、当該キャブレタコントローラを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合発生箇所

原動機のキャブレタコントローラ内のフューエルポンプリレー端子の半田量に不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該半田部にクラックが発生するものがあり、導通不良となって、アイドル不調もしくは再始動に時間を要する場合がある。

識別：改善済の車両にはキャブレタコントローラに黄色のシールを貼付する