


改善箇所説明図

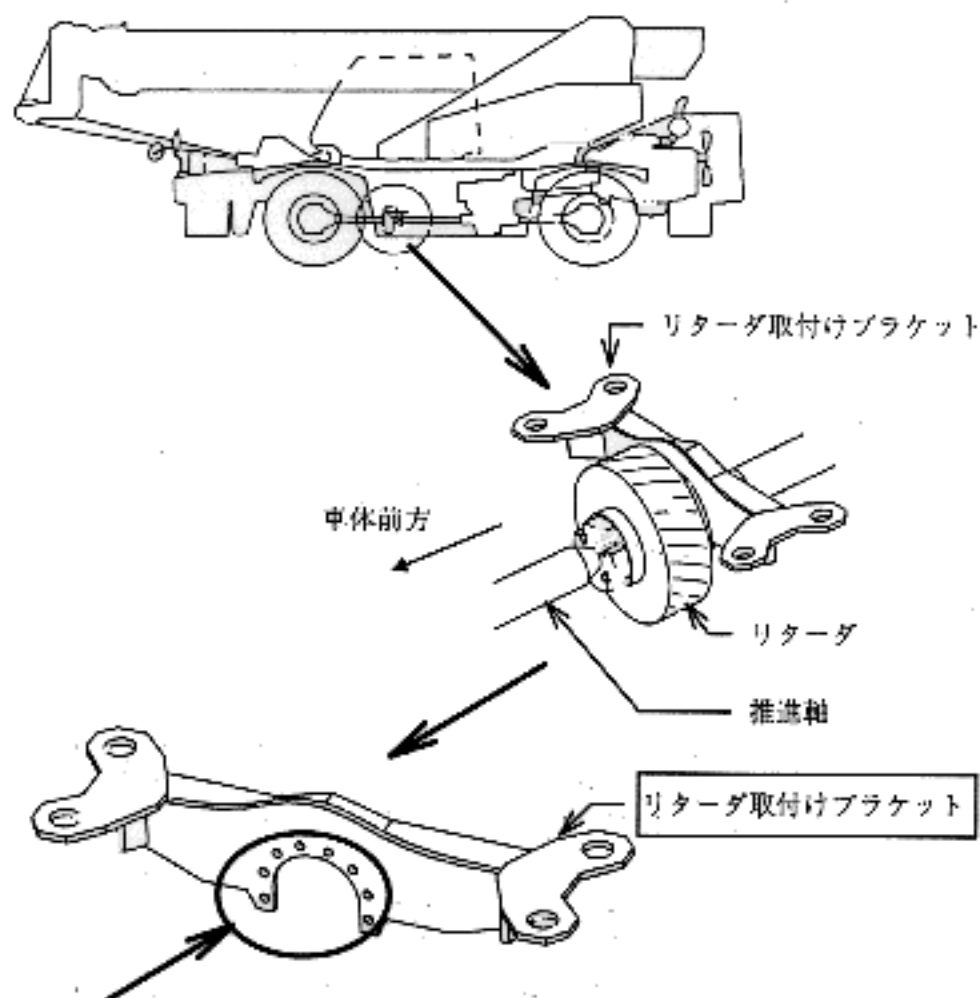


不具合発生箇所

補助制動装置であるリターダ取付車において、降坂時、原動機の過回転を防止するオーバラン警報を無視した速度での走行を繰返すと、推進軸の振動とリターダ取付ブラケットが共振することにより、最悪の場合、当該ブラケットに亀裂が発生して、リターダが脱落するおそれがある。

改善内容

- ・リターダ取り付けの全車両、当該リターダブラケットを改善品と交換する。
(改善品は、板厚を増し、下図のように、下部の左右を繋いだ形状である。)

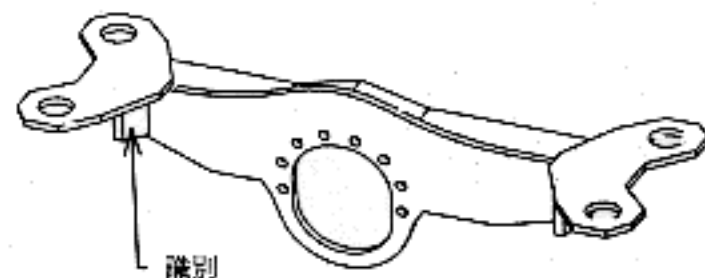

リターダ取り付けブラケット

識別: 改善品に交換後、取り付けブラケットの矢印部に白色ペイントを塗布する。