
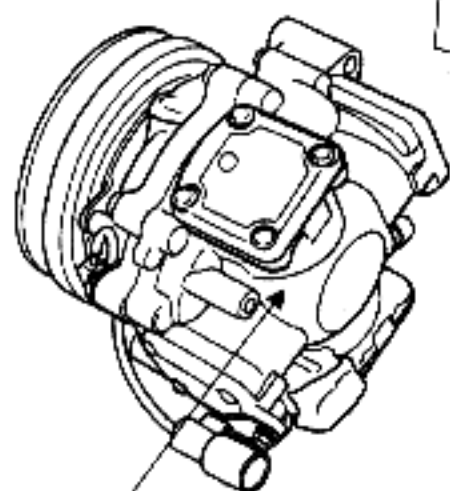


改善箇所説明図

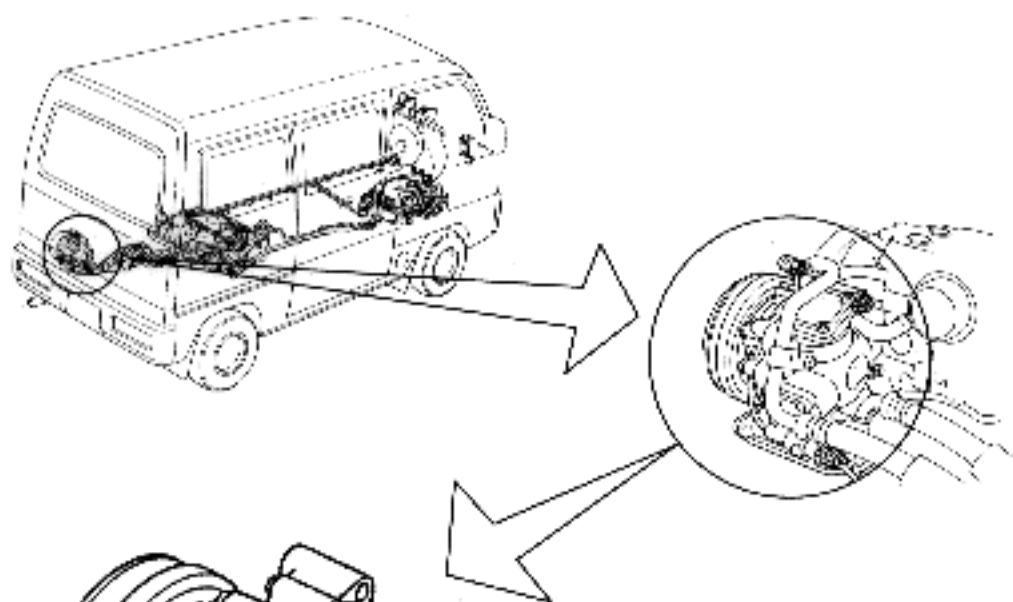


不具合発生箇所

エアコン装着車において、冷媒液不足の状態を高回転運転を行った場合、当該エアコンの圧縮機が焼き付き、最悪の場合、発火に至るおそれがある。

改善の内容

エアコン装着車について、冷媒液残量や圧縮機の洩れ等を点検し、

- ・冷媒液量が規定（50％）以下、もしくは洩れ等があるものは、圧縮機を良品と交換する。
- ・冷媒液残量が規定内のものは、冷媒液を充填する。

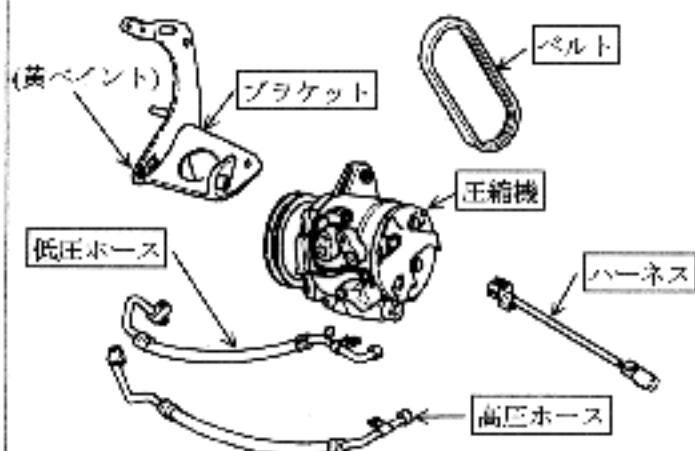

圧縮機の取付け形状が異なるため、ホース、ブラケット類も交換する。

識別：ブラケット部に識別黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。