



改善箇所説明図

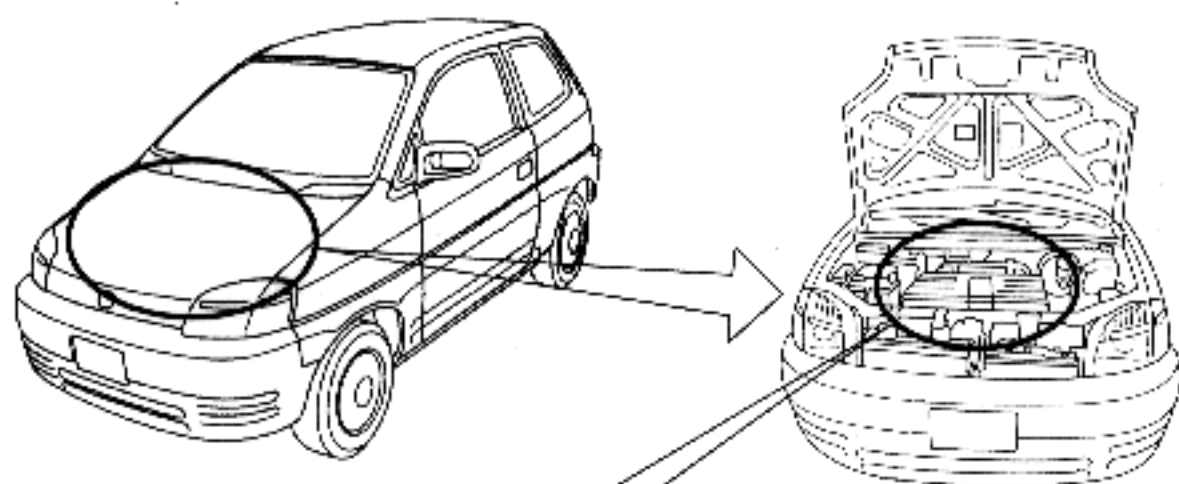

コンピュータ

不具合発生箇所

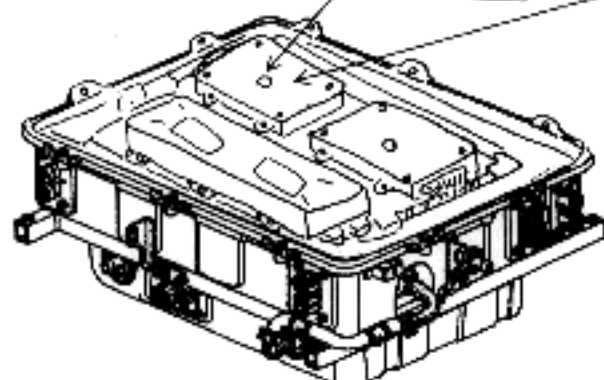

パワーコントロールユニット

原動機（モータ）を制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、バッテリー電圧が低い状態において、中高速領域（時速80km/h以上）で走行中に頻かにアクセルペダルを戻した場合、モータ制御システム警告灯が点灯して、予期せぬ減速に至るおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該コンピュータを対策品と交換する。

部品番号

不具合品：1KX30 PBX 006

対策品：1K000 PBX 013

識別：コンピュータ上面に黄色ペイントを塗布する。