


改善箇所説明図

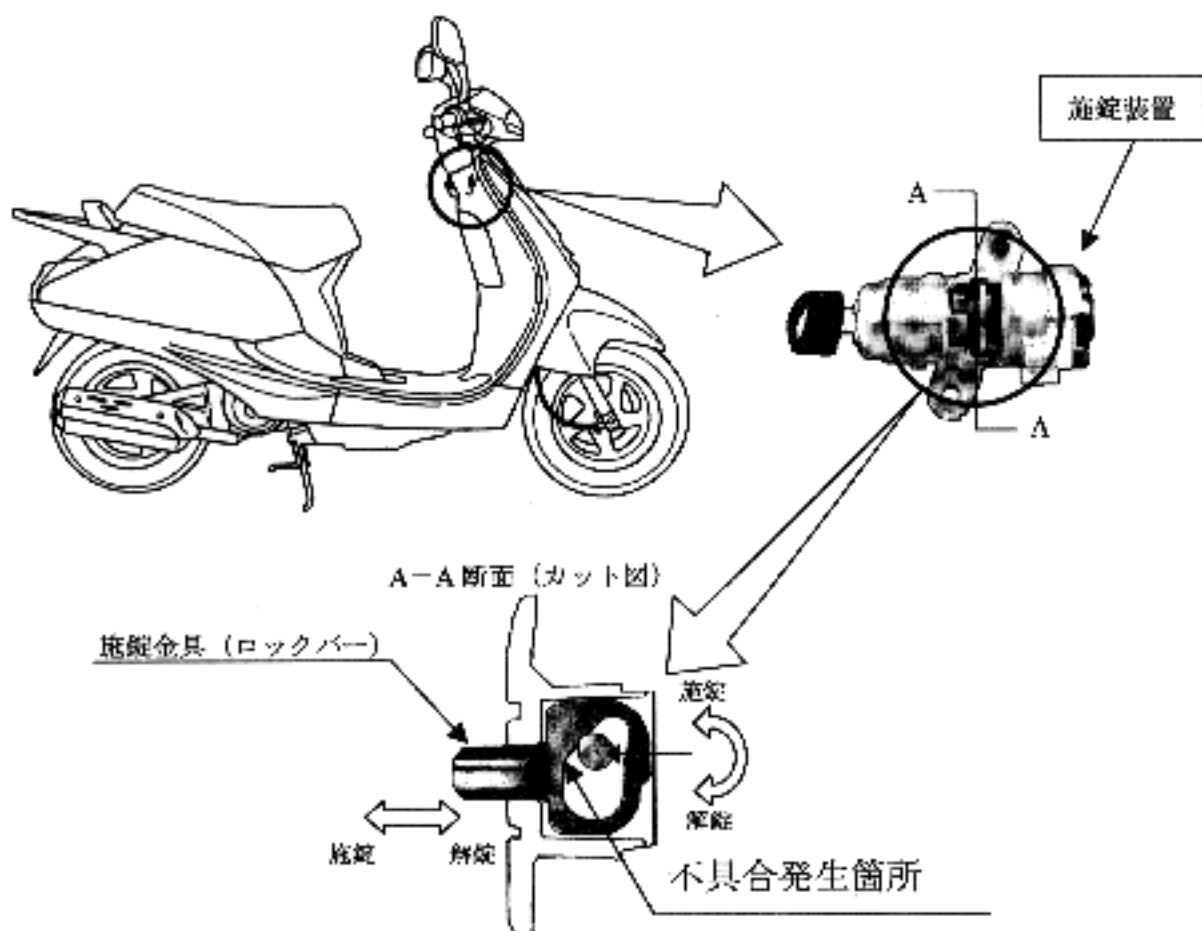

車体とハンドルを固定する施錠装置において、当該施錠装置の構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、施錠金具が折損し、施錠が解除できなくなるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該施錠装置を対策品と交換する。

(施錠装置には、主電源・座席・収納箱・燃料蓋用の4点の施錠を含む。)

部品番号

不具合品：35010-GCS-000

対策品：35010-GCS-305

識別：メインスタンド取付部左側車体に黄色ペイントを塗布する。