



改善箇所説明図

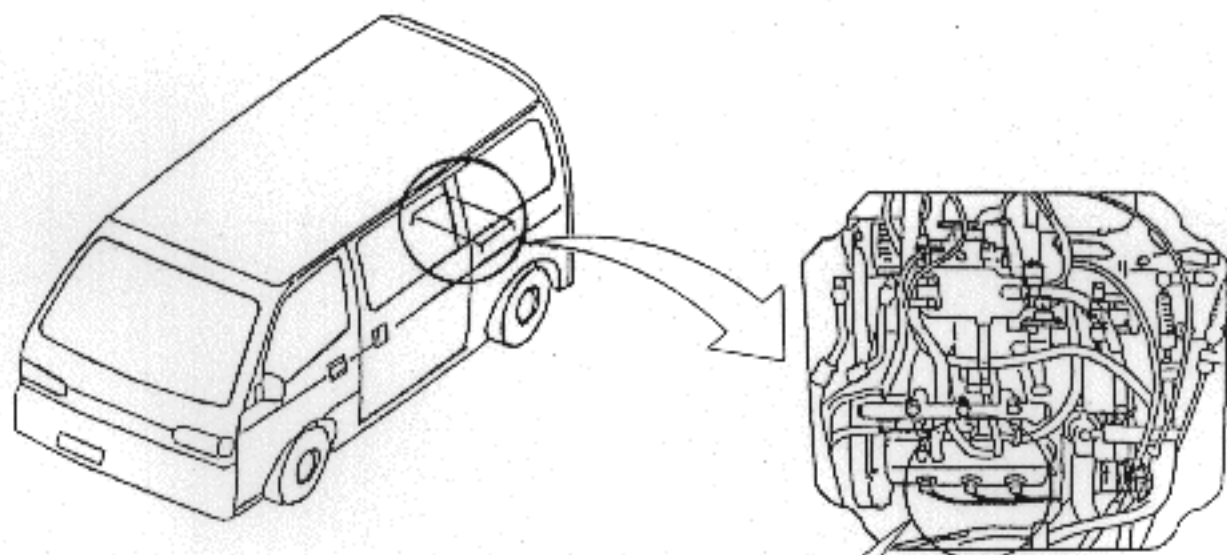

車両前方

不具合発生箇所

原動機の点火装置に使用している高圧電線（ハイテンションコード）のプラグキャップ部の材質が不適切なため、高温多湿の状態での運転を長期間繰り返すと、絶縁劣化するものがあり、原動機が不調となる場合がある。

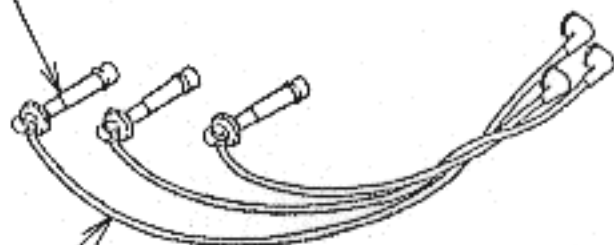

ハイテンションコード

プラグキャップ


改善の内容

全車両、当該ハイテンションコードを対策品と交換する。

識別：対策品はプラグキャップ頭部側面に凸マーク付き。

改善済車両にはバックドアのドアラッチ右横に黄色のシールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。

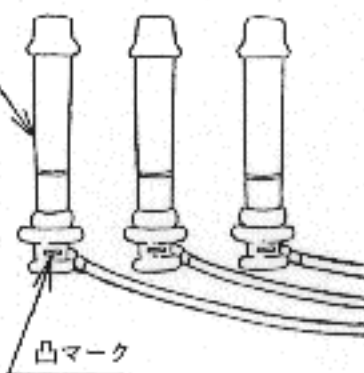

凸マーク