



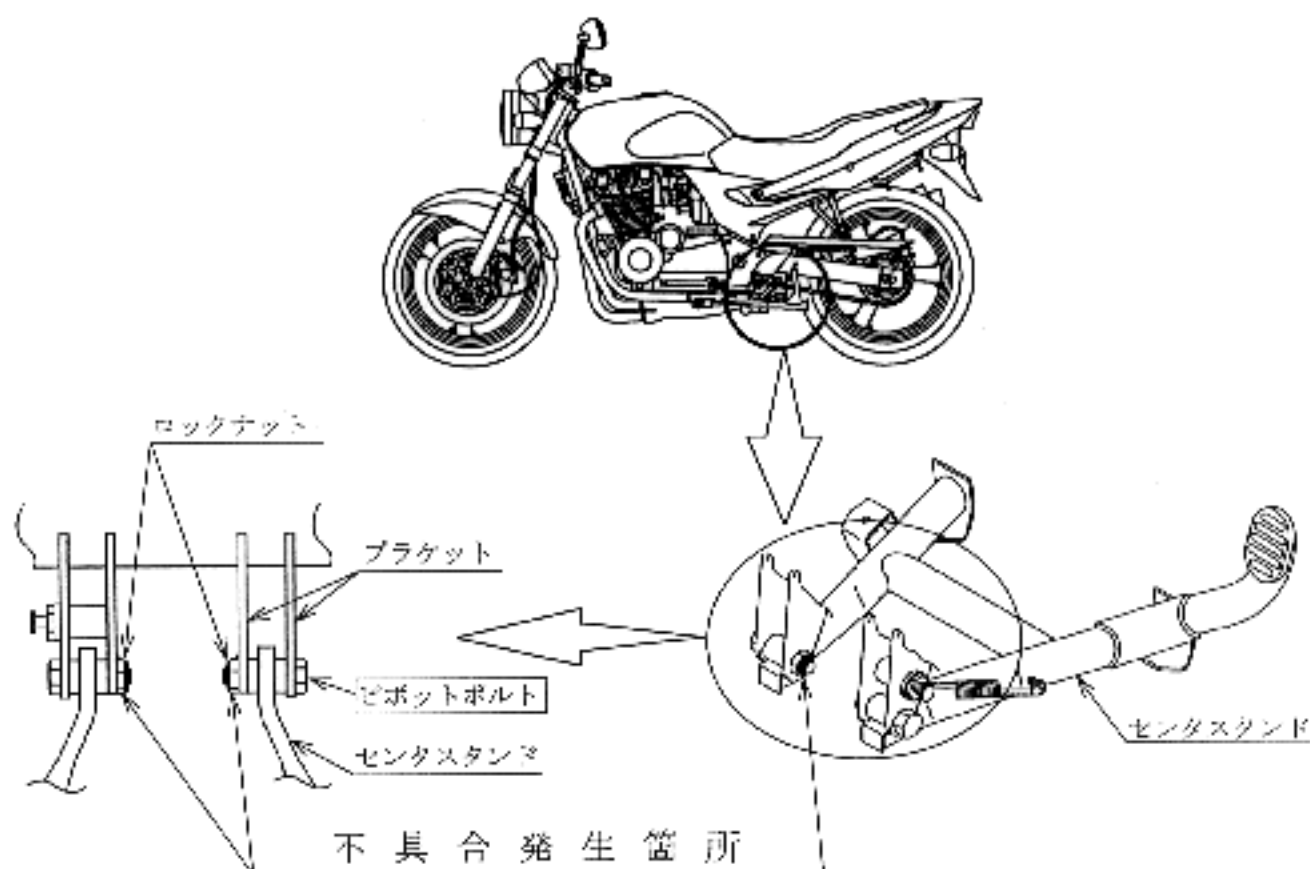


センタースタンドを直様に取付けているピボットボルト用ロックナットの取付け方法が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、センタースタンドを操作した時の摩擦トルクにより当該ボルトが緩み抜け落ちて、最悪の場合、センタースタンドを操作した時に当該スタンドが変形して、ドライブチェーンまたは後輪タイヤに接触し、損傷させるおそれがある

改善前

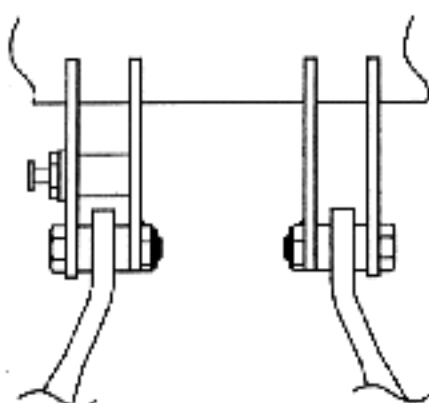

改善後

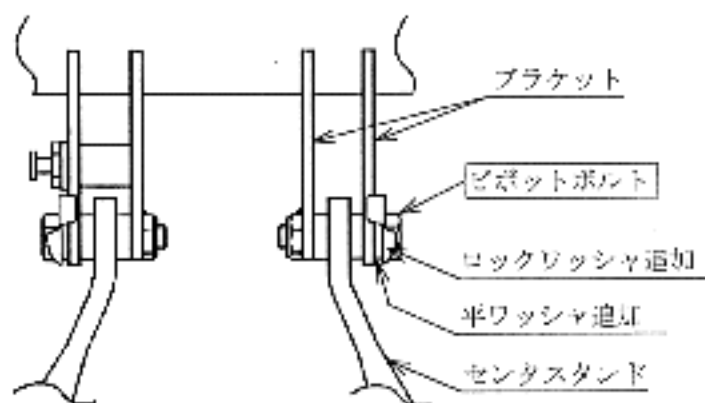

改善の内容

全車両、当該ボルトを対策長と交換し、ロックワッシャ及び平ワッシャを追加する。

また、当該ボルトが脱落しているものは、センタースタンドを良品と交換するとともに、ブラケットの修正を行う。