


改善箇所説明図

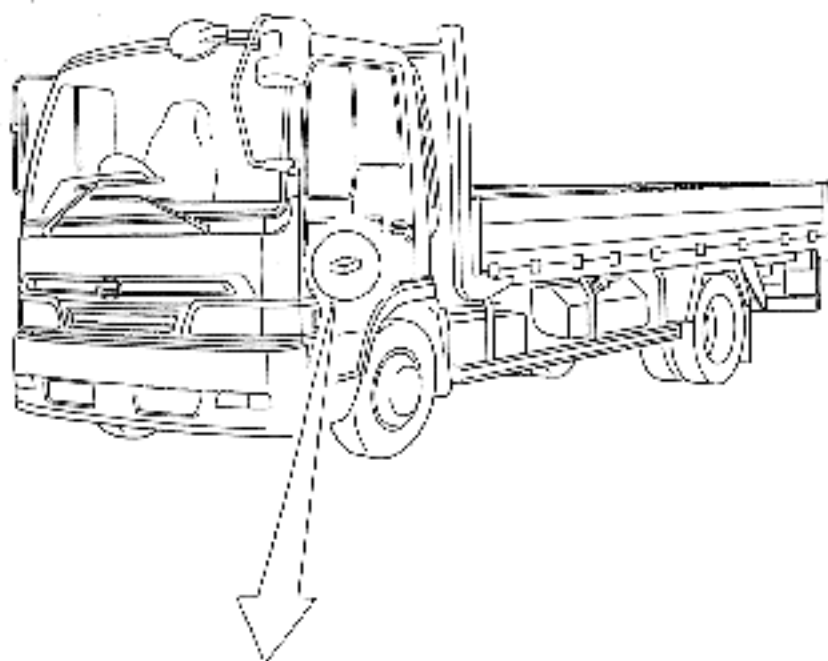

不具合発生箇所

制動装置の制動力制御装置（ABS：アンチロックブレーキシステム）の制御プログラムが不適切なため、急路等における急速走行時にハンドル操作をしながらブレーキを作動させた時、ABSが作動することがあり、運転者の予測より制動距離が伸びるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該車用コンピュータ（ECU）を対策品と交換する。
 （対策品の部品番号は2WD車ABS用 89660-1493A、2WD車ABS/ASR用 89660-1503A、4WD車ABS用 89660-1583A）

識別：黄色のペイントをスームプレート下に塗布する。