



改善箇所説明図

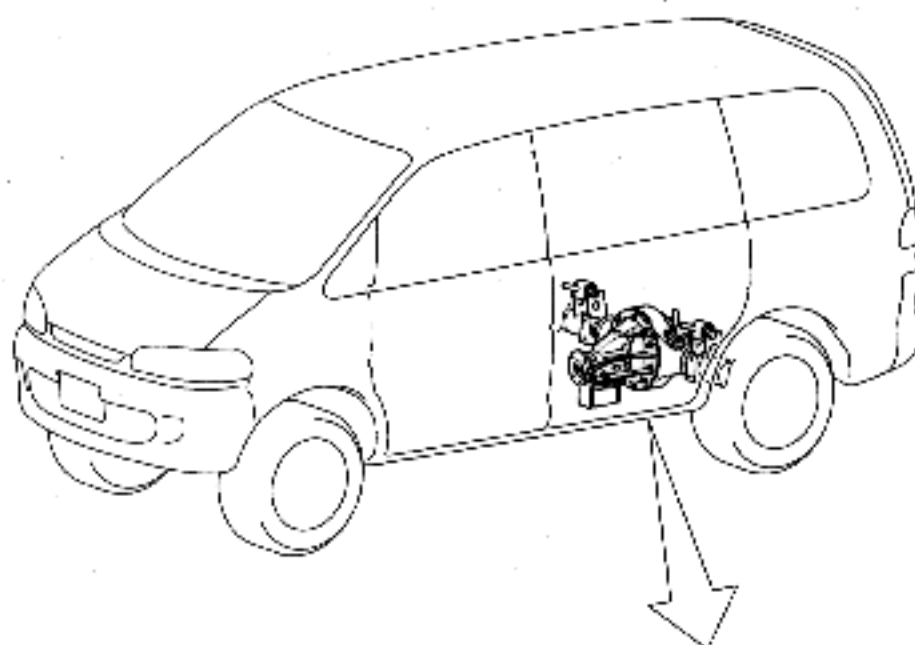


不具合発生箇所

後軸差動装置の振動を低減するために装着されているダイナミックダンパーにおいて、ウエイト支持ゴムの強度が不足していたため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、支持ゴムが破損し、ウエイトが脱落するおそれがある。

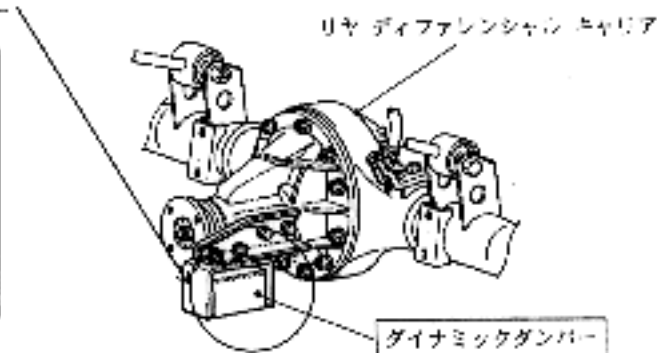


注：□ は交換部品を示す。

改善前

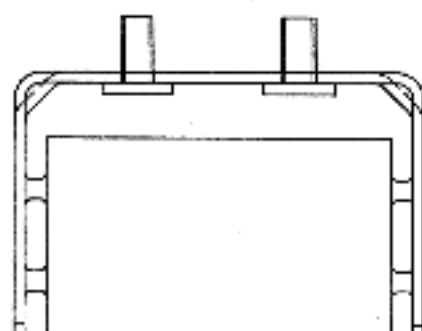

改善後

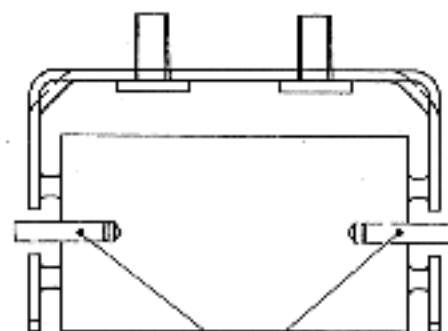

脱落防止ピン（2ヶ所）追加

改善の内容

全車両、脱落防止ピン（2ヶ所）を追加したダイナミックダンパーに交換する。

識別：当該ダイナミックダンパーの車両前後方向に対して後面に白または黄色のペイントを塗布する。