



改善箇所説明図

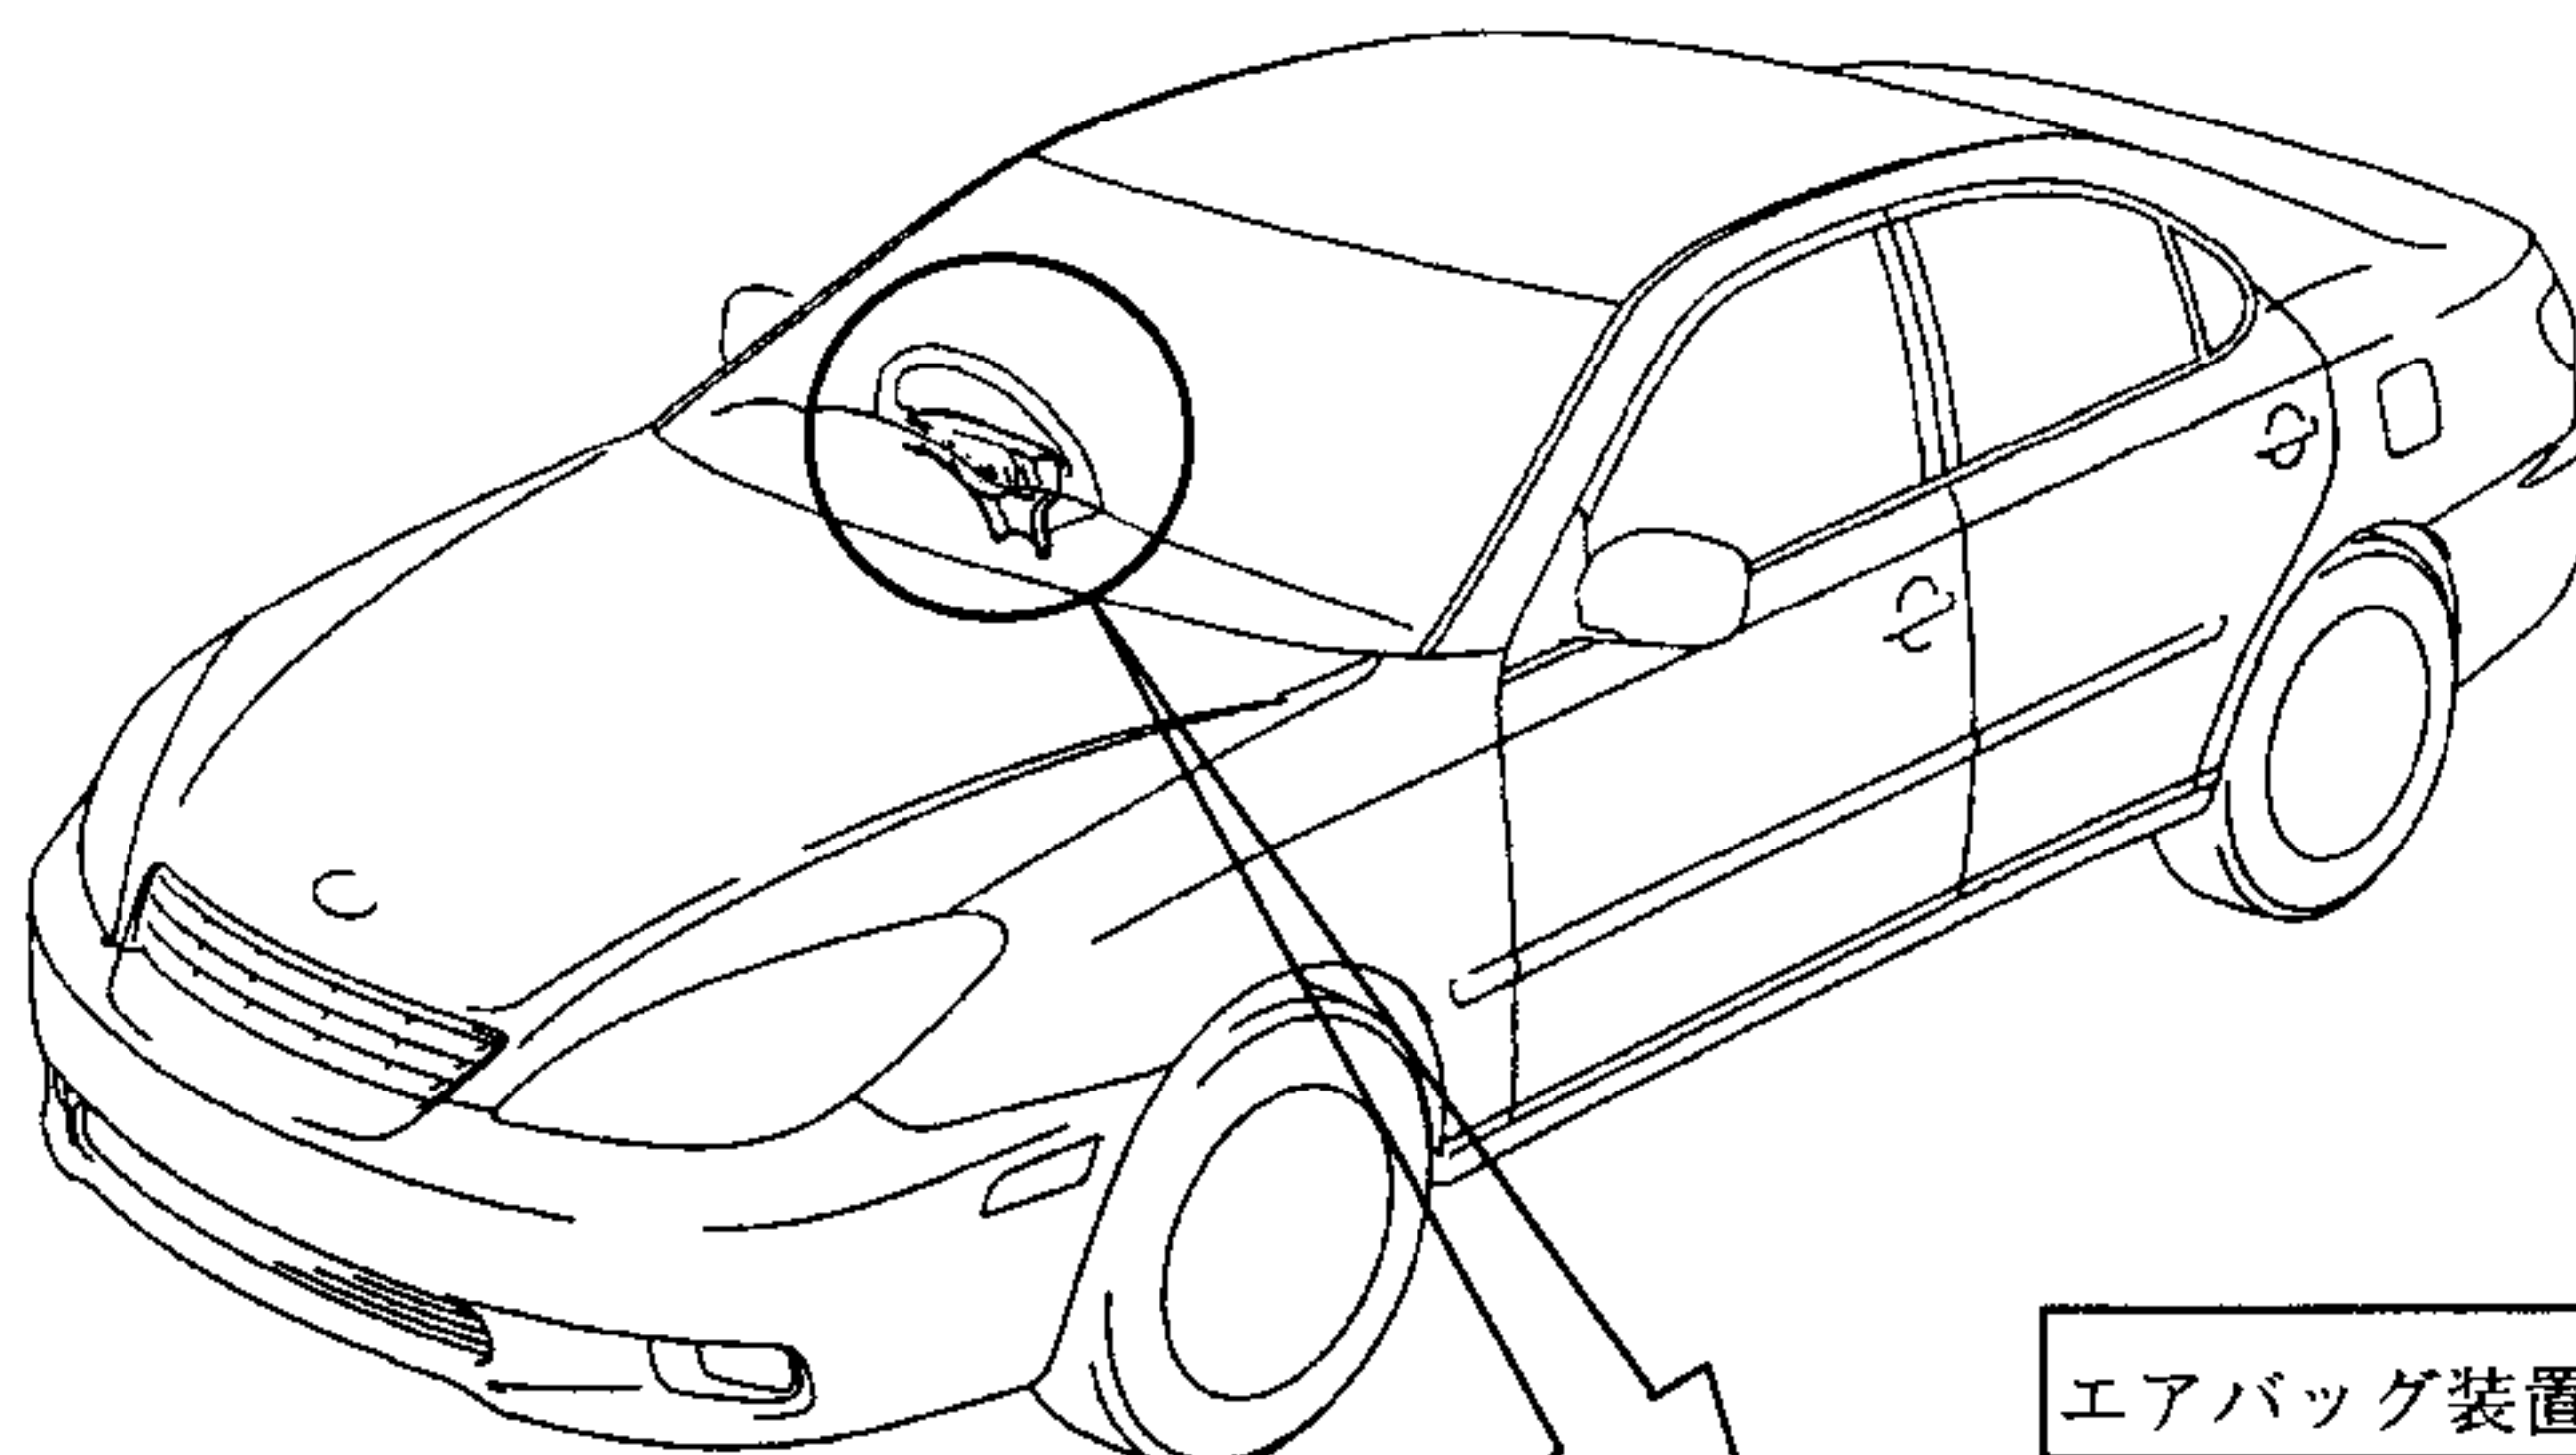

エアバッグ装置


不具合発生箇所

格納したバッグを保持している布製のエアバッグカバーの形状が不適切なため、エアバッグ展開時にステアリングホイールパッドの破断部位以外の下部が破断し、当該パッドの下半分がステアリングホイールから外れることがあります、最悪の場合、外れたパッドが乗員に当たるおそれがある。

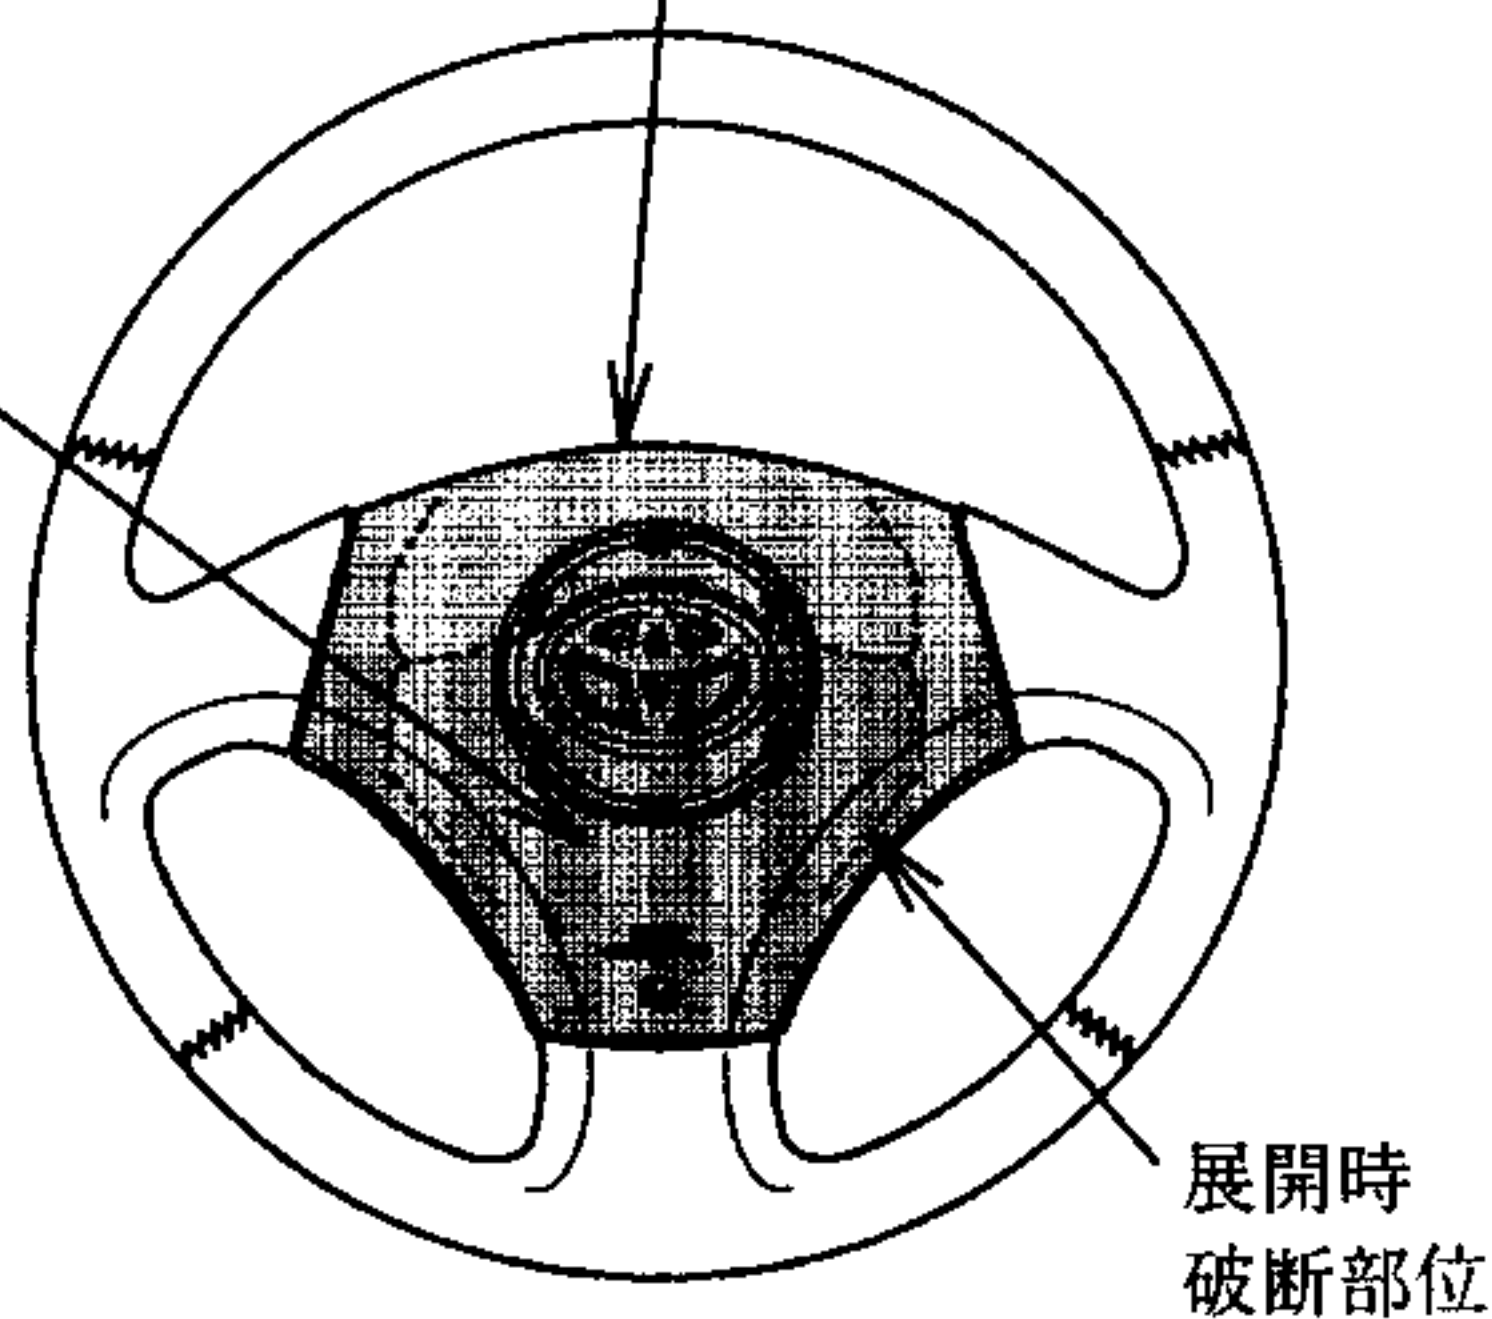


注：□ は交換部品を示す

改善前

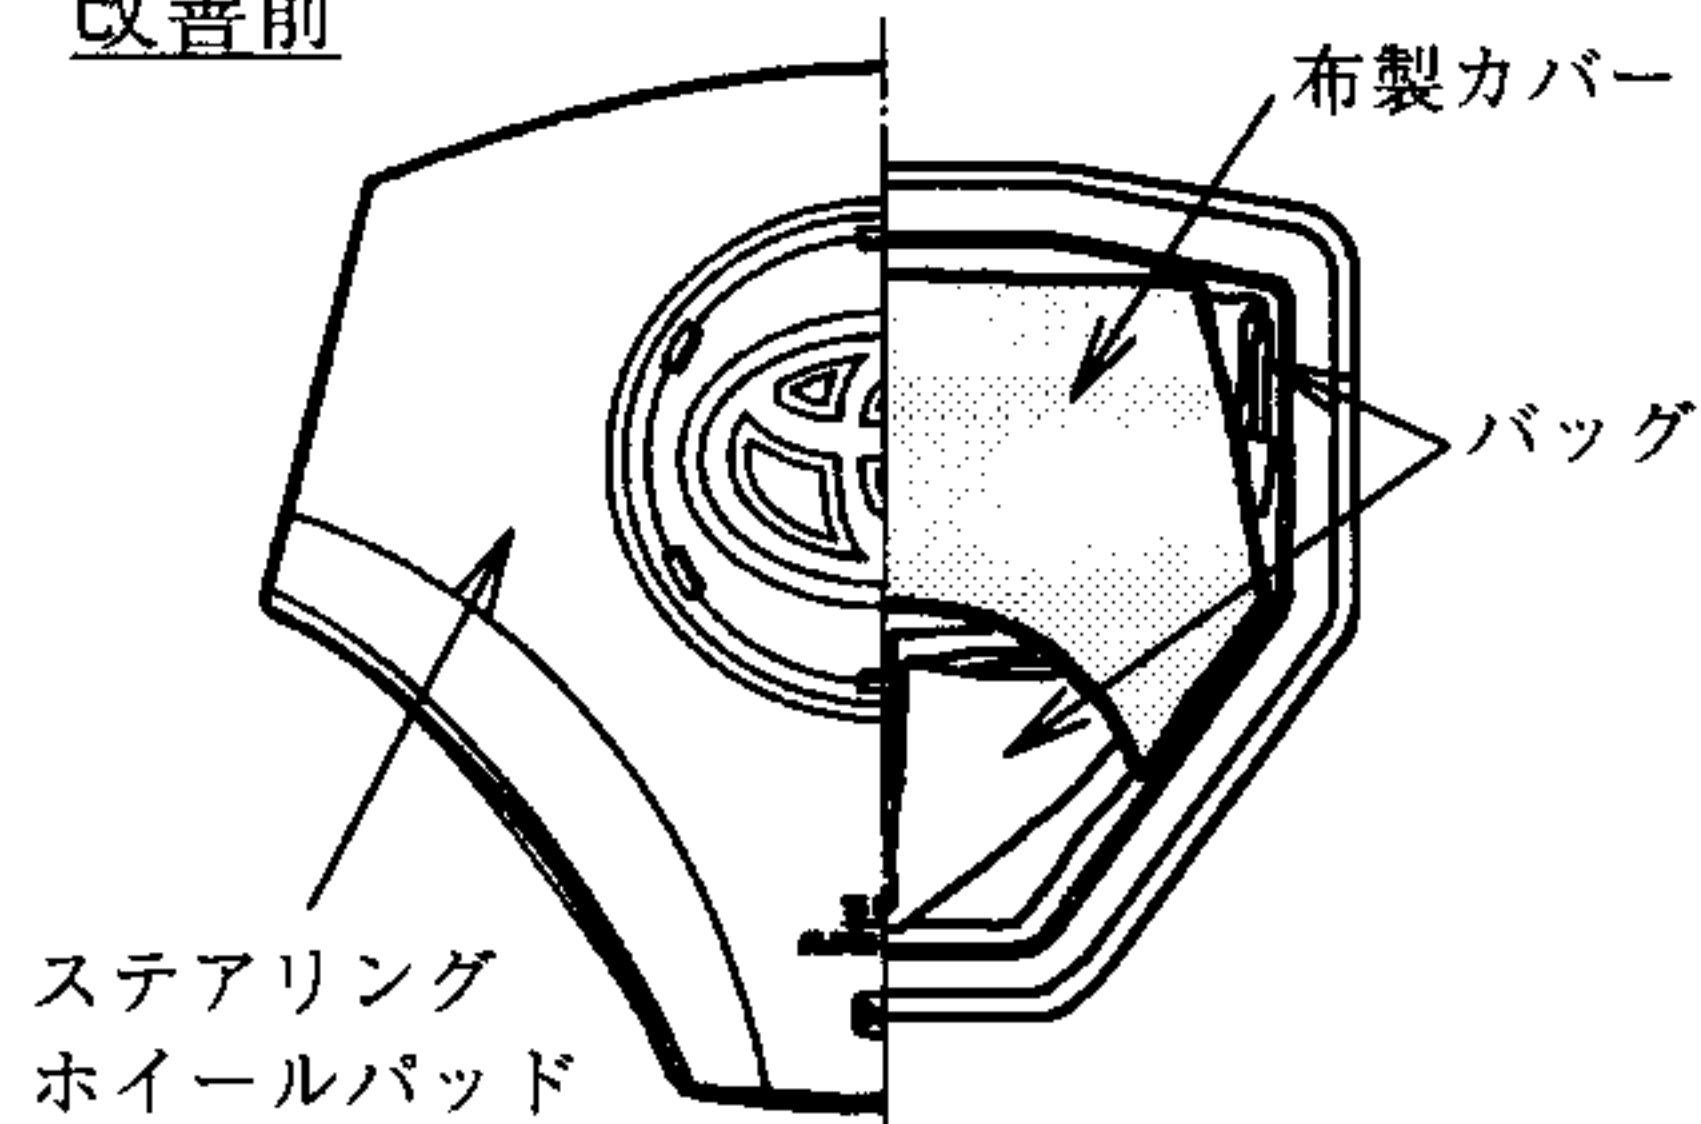

改善後

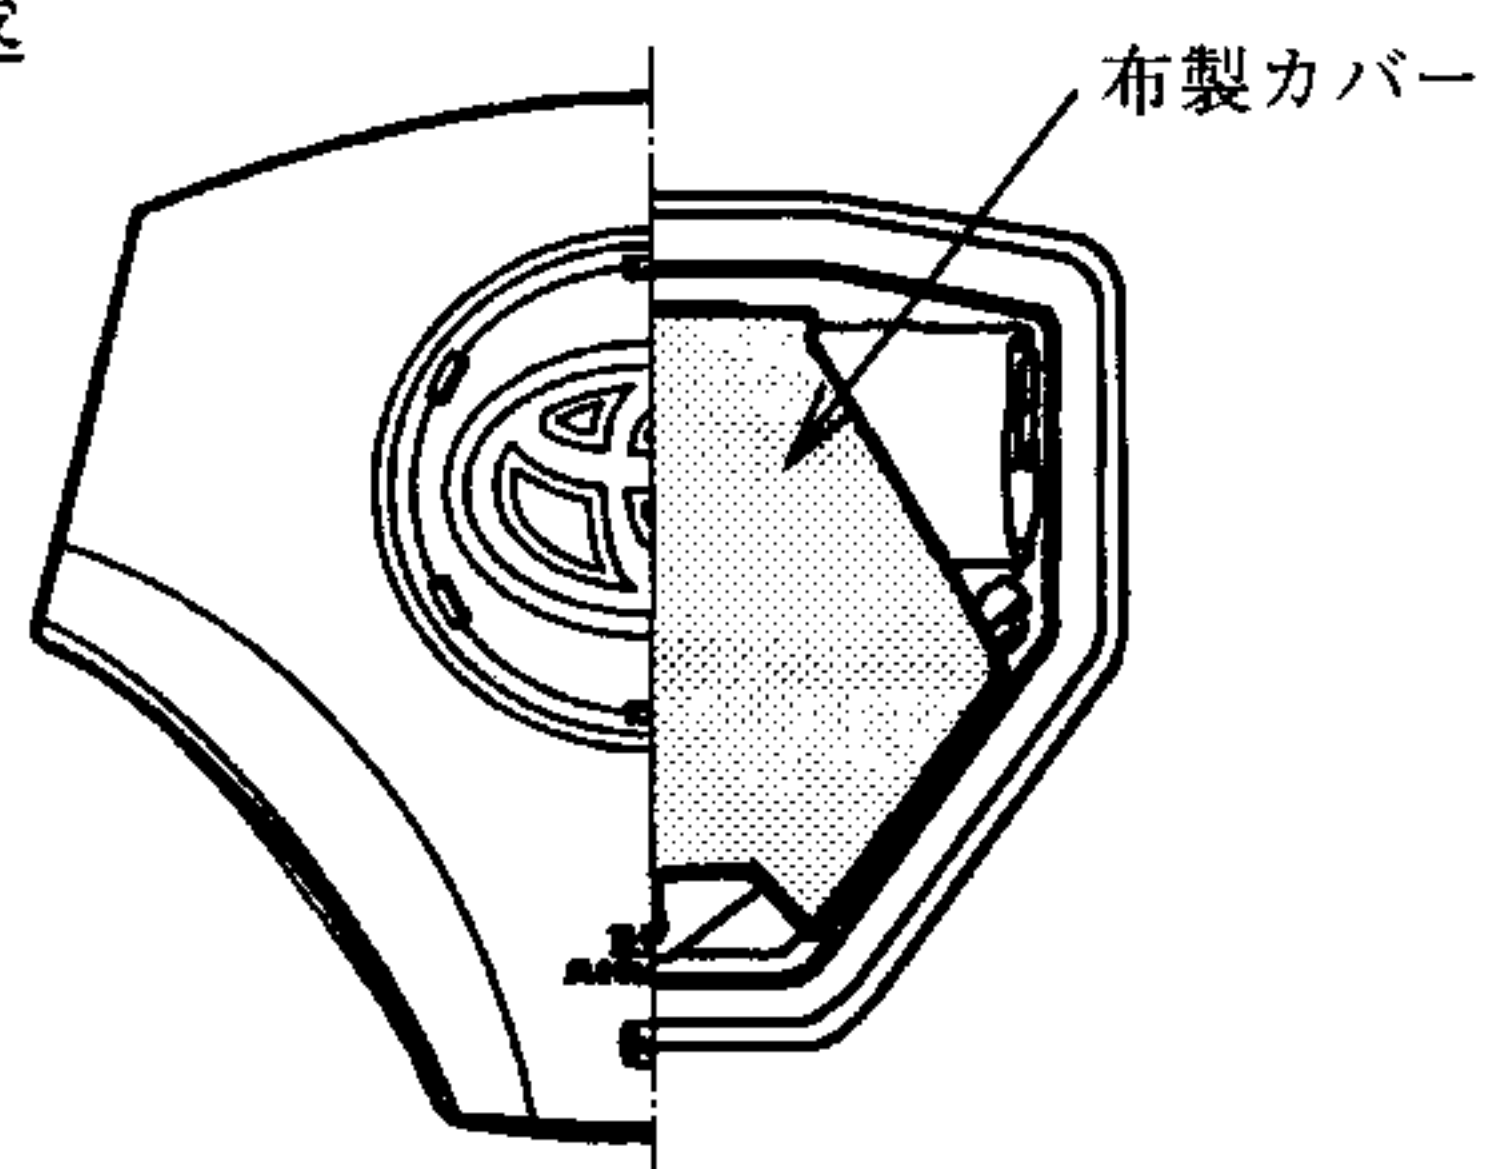

改善の内容

全車両、当該エアバッグ装置を布製カバーの形状を改良した対策品と交換する。

識別：エンジンルームにある車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。