


改善箇所説明図

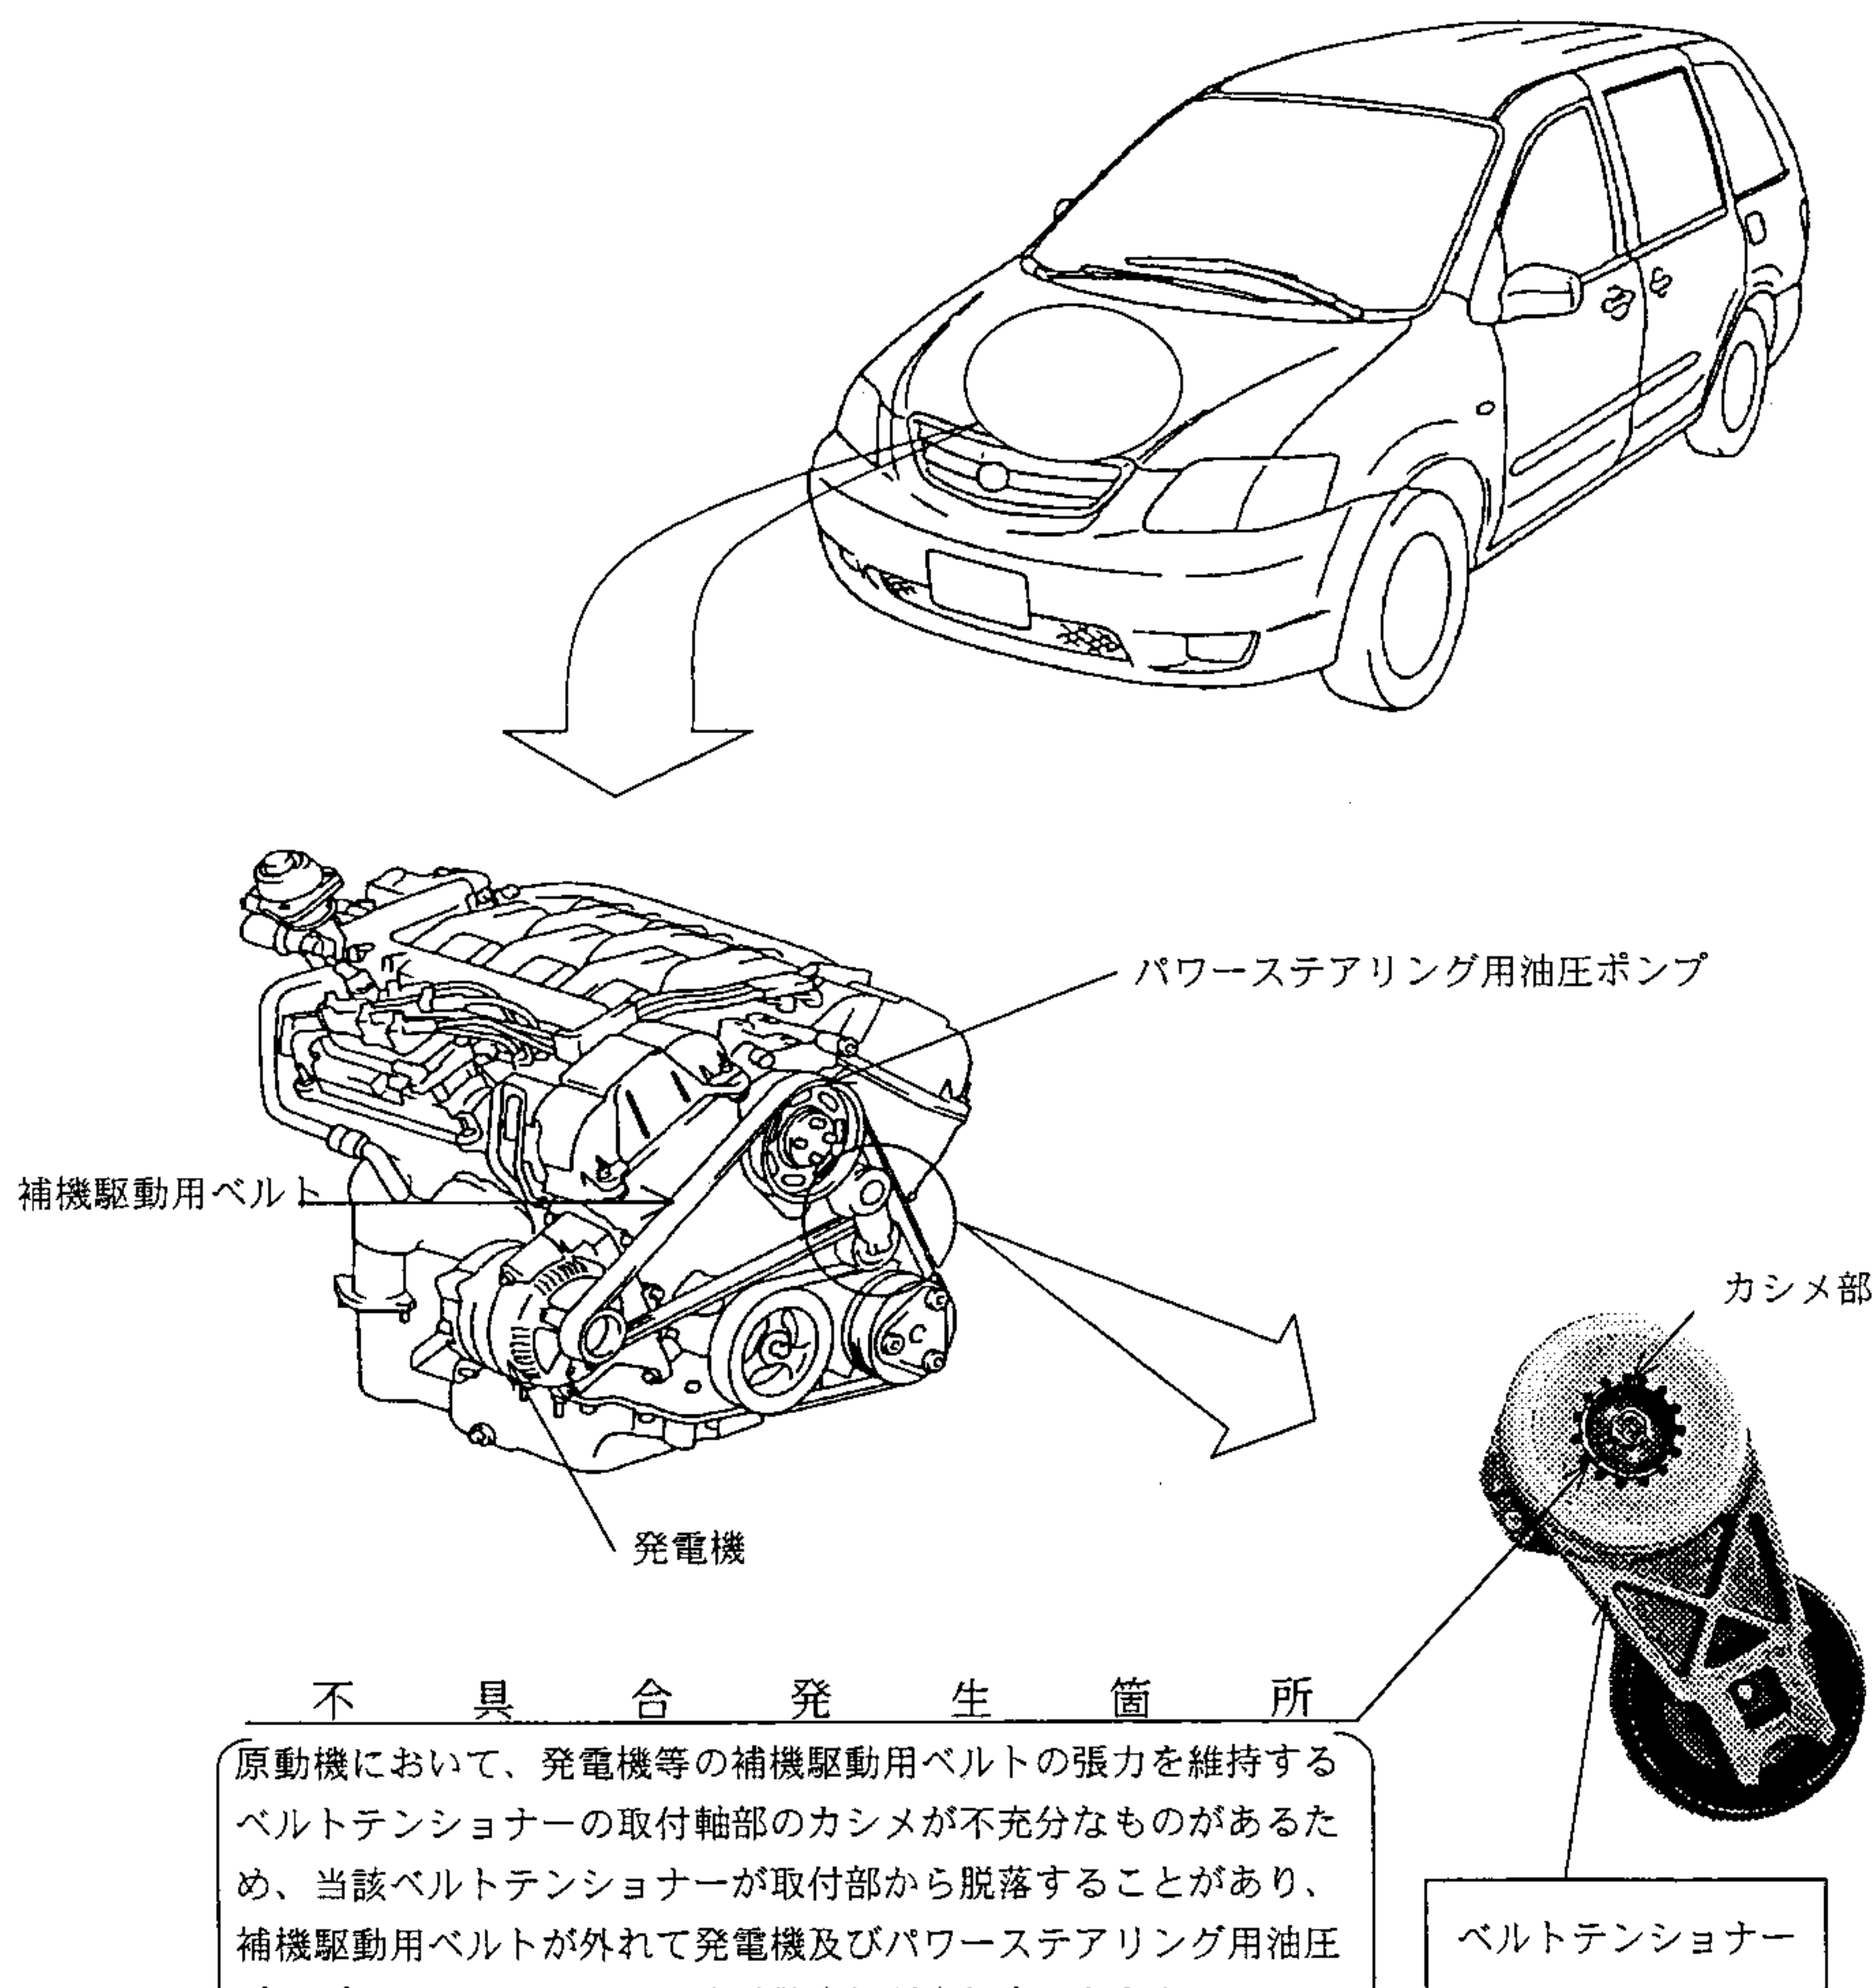

不具合発生箇所

原動機において、発電機等の補機駆動用ベルトの張力を維持するベルトテンショナーの取付軸部のカシメが不十分なものがあるため、当該ベルトテンショナーが取付部から脱落することがあり、補機駆動用ベルトが外れて発電機及びパワーステアリング用油圧ポンプが作動しなくなり、充電警告灯が点灯するとともに、ハンドル操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ベルトテンショナーを対策品と交換する。

識別：ベルトテンショナーのハウジング部に黄ペイントを塗布する。

注) は、交換部品を示す。