



改善箇所説明図

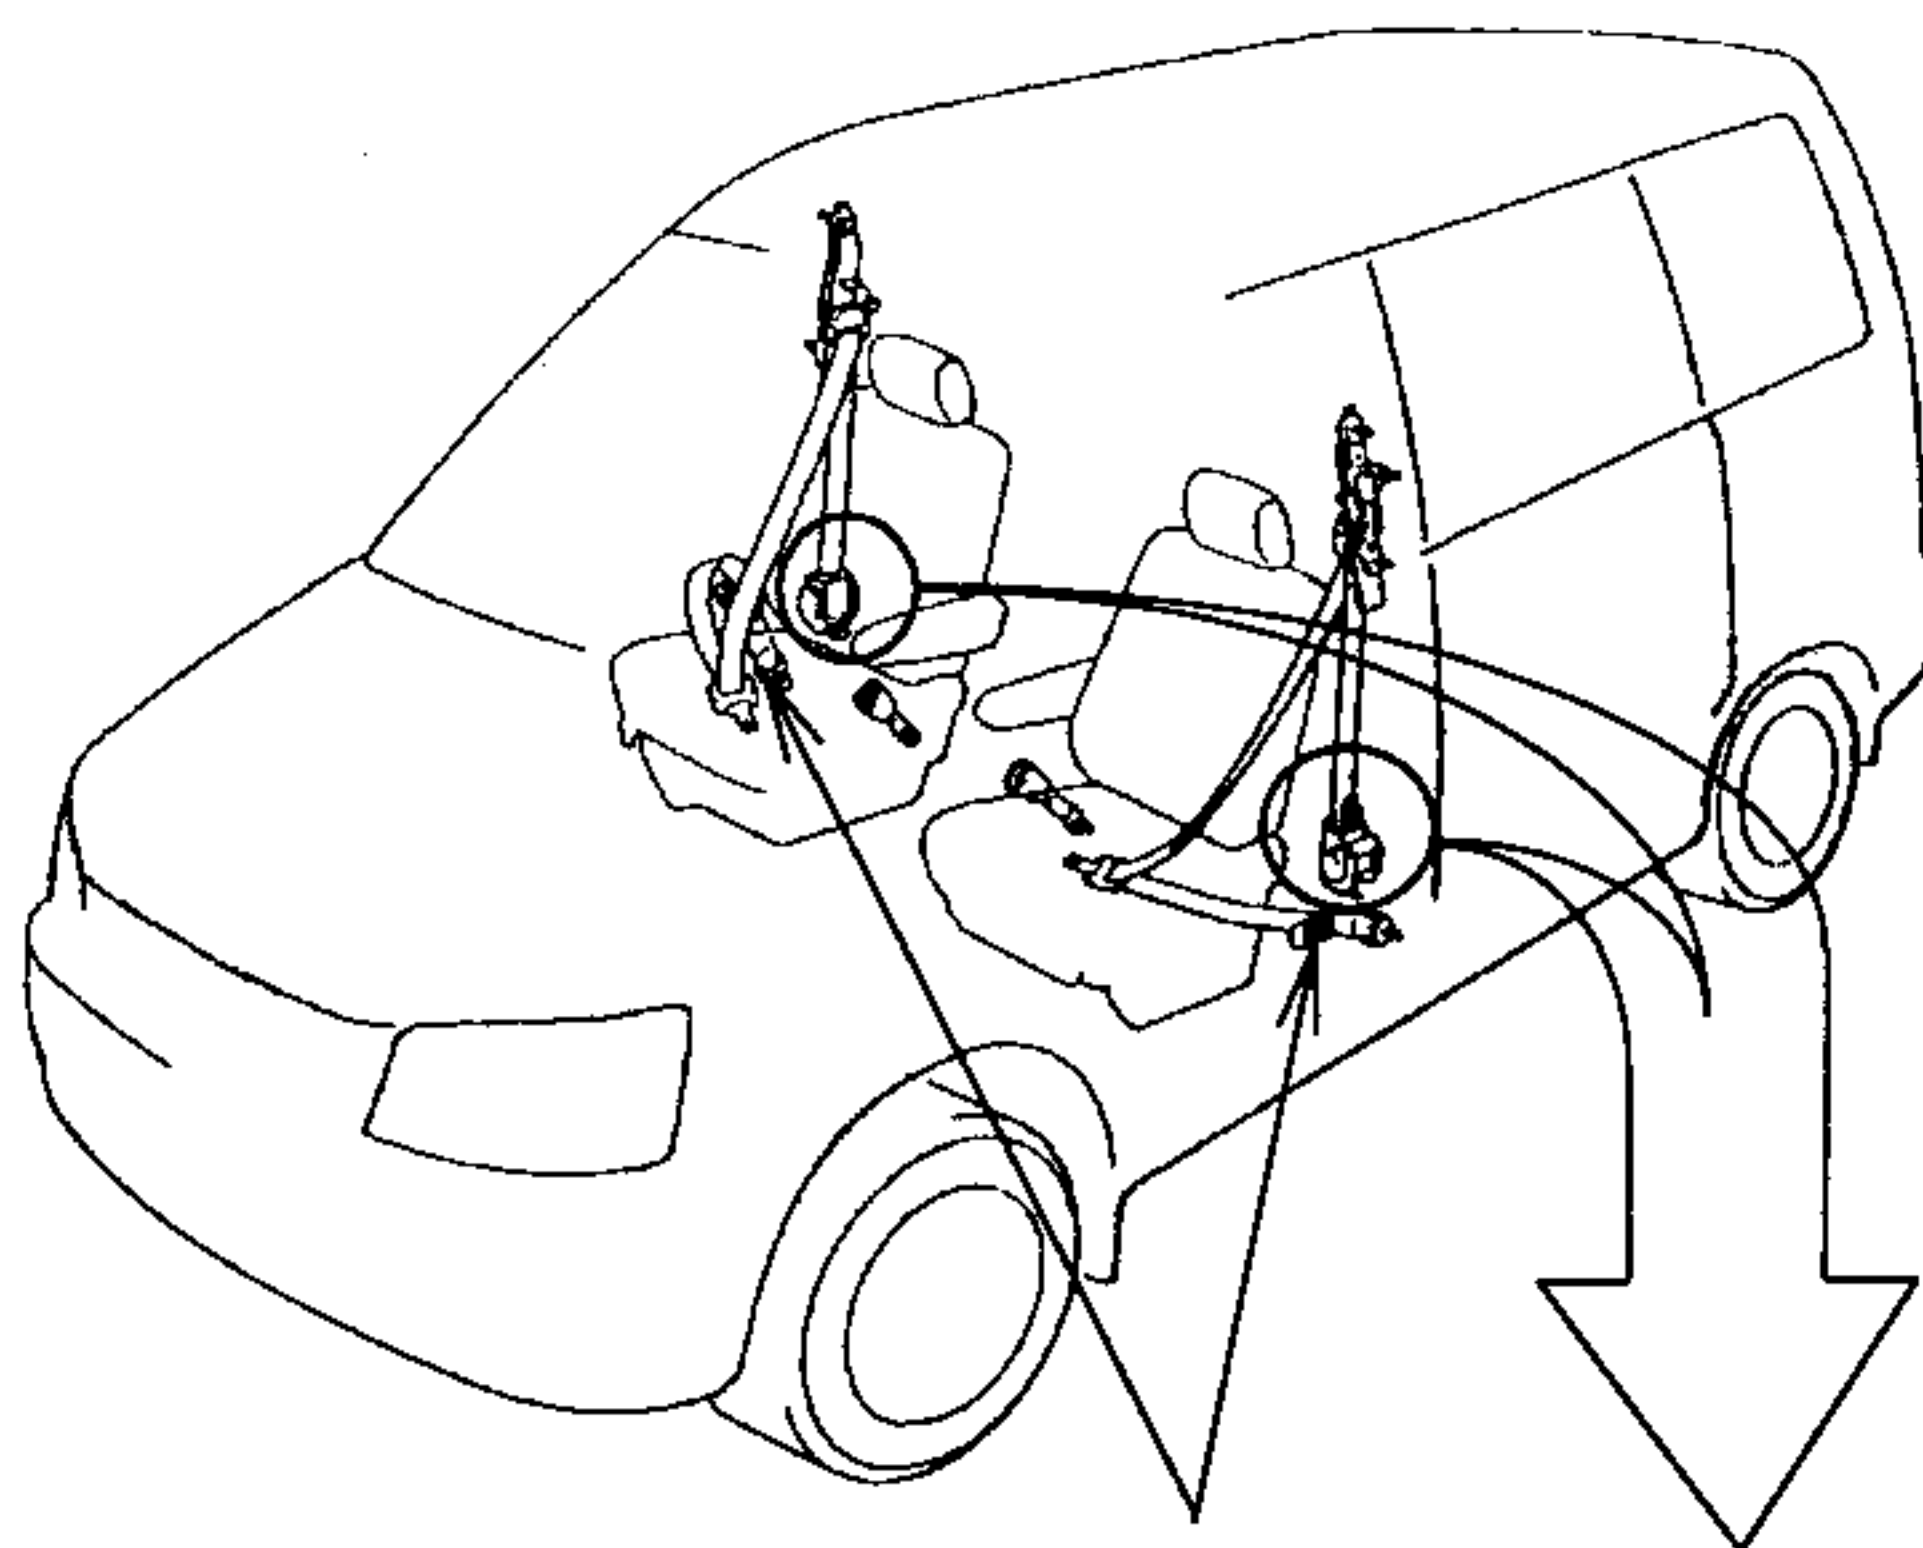


製造番号 (ラベル)

A-A断面

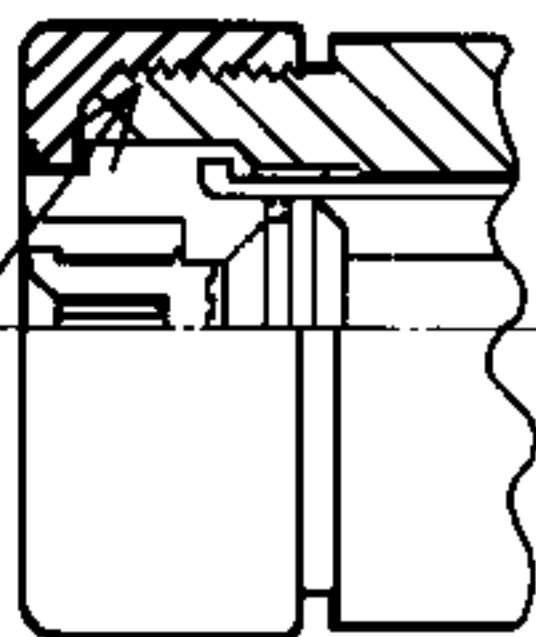

不具合発生箇所

金属製容器のねじ山の加工方法が不適切なものがあるため、ベルトテンショナが作動した際の圧力により当該容器のキャップが内張りを破って飛び出すことがあり、最悪の場合、外れたキャップが乗員に当たるおそれがある。

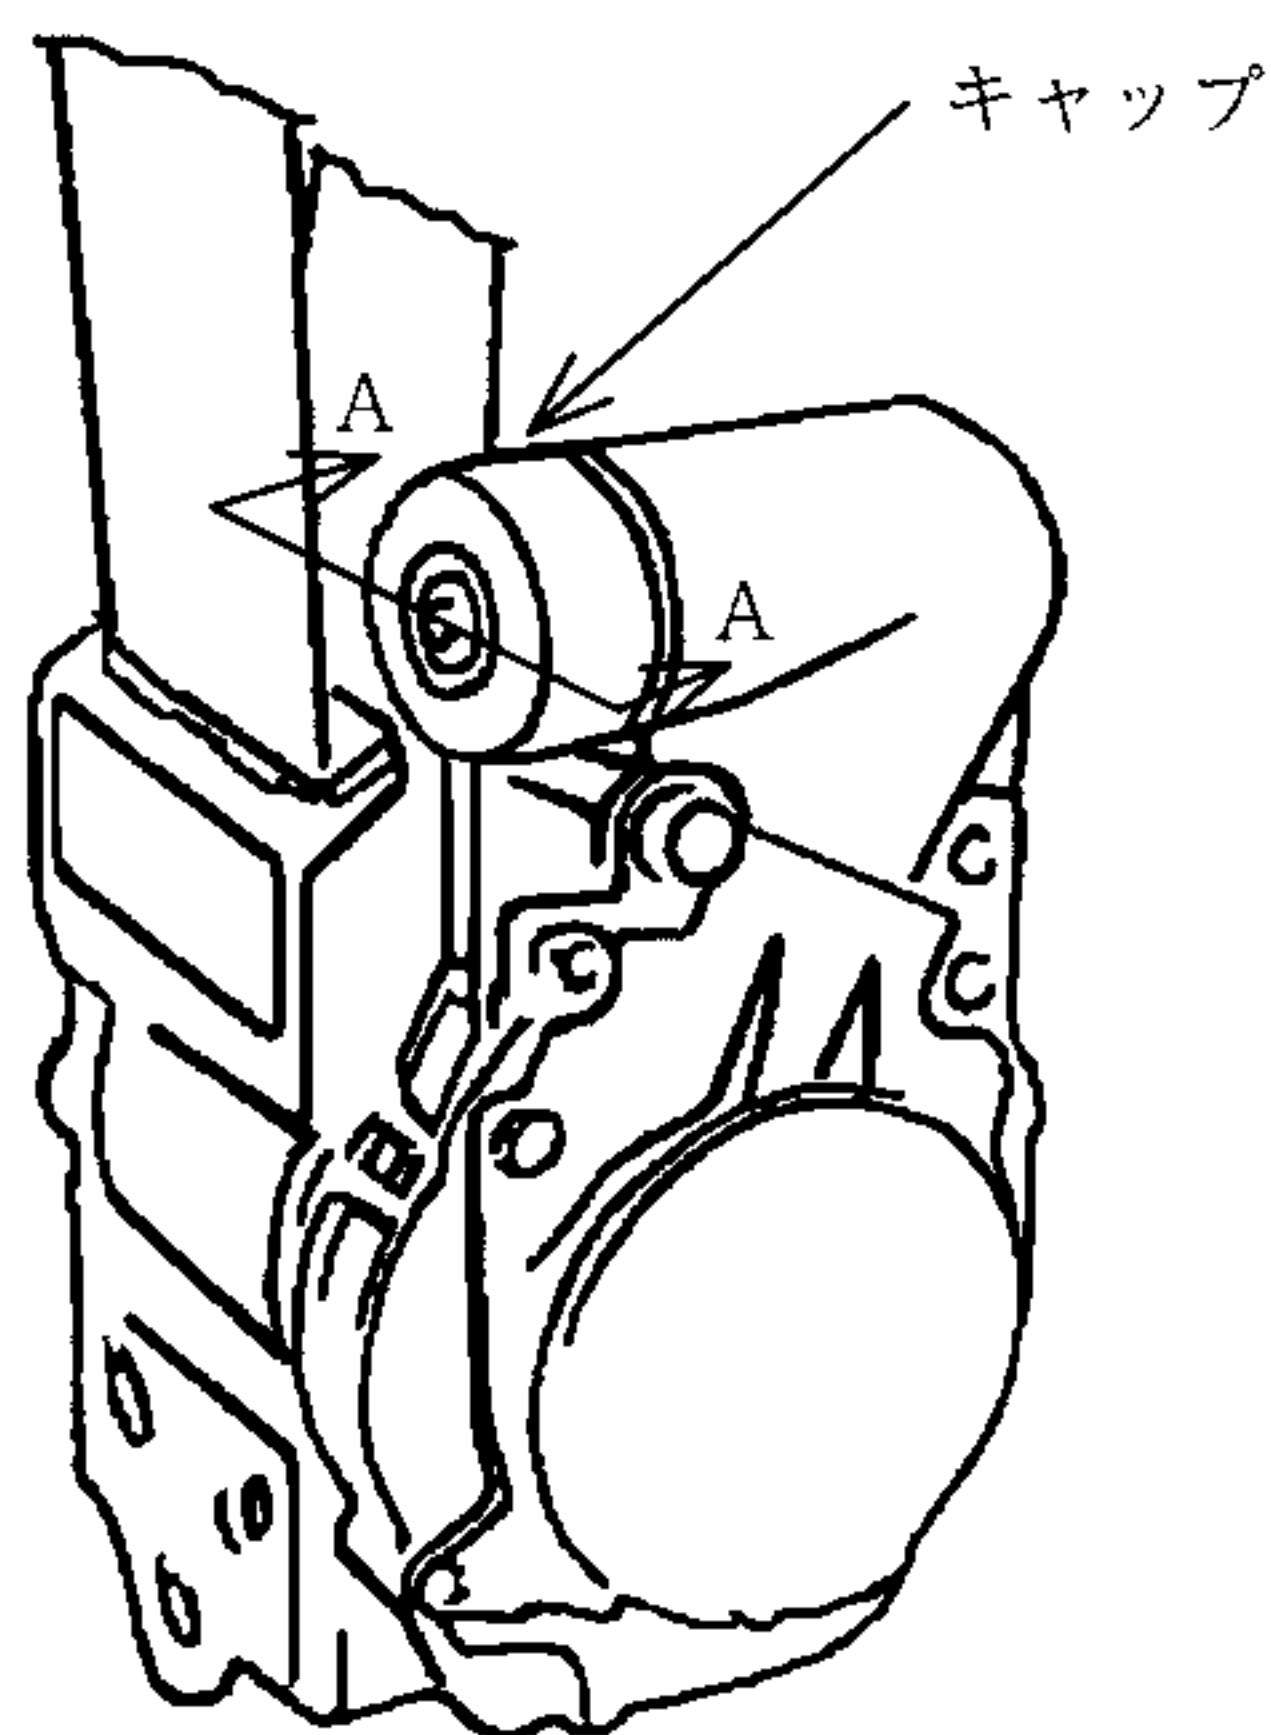


改善の内容

全車両、座席ベルトの製造番号を確認し、該当するものについては補強金具を取付ける。

該当する製造番号

仕様表示の「PRE」があるもので、タウンエース、ライトエース、デルタ、コロナ：8109～8305
カルディナ：8112～8305、クラウン：8110～8305、プリウス：8108～8304

補強金具

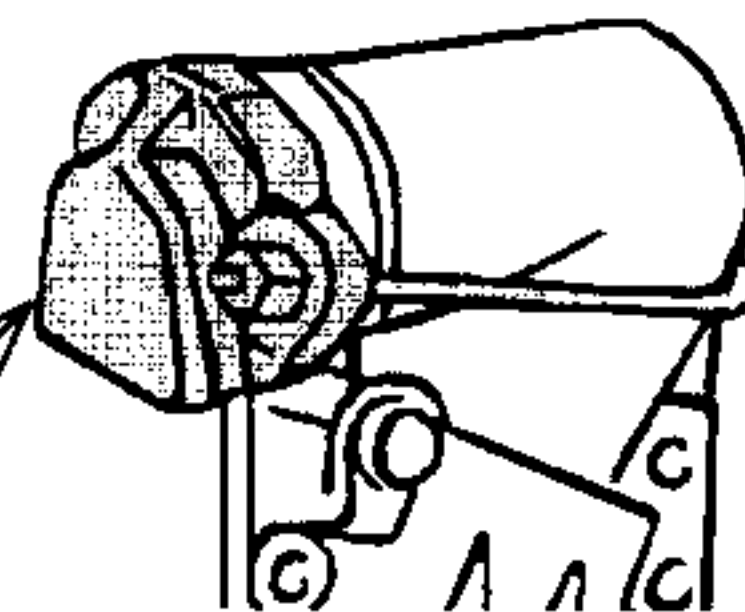

識別：エンジンルームにあるネームプレートの右側に黄色ペイントを塗布する。

注： は対策部品を示す。