



改善箇所説明図

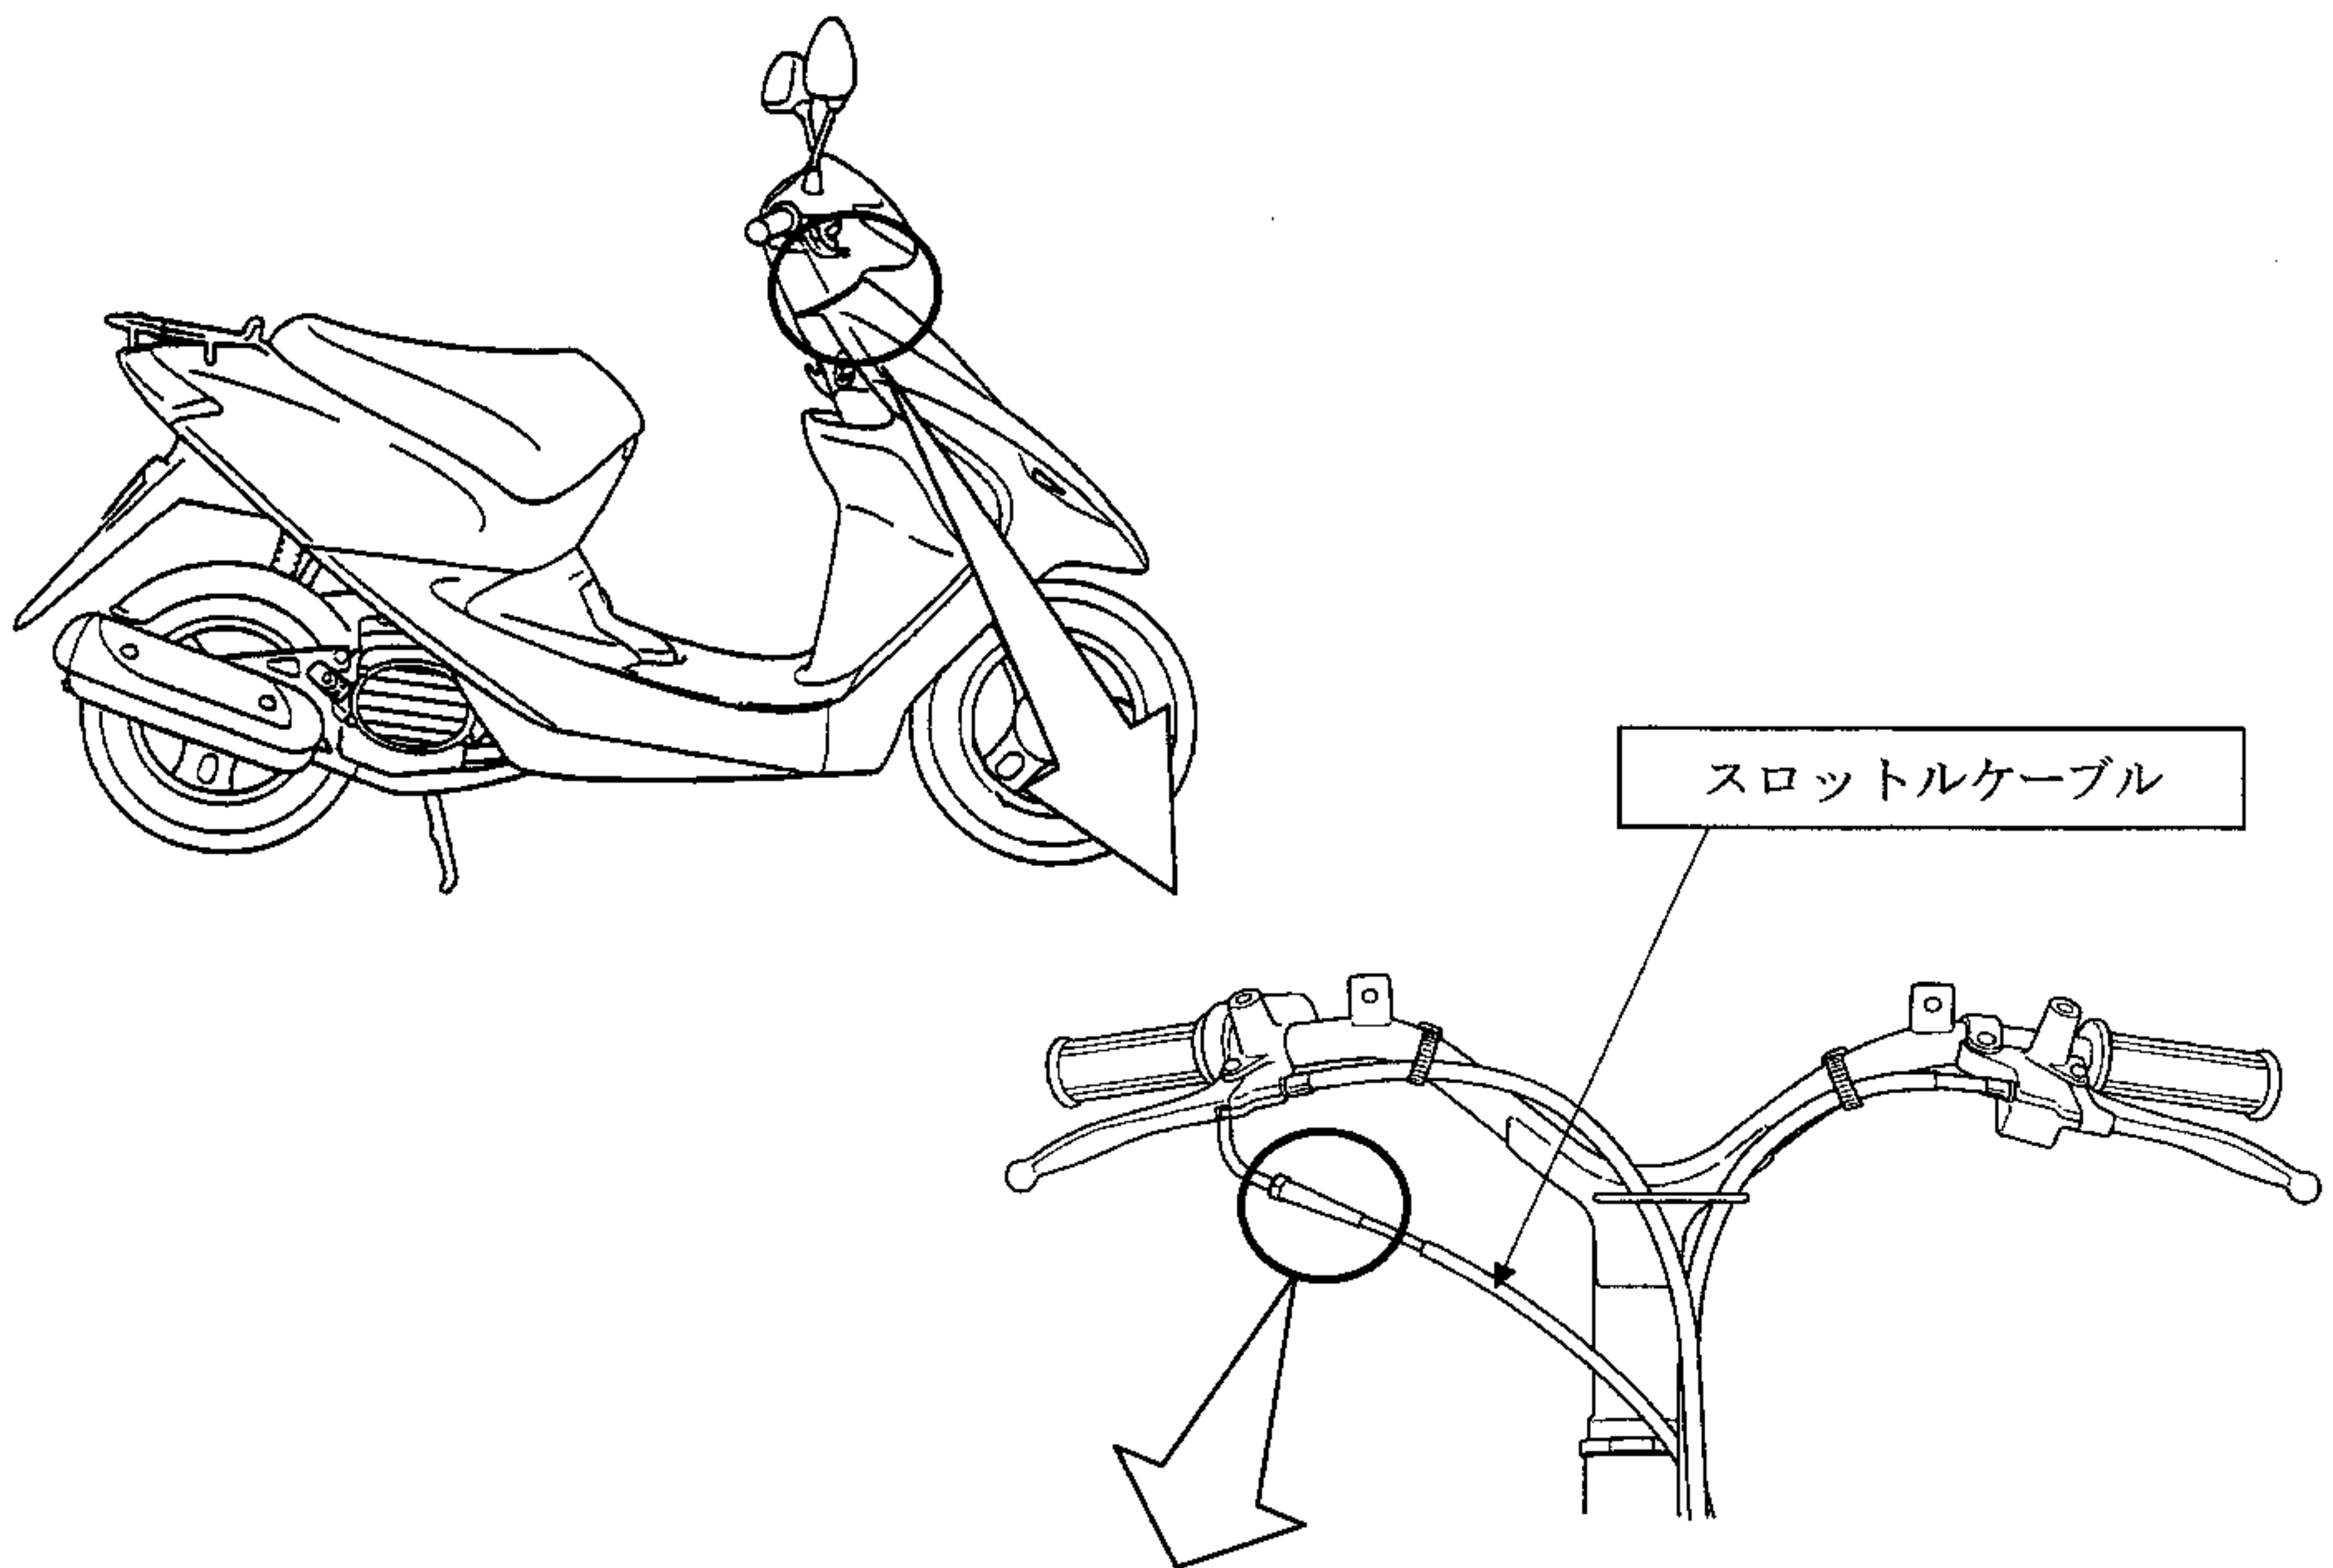

(スロットルケーブルの構造)

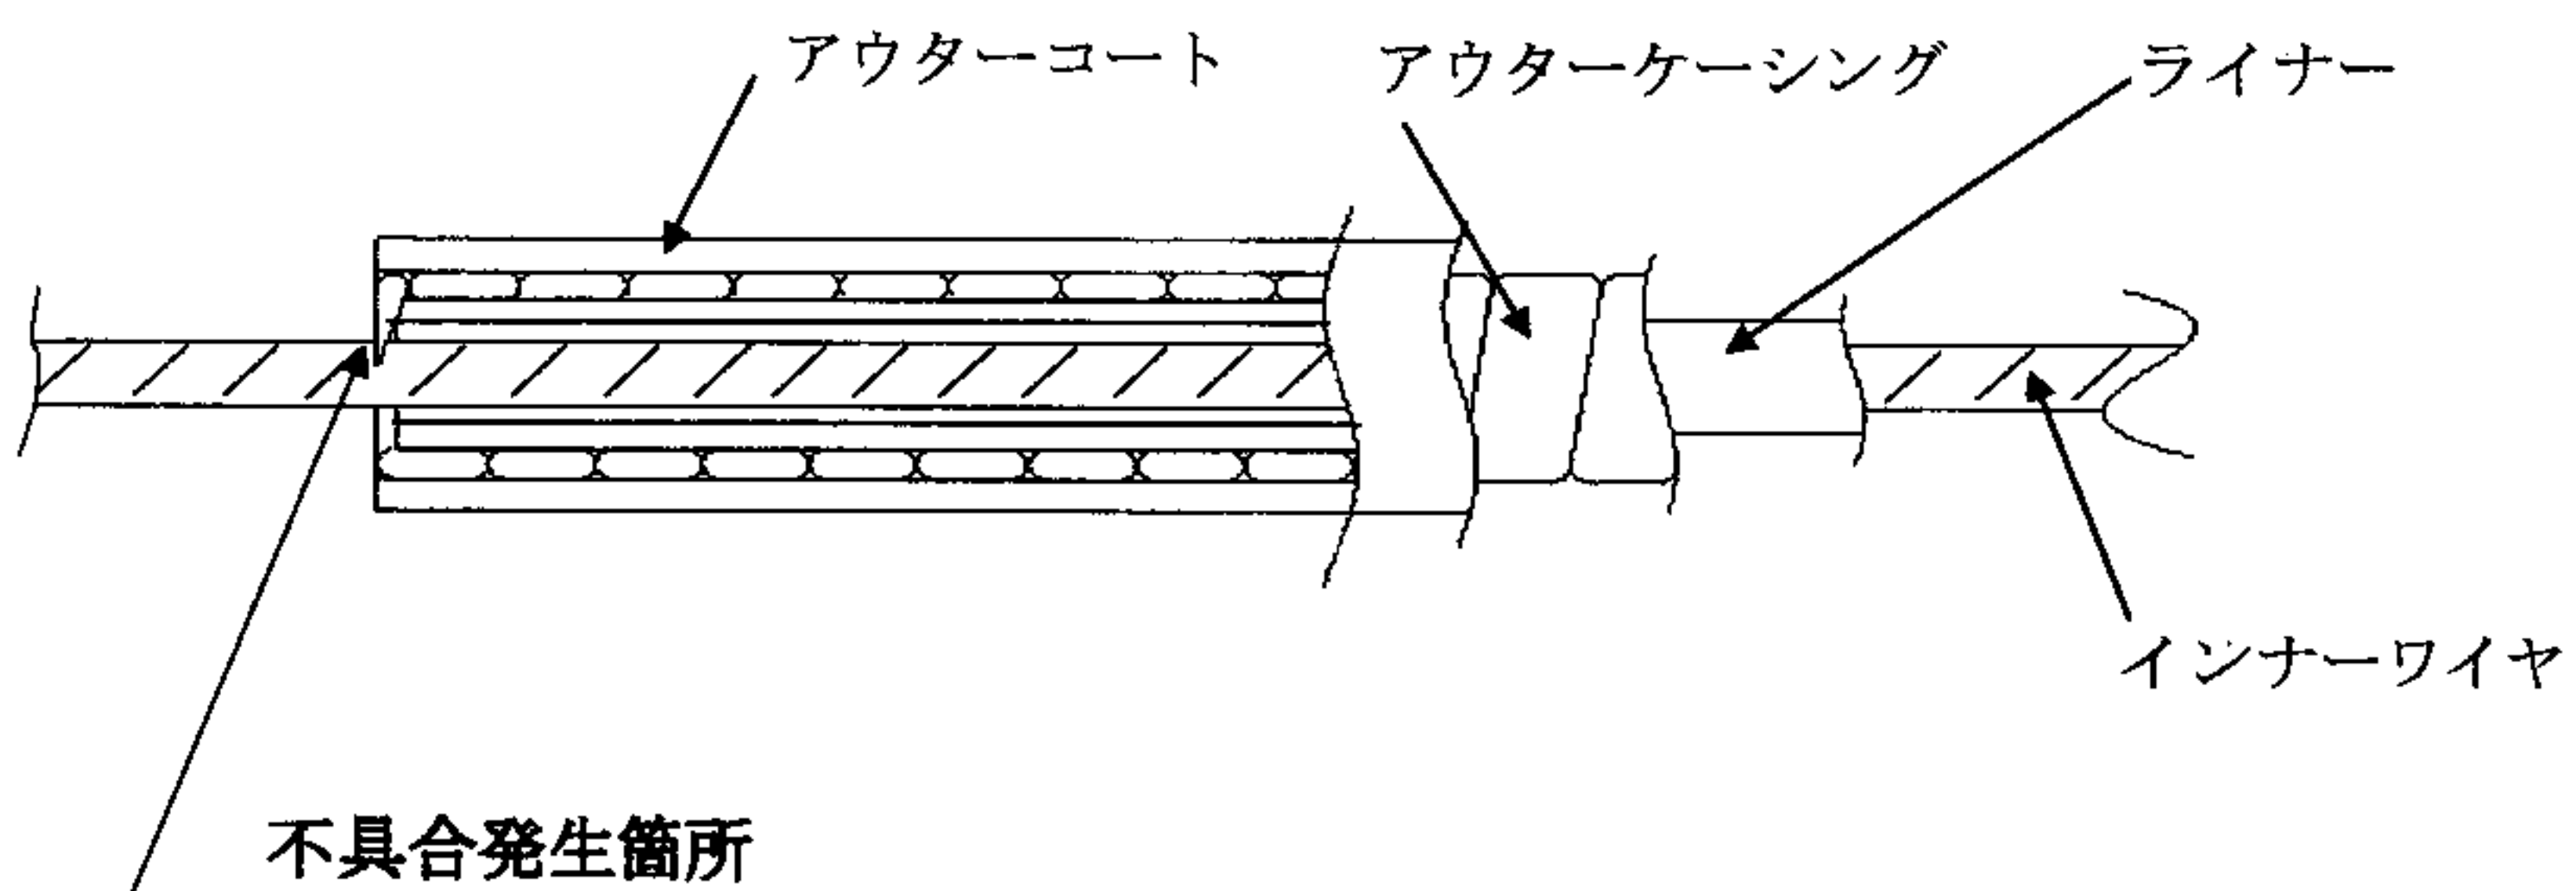

原動機付自転車において、スロットルケーブルの製造工程が不適切なため、当該ケーブルのアウターケーシング内側にバリが発生するものがあり、インナーワイヤがバリと干渉してほつれてアウターケーシングに引っ掛かって戻りにくくなることもあり、最悪の場合、スロットルが戻らず、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、スロットルケーブルを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：型式認定番号付近に赤色のペイントを塗布する。