


改善箇所説明図

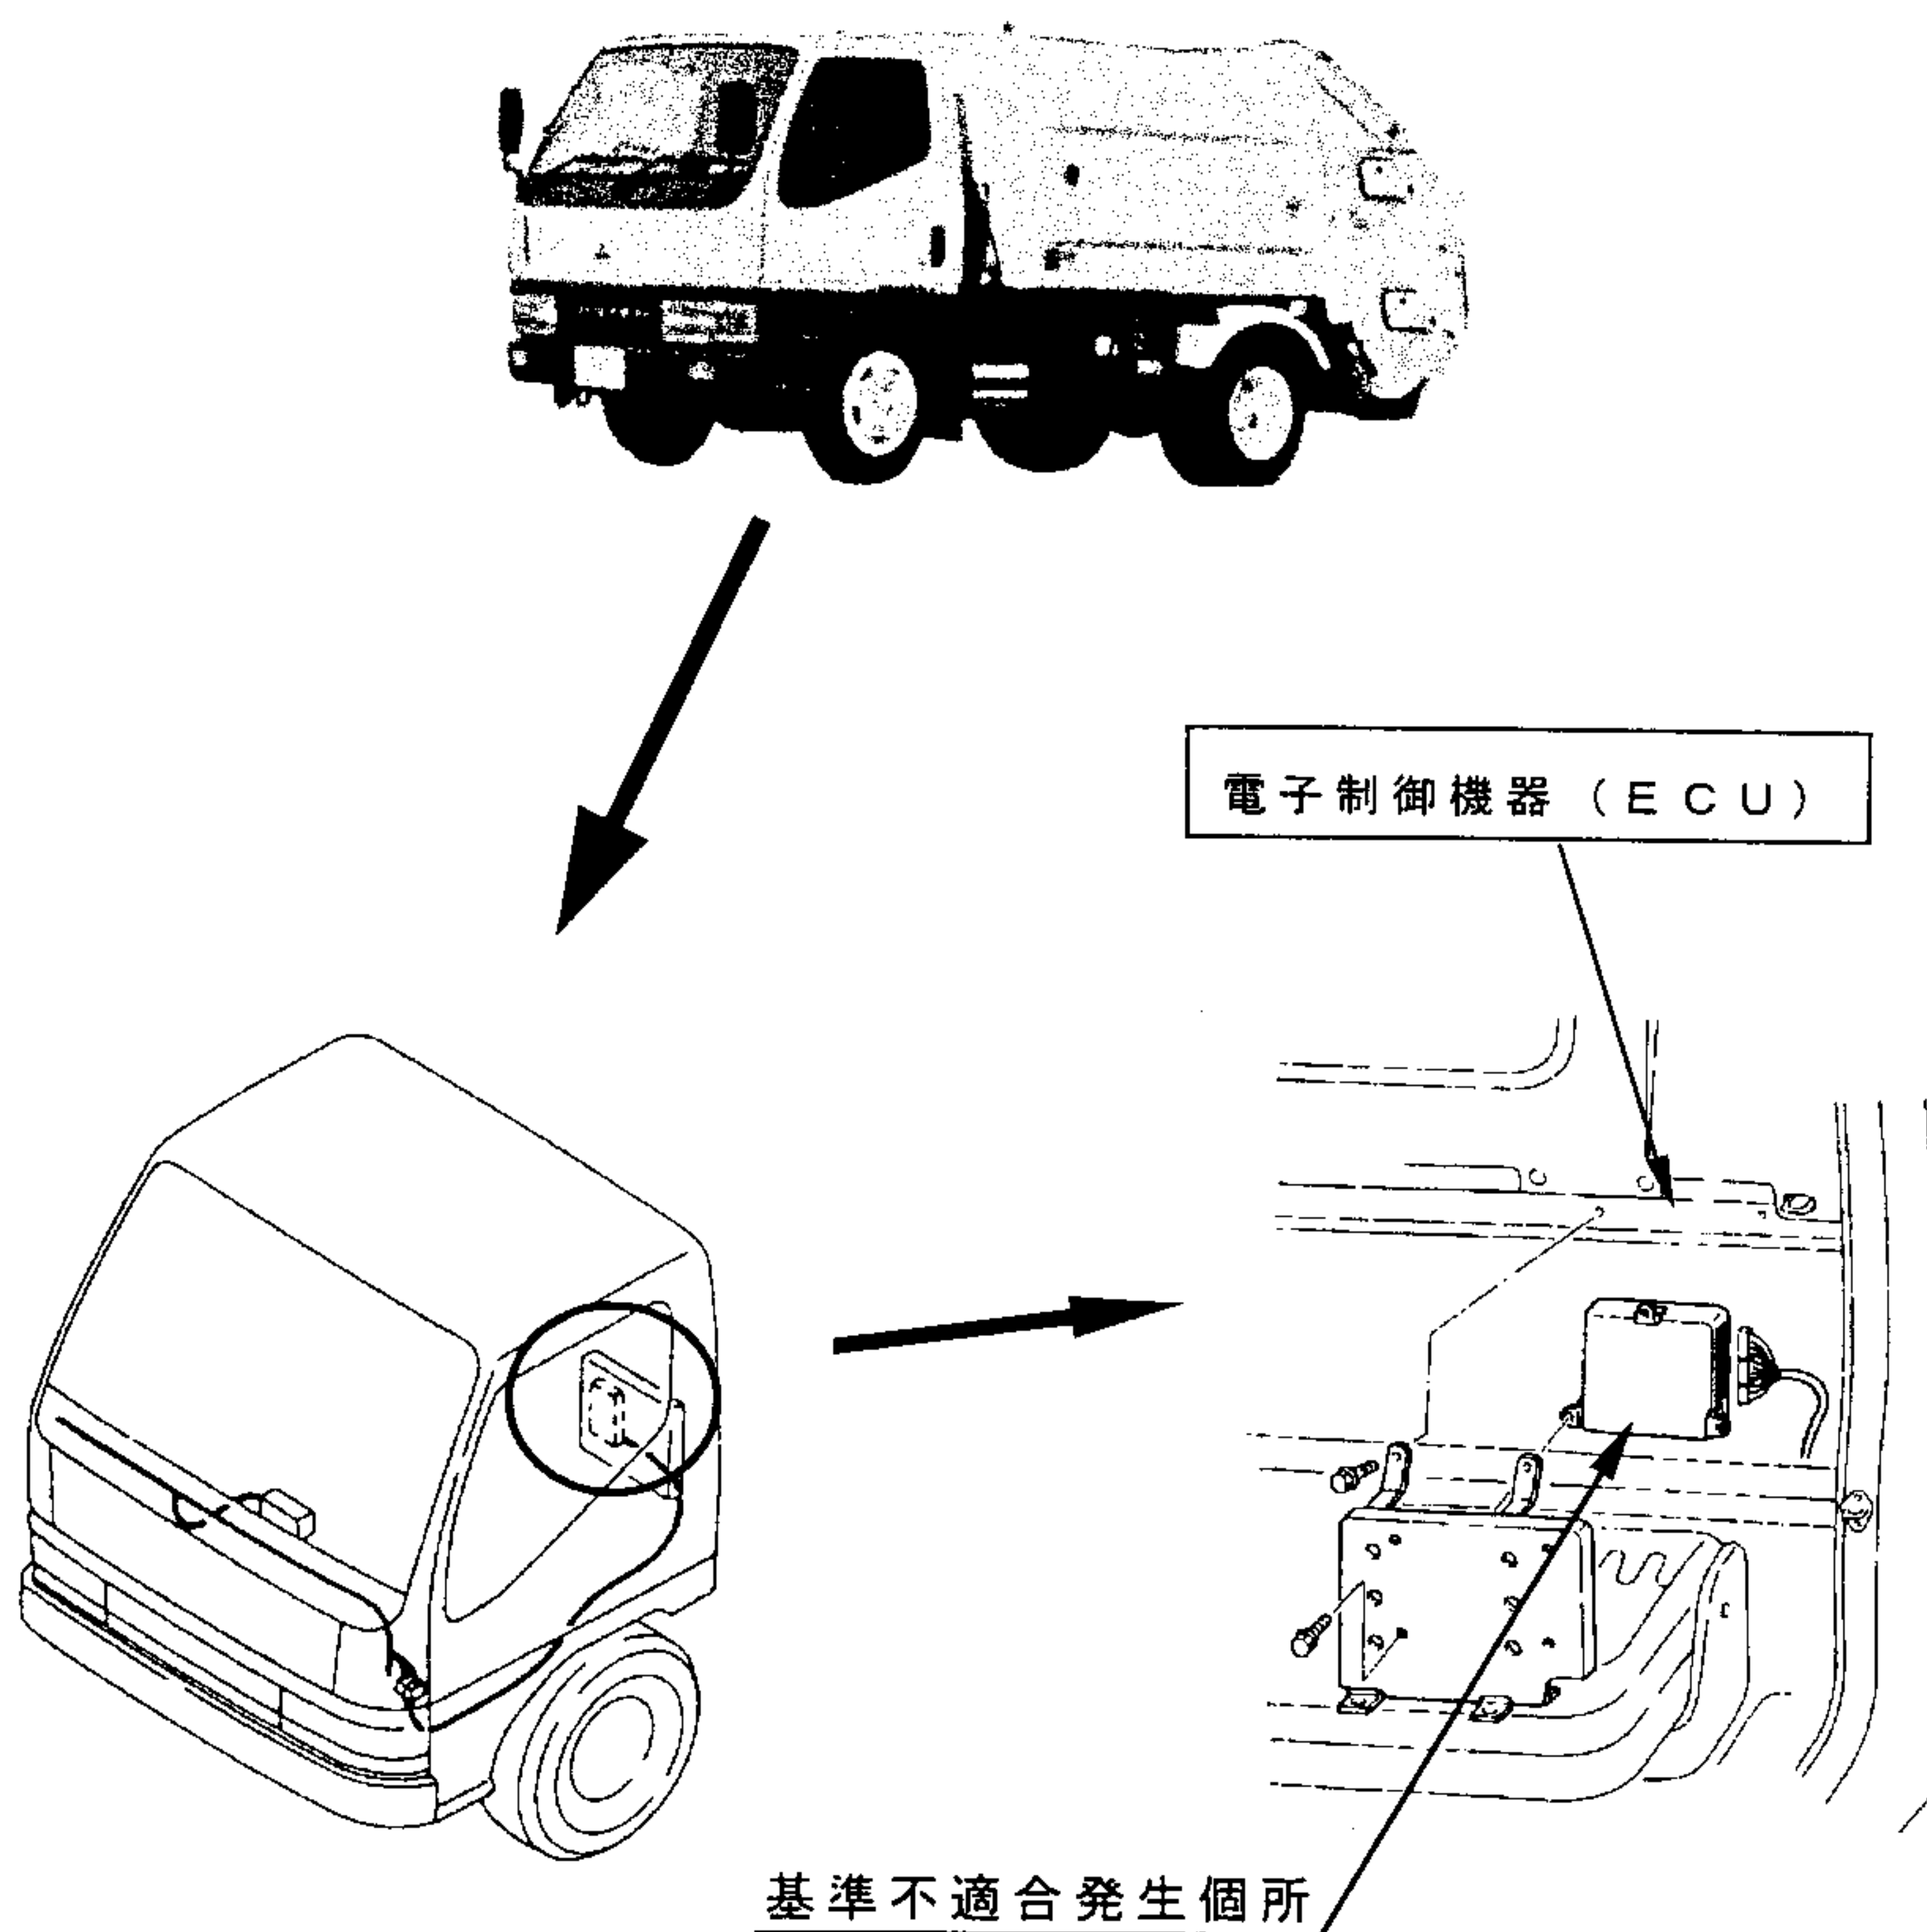

液化石油ガス (LPG) を燃料にする塵芥車において、燃料ガスの噴射量を制御している電子制御機器 (ECU) の制御プログラムが不適切なため、塵芥積み込み作業時等、塵芥圧縮機の作動時に燃料噴射量が一時的に過大となることがあり、排出ガス中の一酸化炭素 (CO)、炭化水素 (HC) の量が増加し、塵芥圧縮機を連続して作動させた場合、作業者が CO、HC を多量に吸入するおそれがある。

改善の内容

全車両、ECUを対策品に交換する。

注：□は、交換及び追加部品を示す。

識別：作業完了後、左ドアラッチ上部へ緑色の識別シールを貼付ける。

