


改善箇所説明図

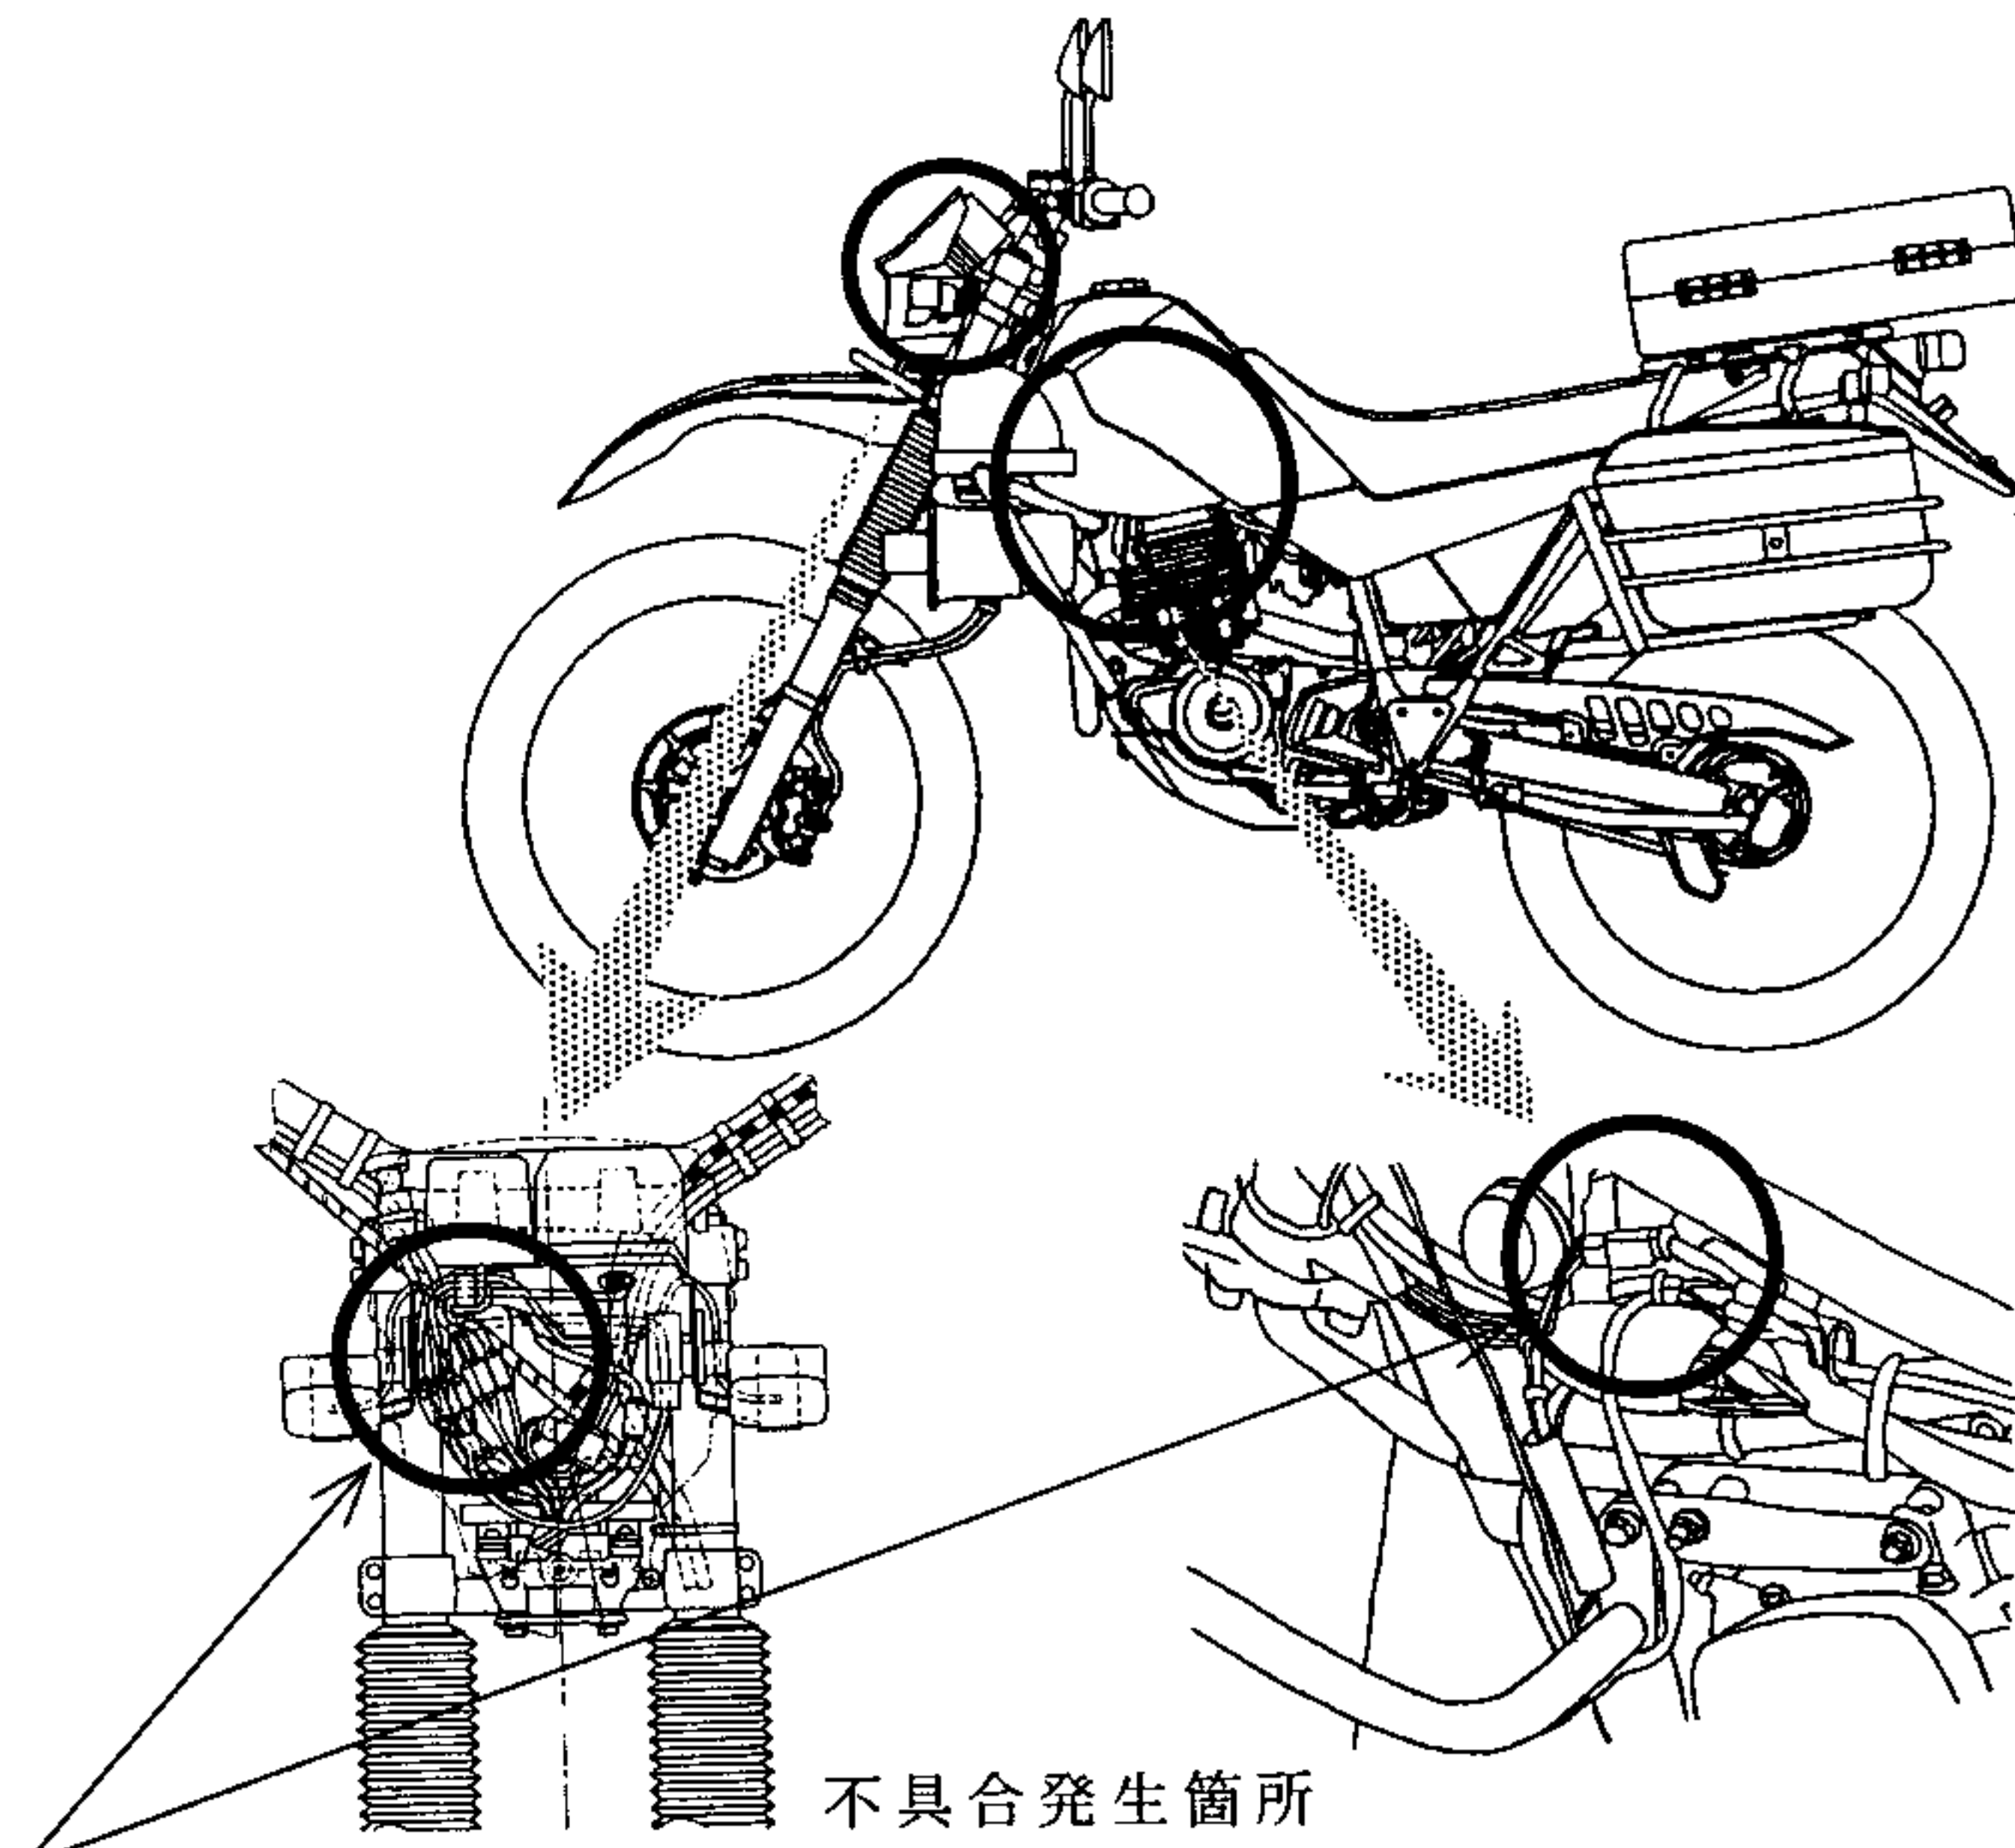

消防活動二輪車のサイドスタンドの格納忘れを防止する機構（サイドスタンドを出した状態で走行しようとするとうエンジンが停止する機構）において、電気回路が不適切なため、当該機構が作動しなくなり、サイドスタンドを出した状態で走行が可能となり、最悪の場合、サイドスタンドが接地し、転倒するおそれがある。

	改善前	改善後
ヘッドライト部		
燃料タンク部		

改善の内容：全車両、電気配線の改造および追加をする。

注： は改造および追加する電気配線を示す。

電気配線の改造はヘッドライト部の赤バイサブリードの2本の青黄線をカプラーから外し、端子を切断してテープで巻き込むという内容である。