


改善箇所説明図

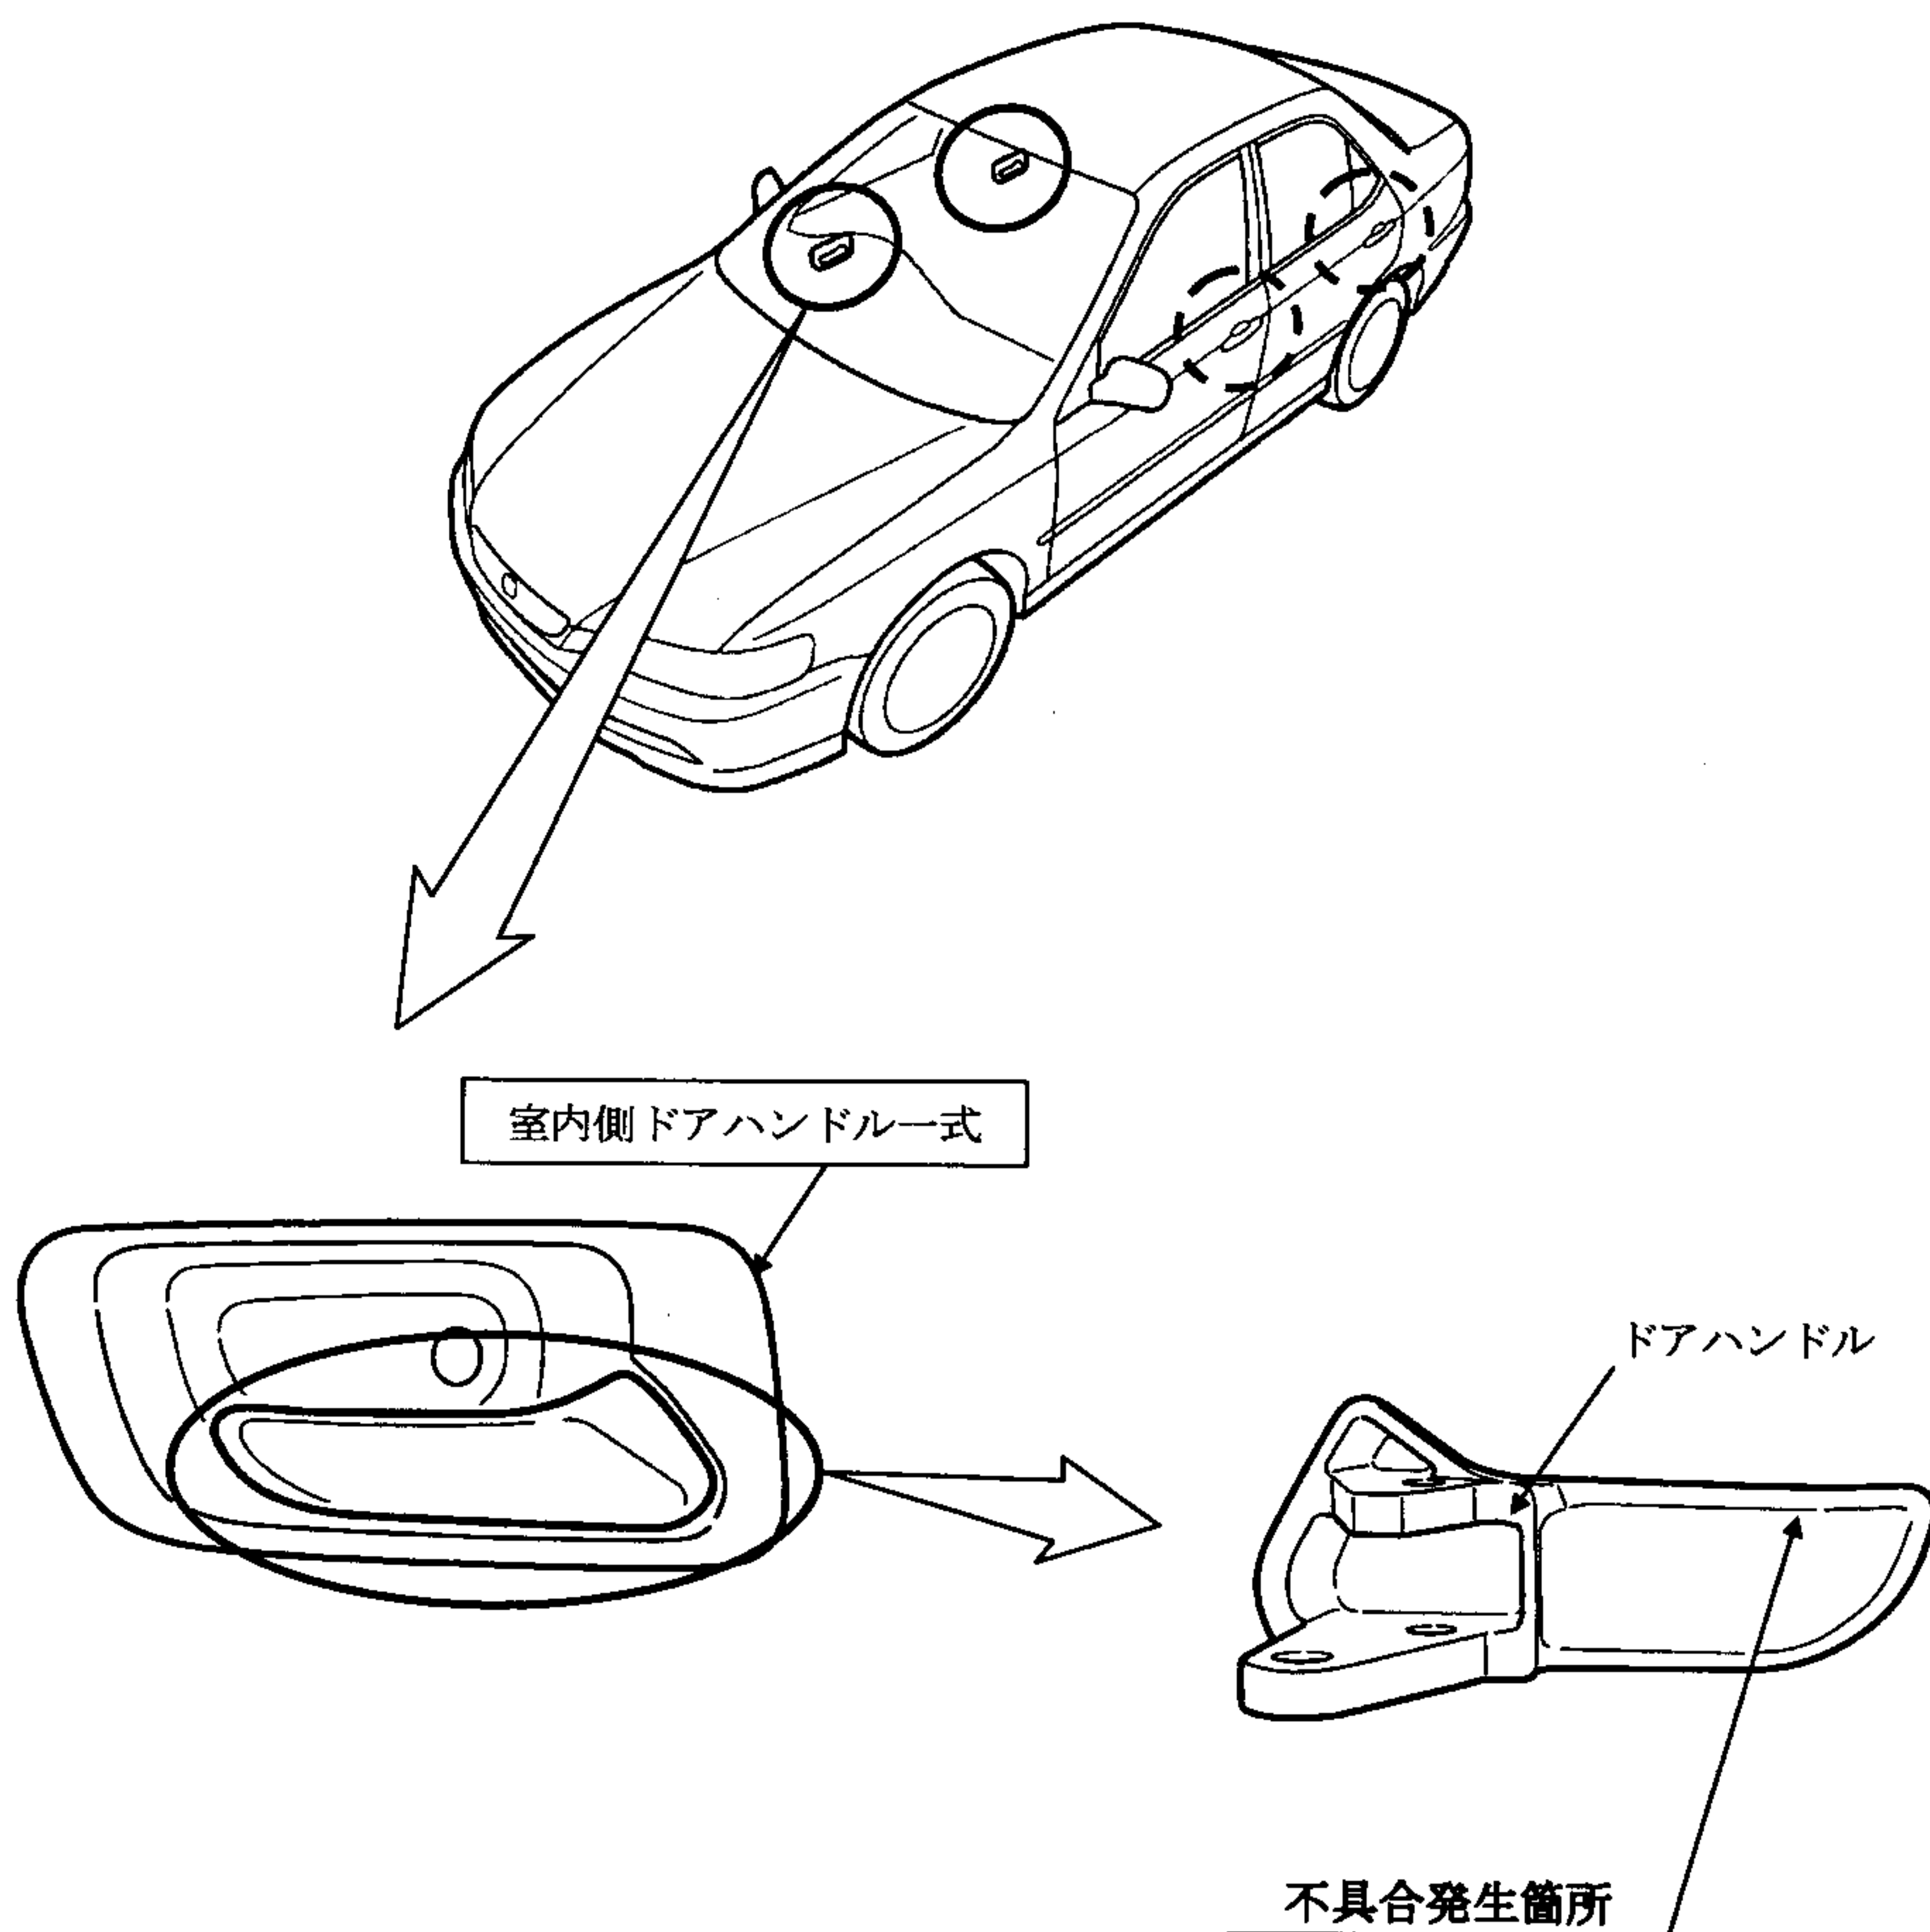

乗車装置の室内側ドアハンドルにおいて、メッキ前処理工程での製造が不適切なため、メッキ層と樹脂の間にメッキ処理液が残留したものがあり、そのままの状態で使用を続けると、残留した処理液が樹脂を溶解し剥離させてメッキが剥がれ、最悪の場合、ドアハンドル操作時に指を負傷するおそれがある。

改善の内容：全車両、全ての室内側ドアハンドル一式を良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：助手席側フロントドアチェッカの上側取付ボルトに黄色ペイントを塗布する。