
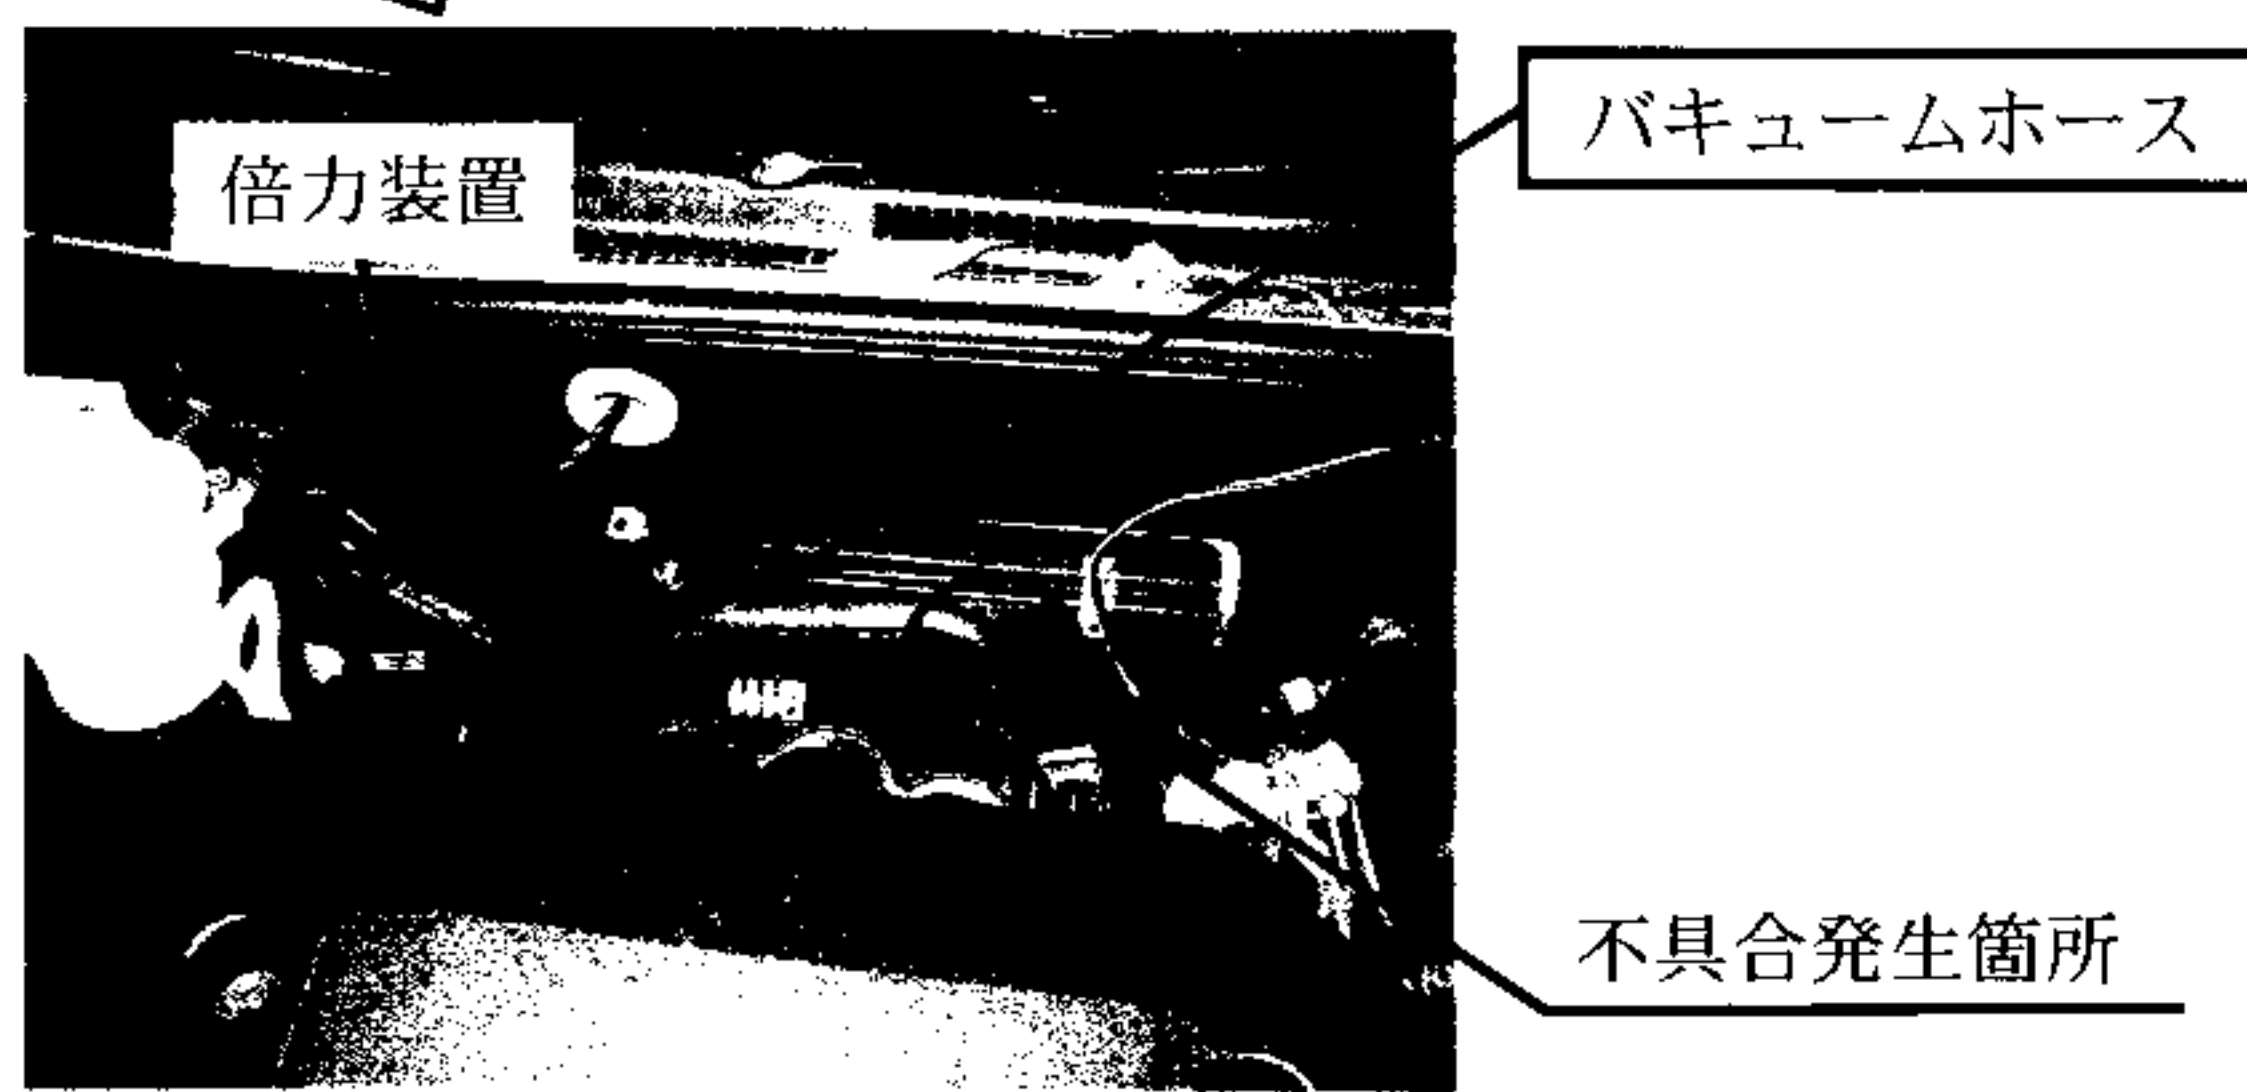



改善箇所説明図

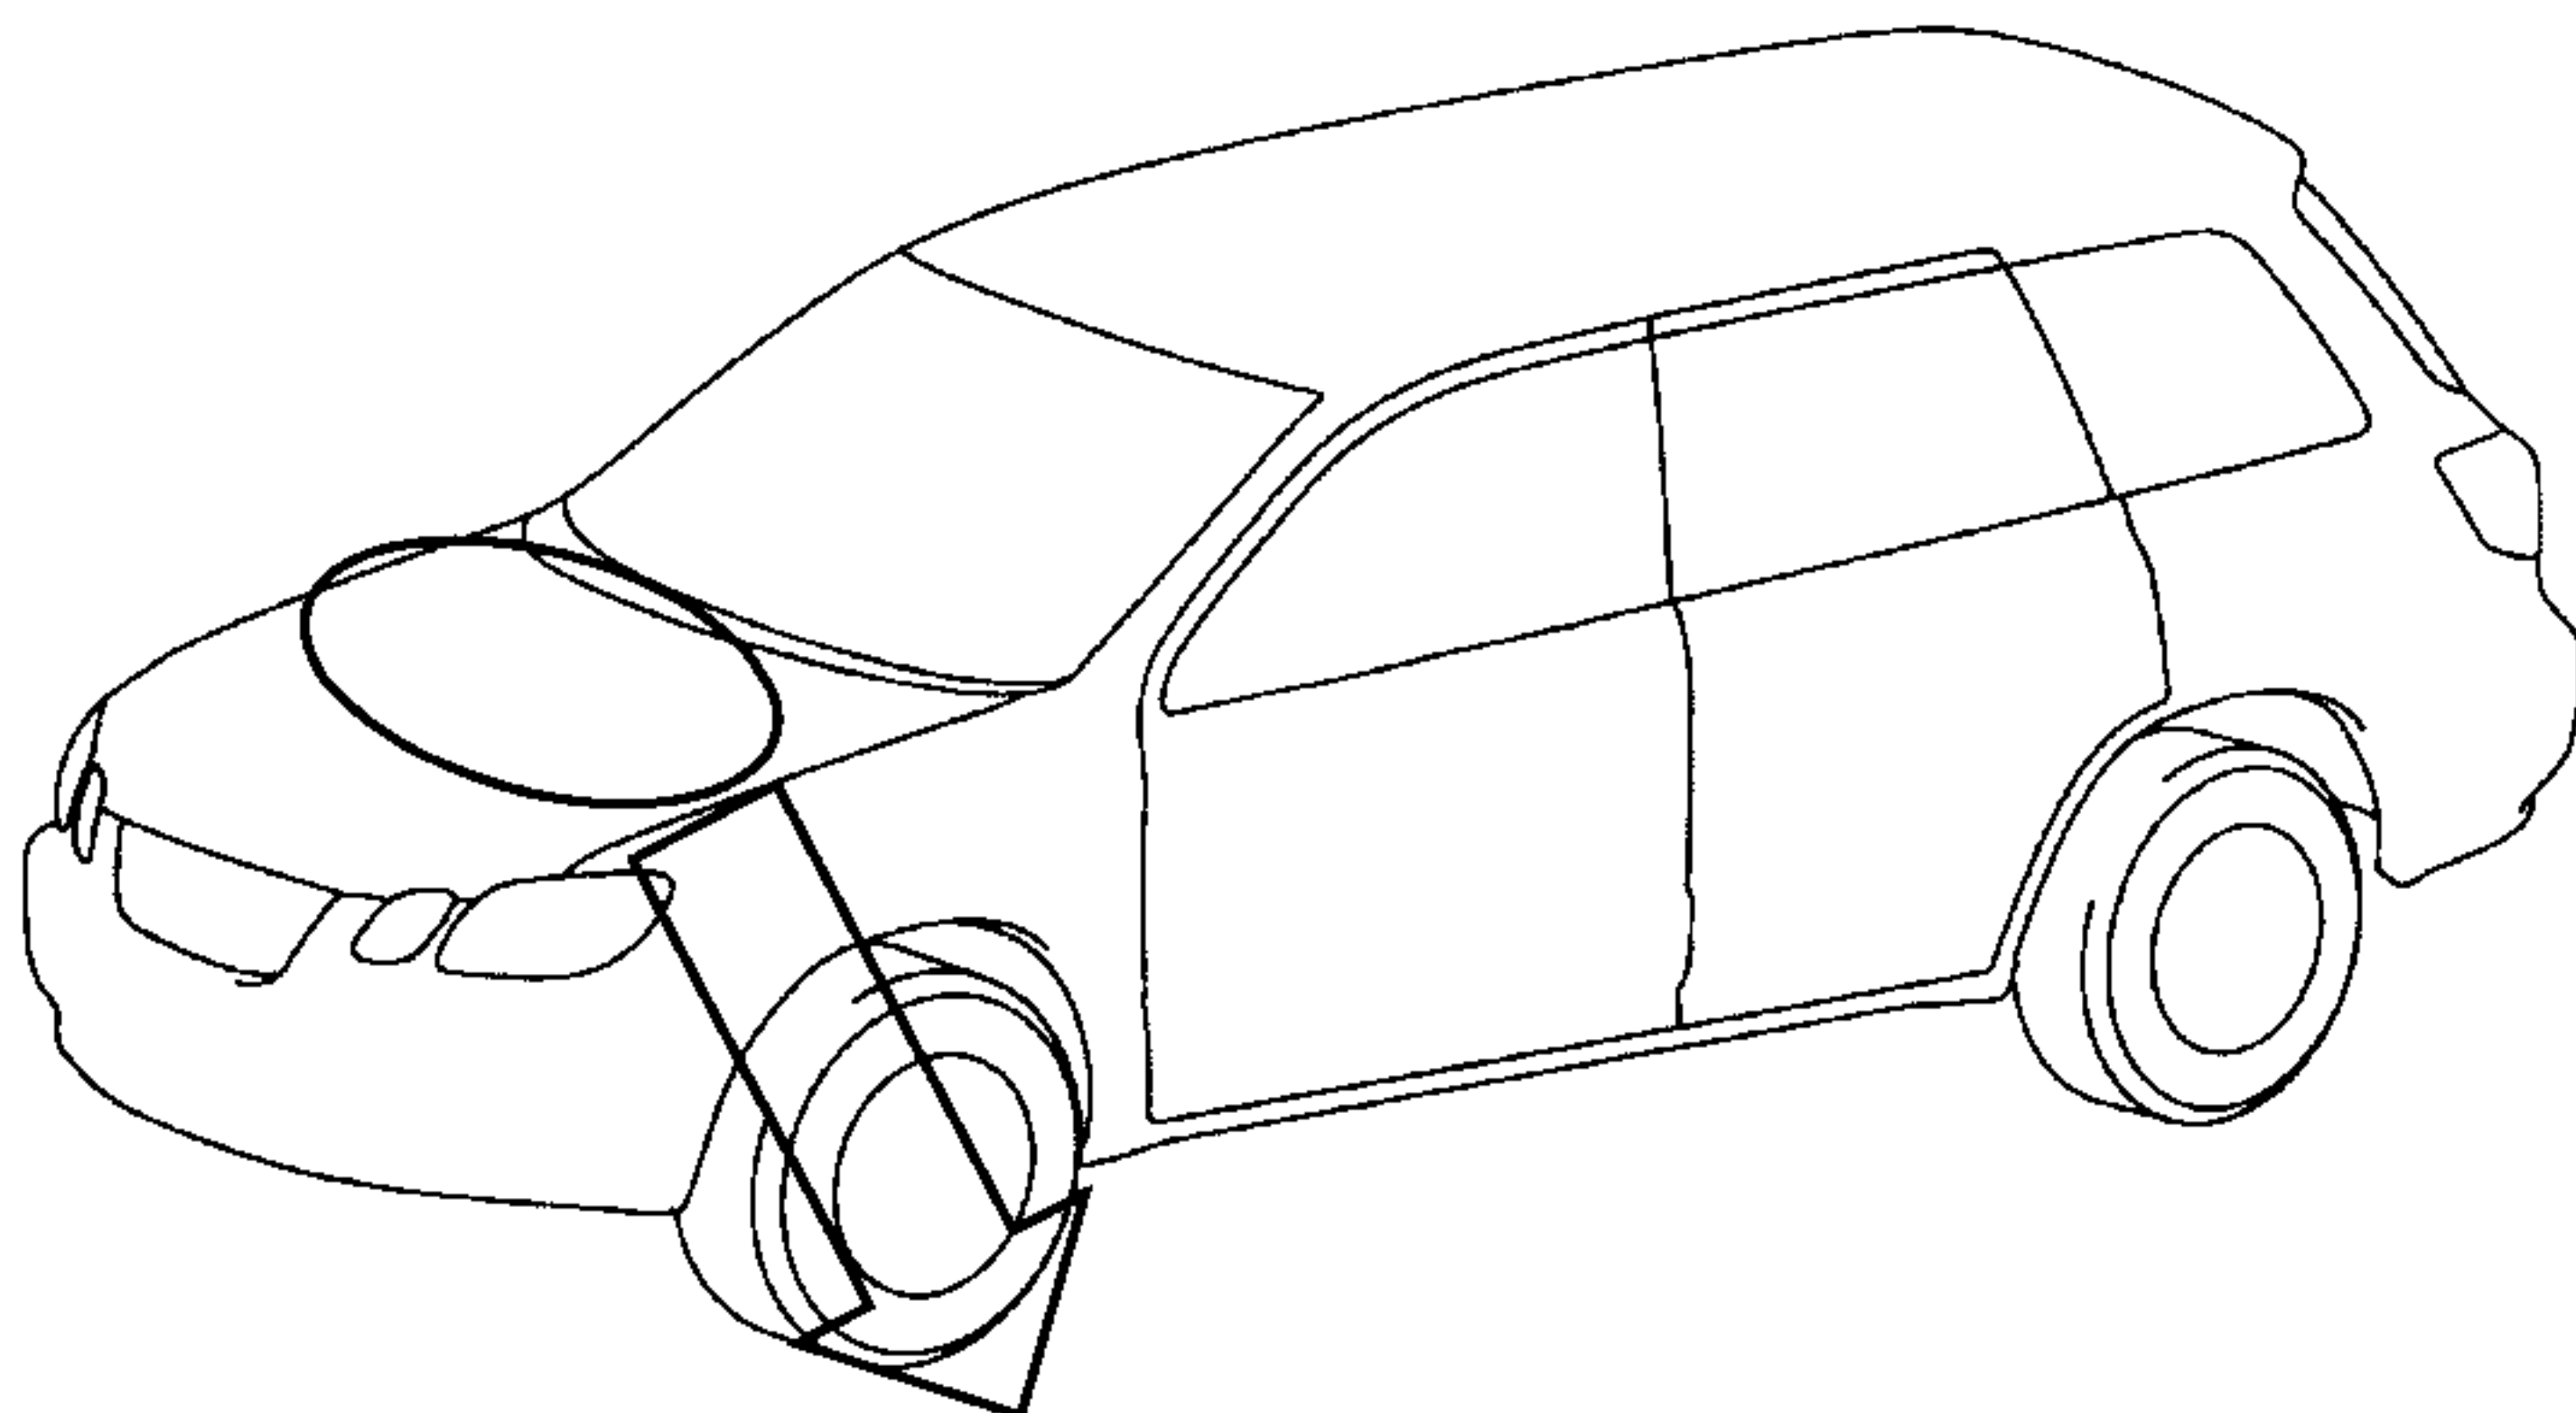

ブレーキ倍力装置用バキュームホースをねじれた状態で組付けたものがあり、連続してブレーキ操作をすると倍力装置に作用する負圧が一時的に不足することがある。これにより、2回目以降の制動時にブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バキュームホースの組付け状態を確認し、ねじれのあるものは新品に交換する。

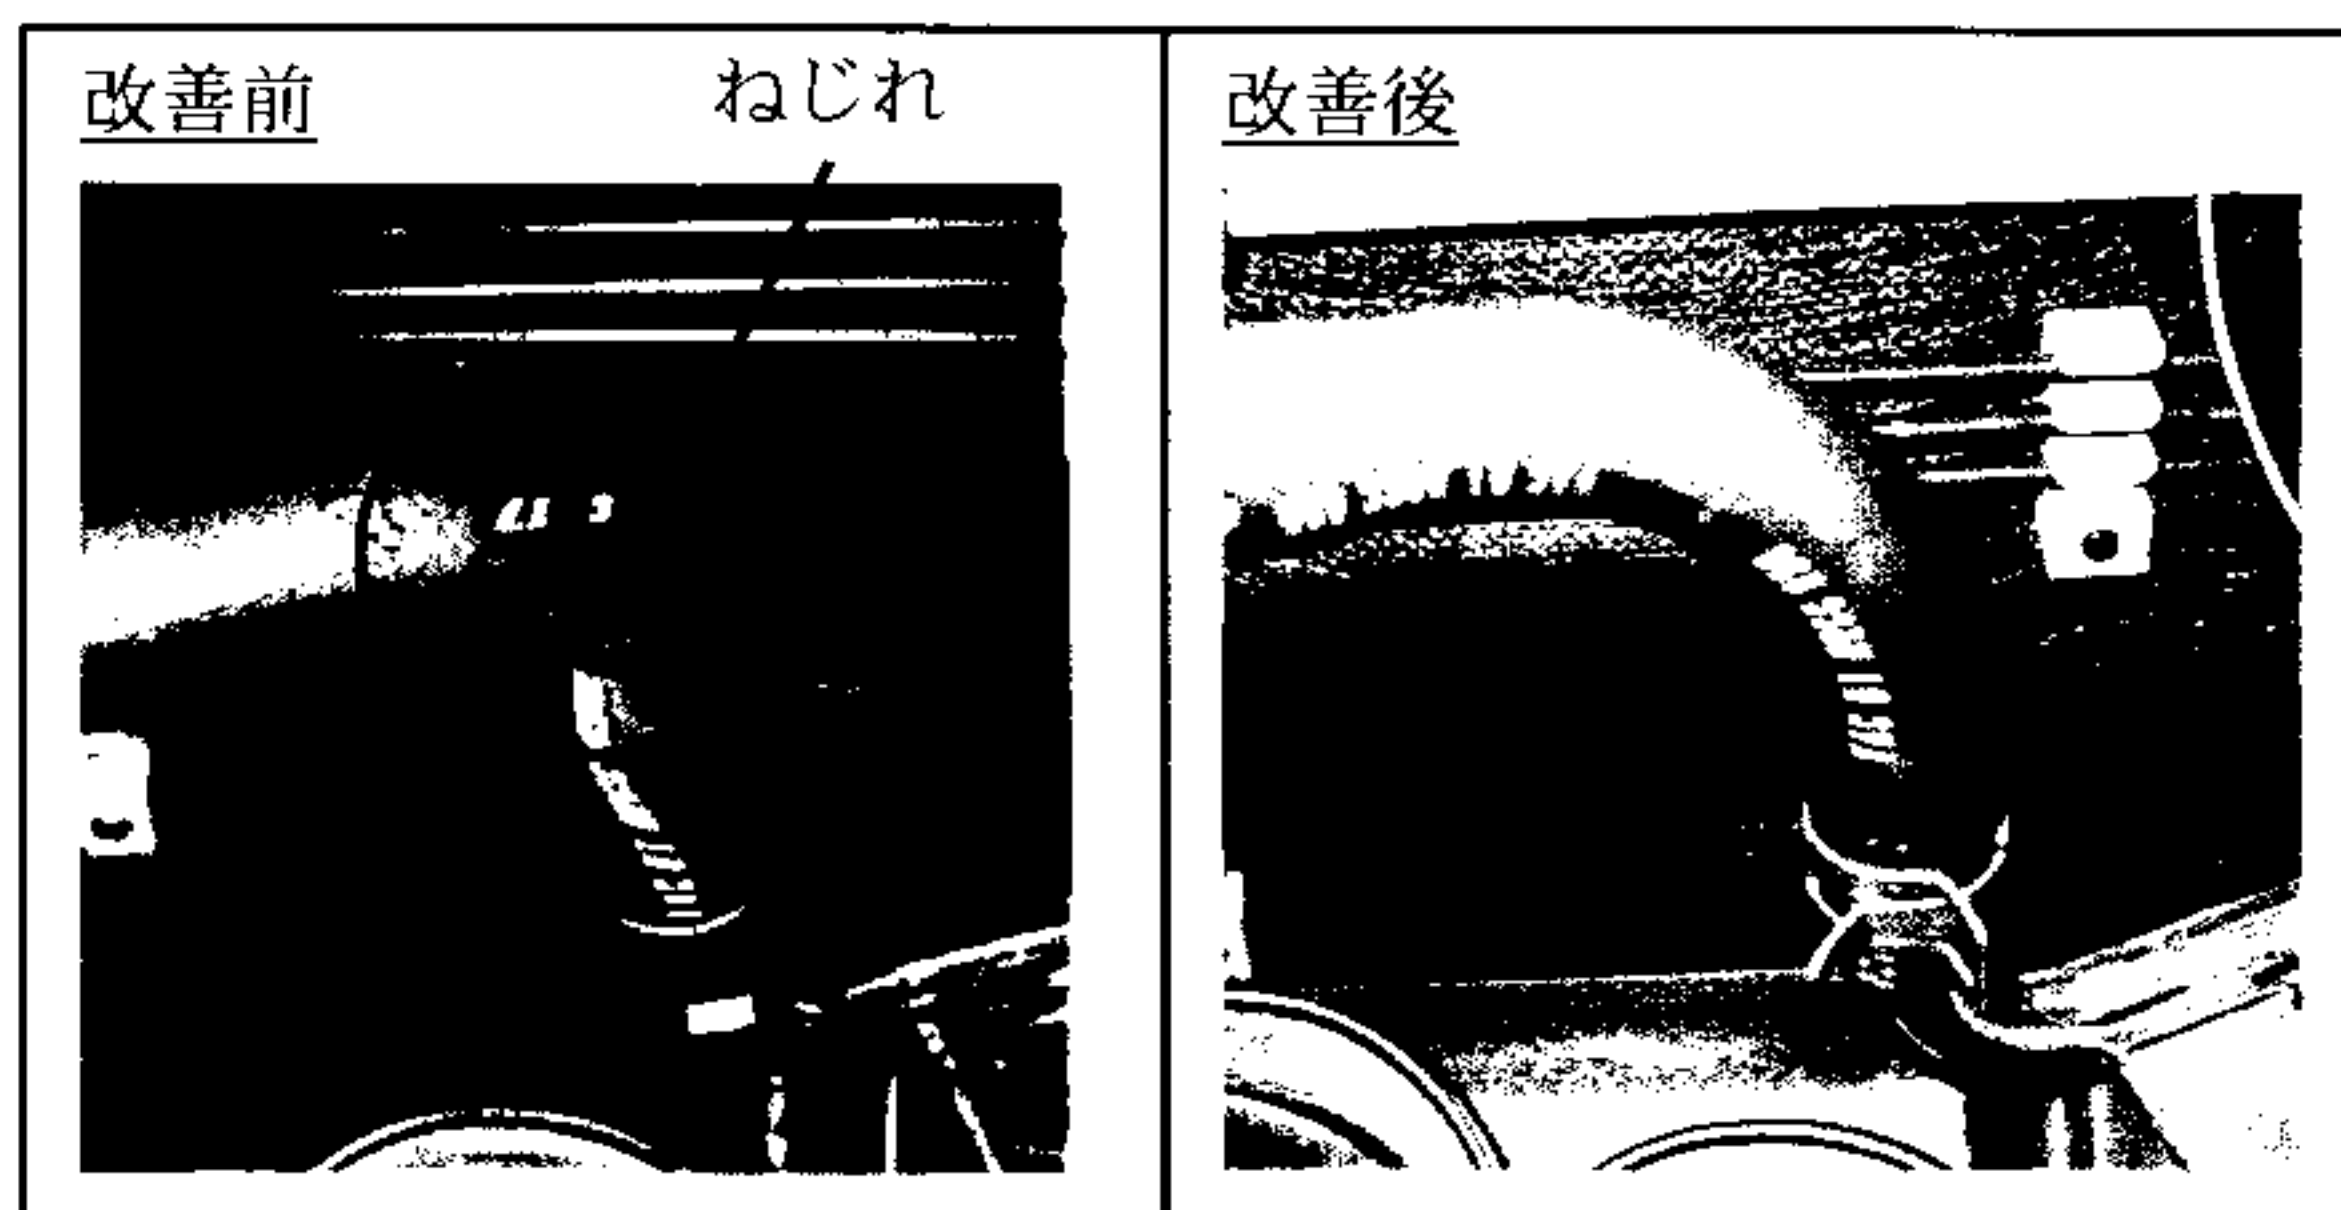

注) は点検及び交換部品を示す。

識別：外観上ホースの組付け状態にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。