


改善箇所説明図

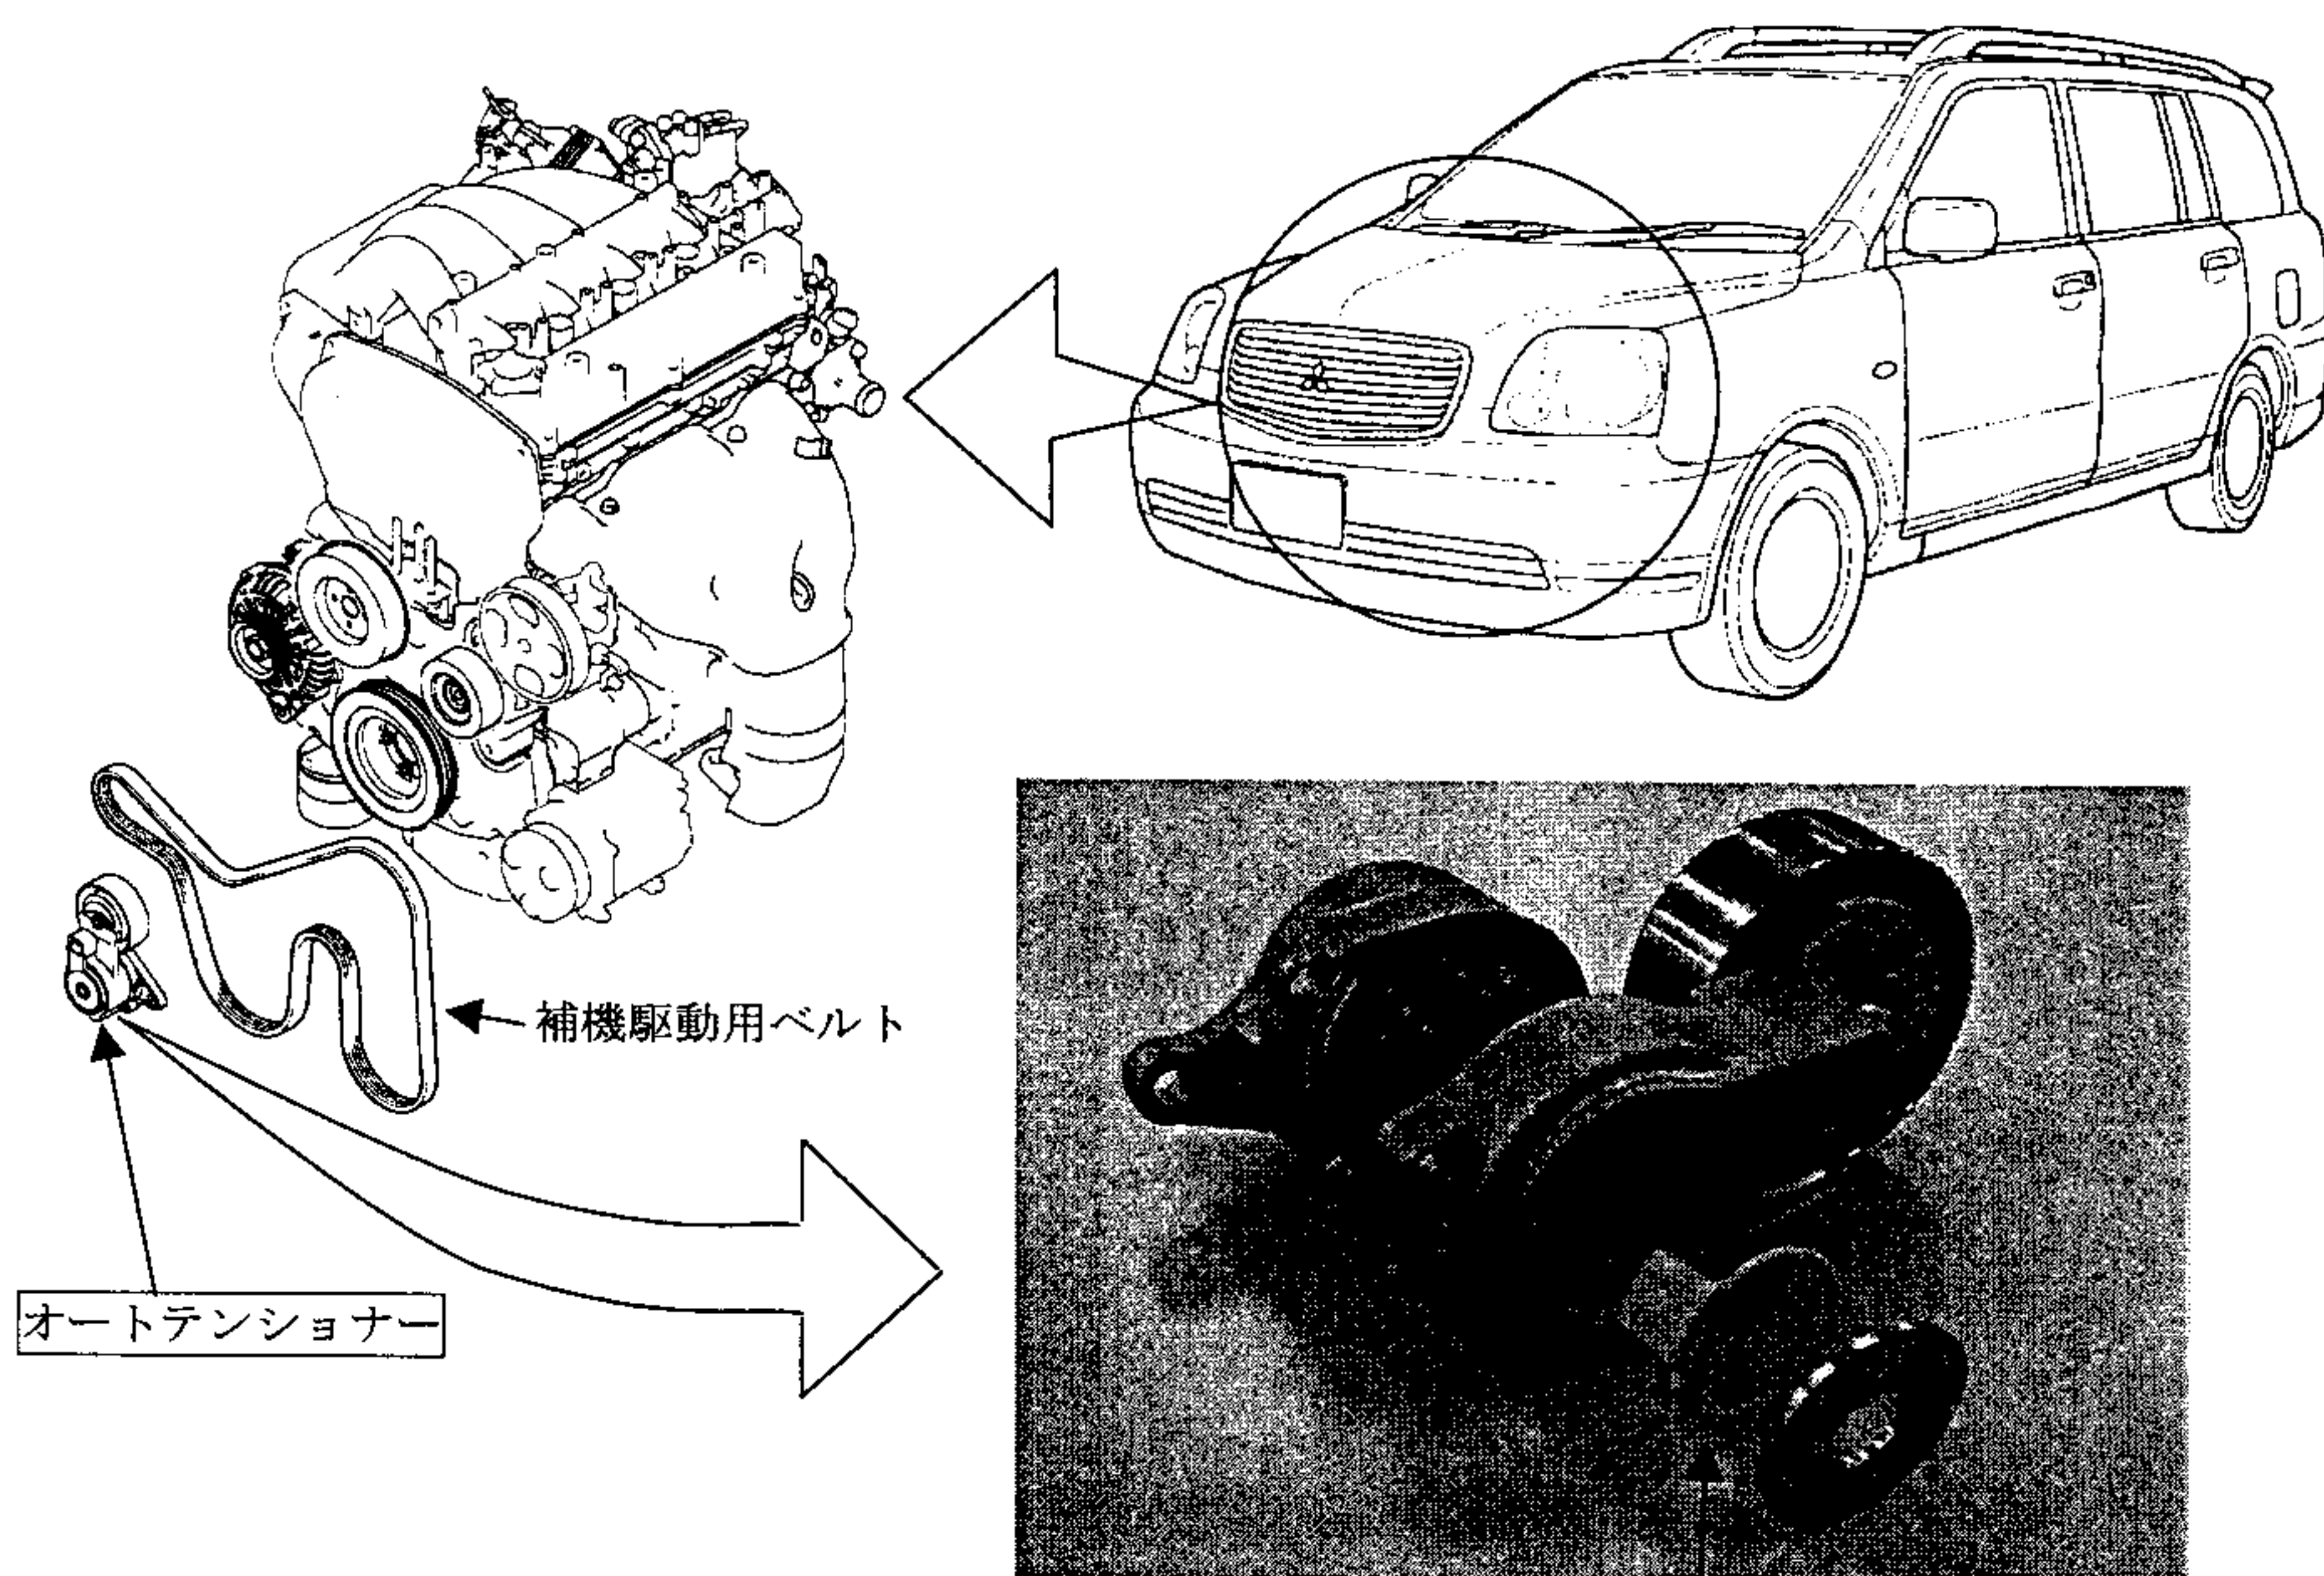

注) は交換部品を示す

不具合発生箇所

スラストワッシャー（樹脂材）

エンジンの補機駆動用ベルトの張力を維持するベルトオートテンショナーのスラストワッシャーの材質が不適切なため、スラストワッシャーの摩滅によりオートテンショナーが破損し、補機駆動用ベルトが外れ、発電機及びパワーステアリング用油圧ポンプが作動しなくなるものがある。そのため、充電警告灯が点灯するとともに、ハンドル操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該オートテンショナーを点検し、対象となるものは対策品に交換する。

識別：オートテンショナー取り付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。

白色または黄色ペイントを塗布

