


## 改善箇所説明図

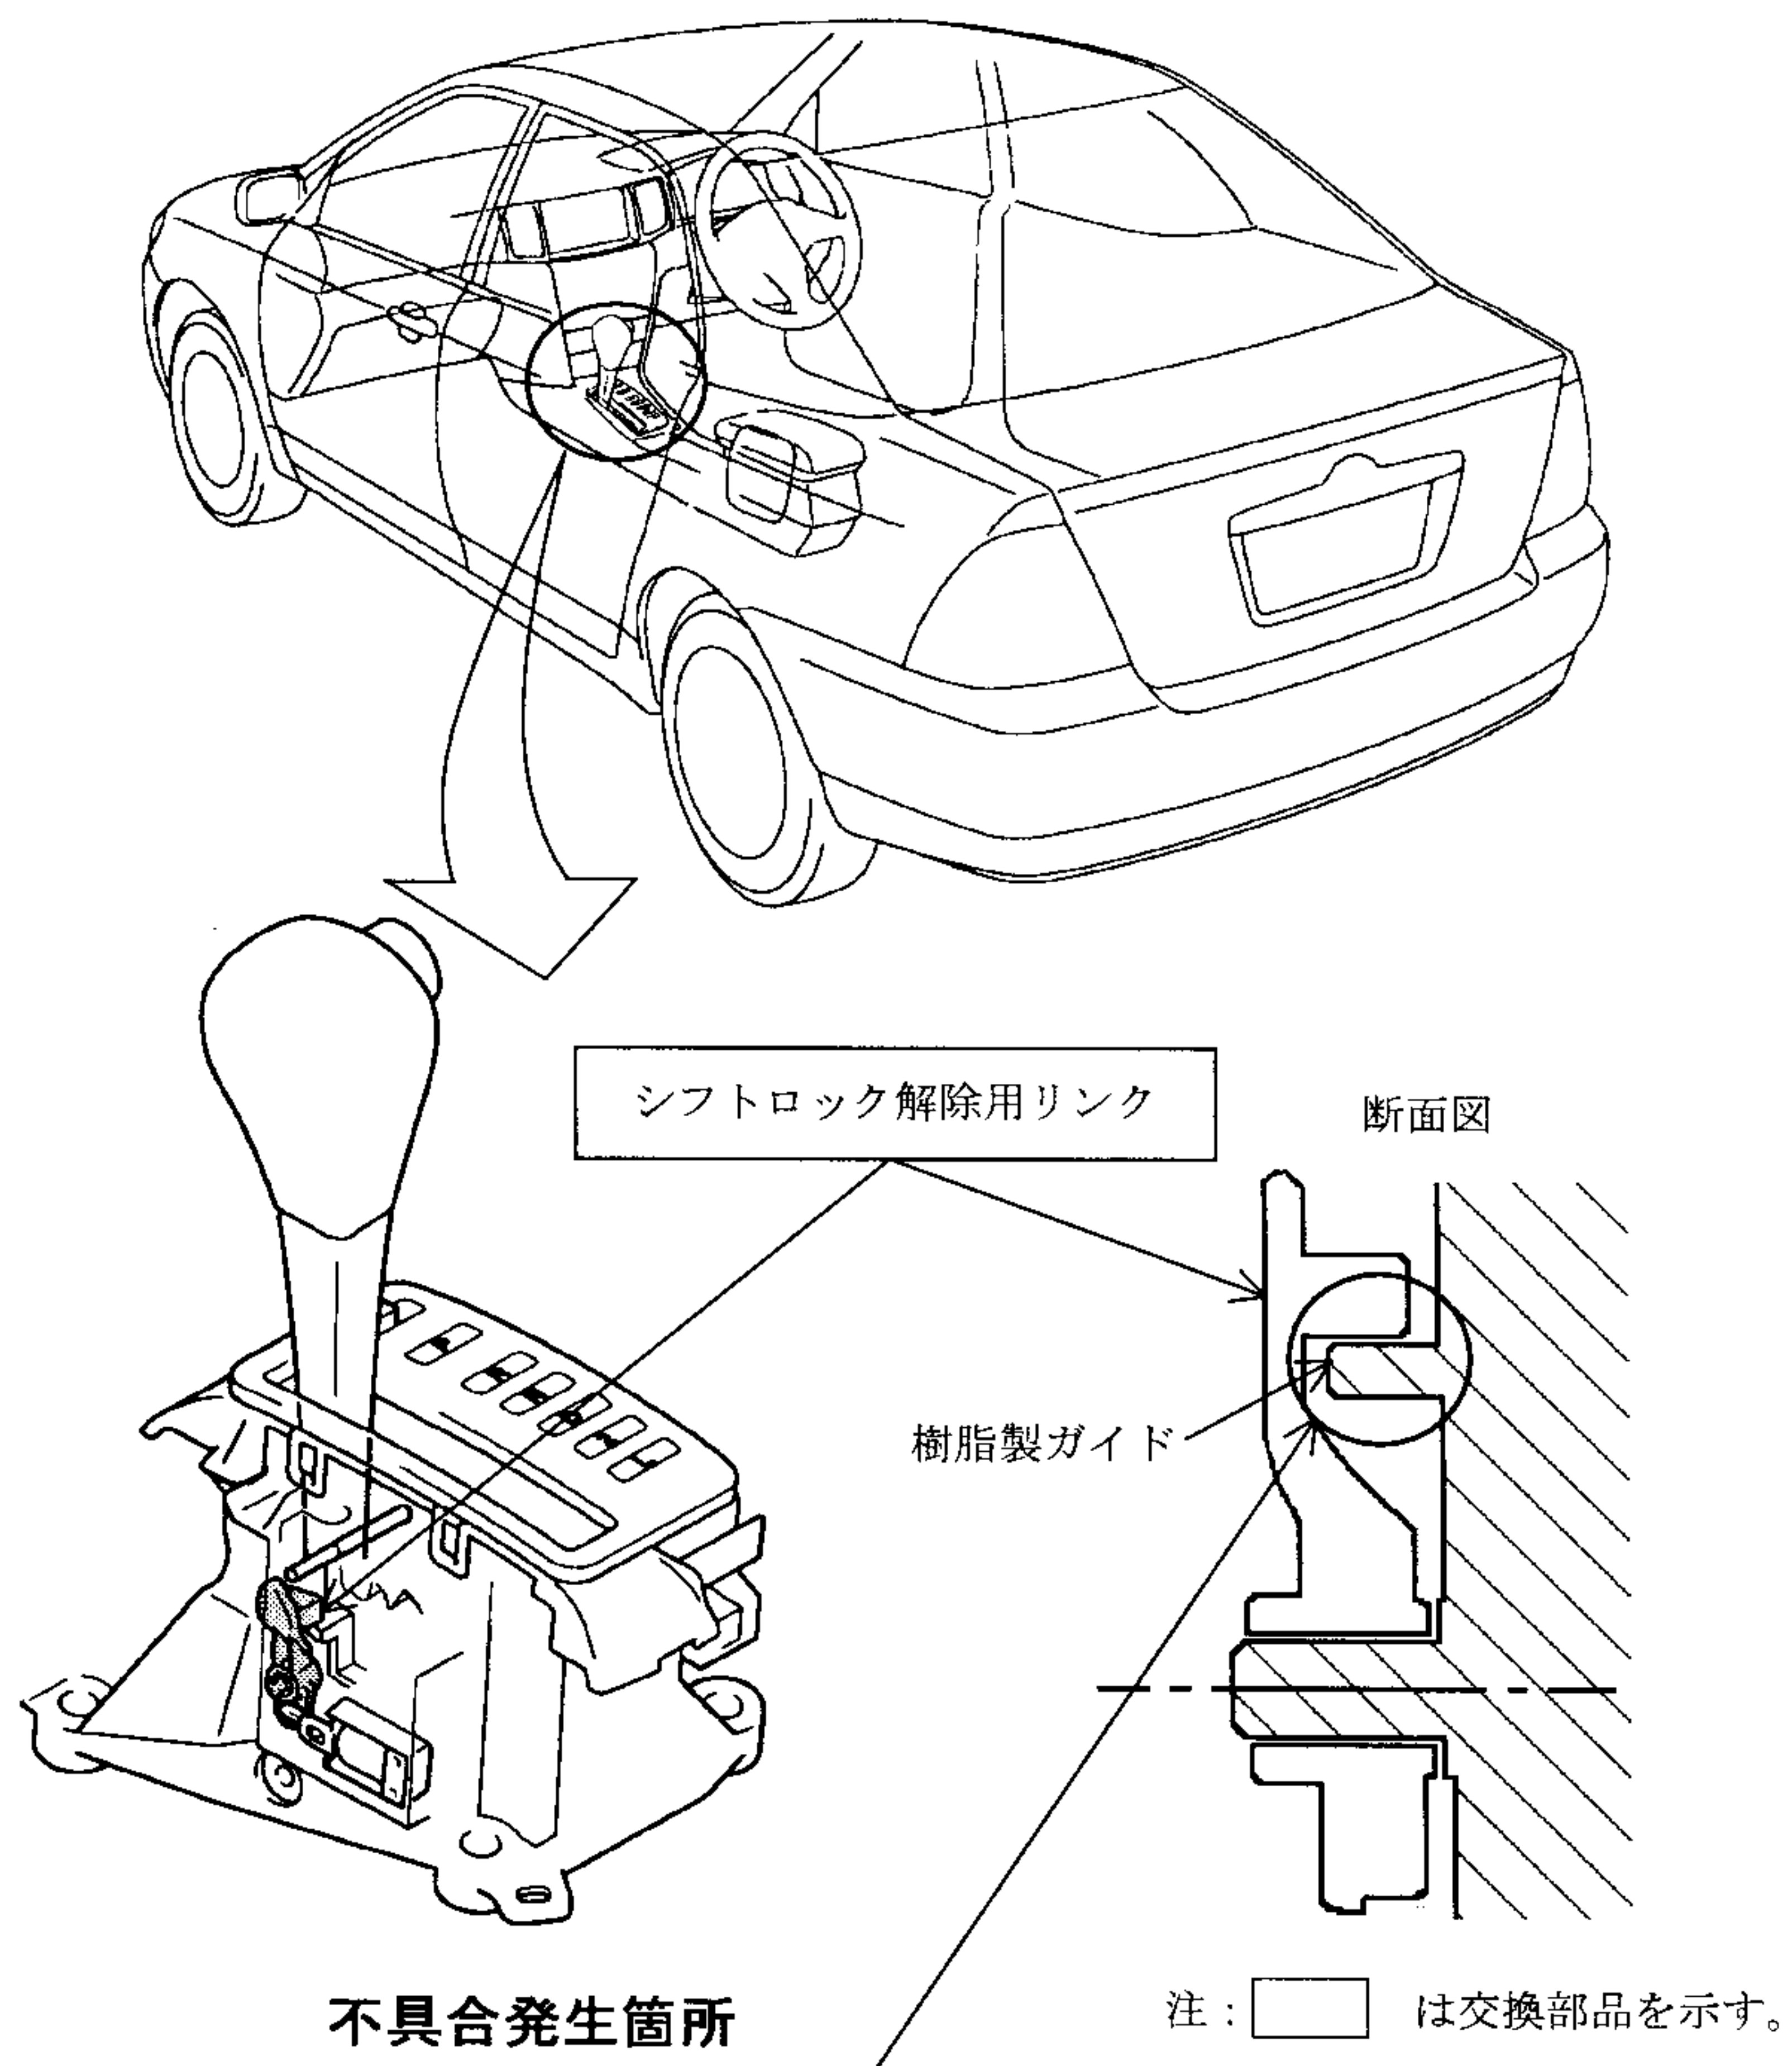

オートマチック車のシフトロック機能を解除するリンクの樹脂製ガイド部の成型形状が不適切なため、リンクがガイド部に引っ掛かり、リンクが戻らず、シフトロックが解除されたままになるものがある。そのため、ブレーキペダルを踏まなくても、Pレンジからシフトレバーを操作できるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、シフトロック解除用リンクの作動状態を点検し、作動の悪いものは対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内にある車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。