


改善箇所説明図

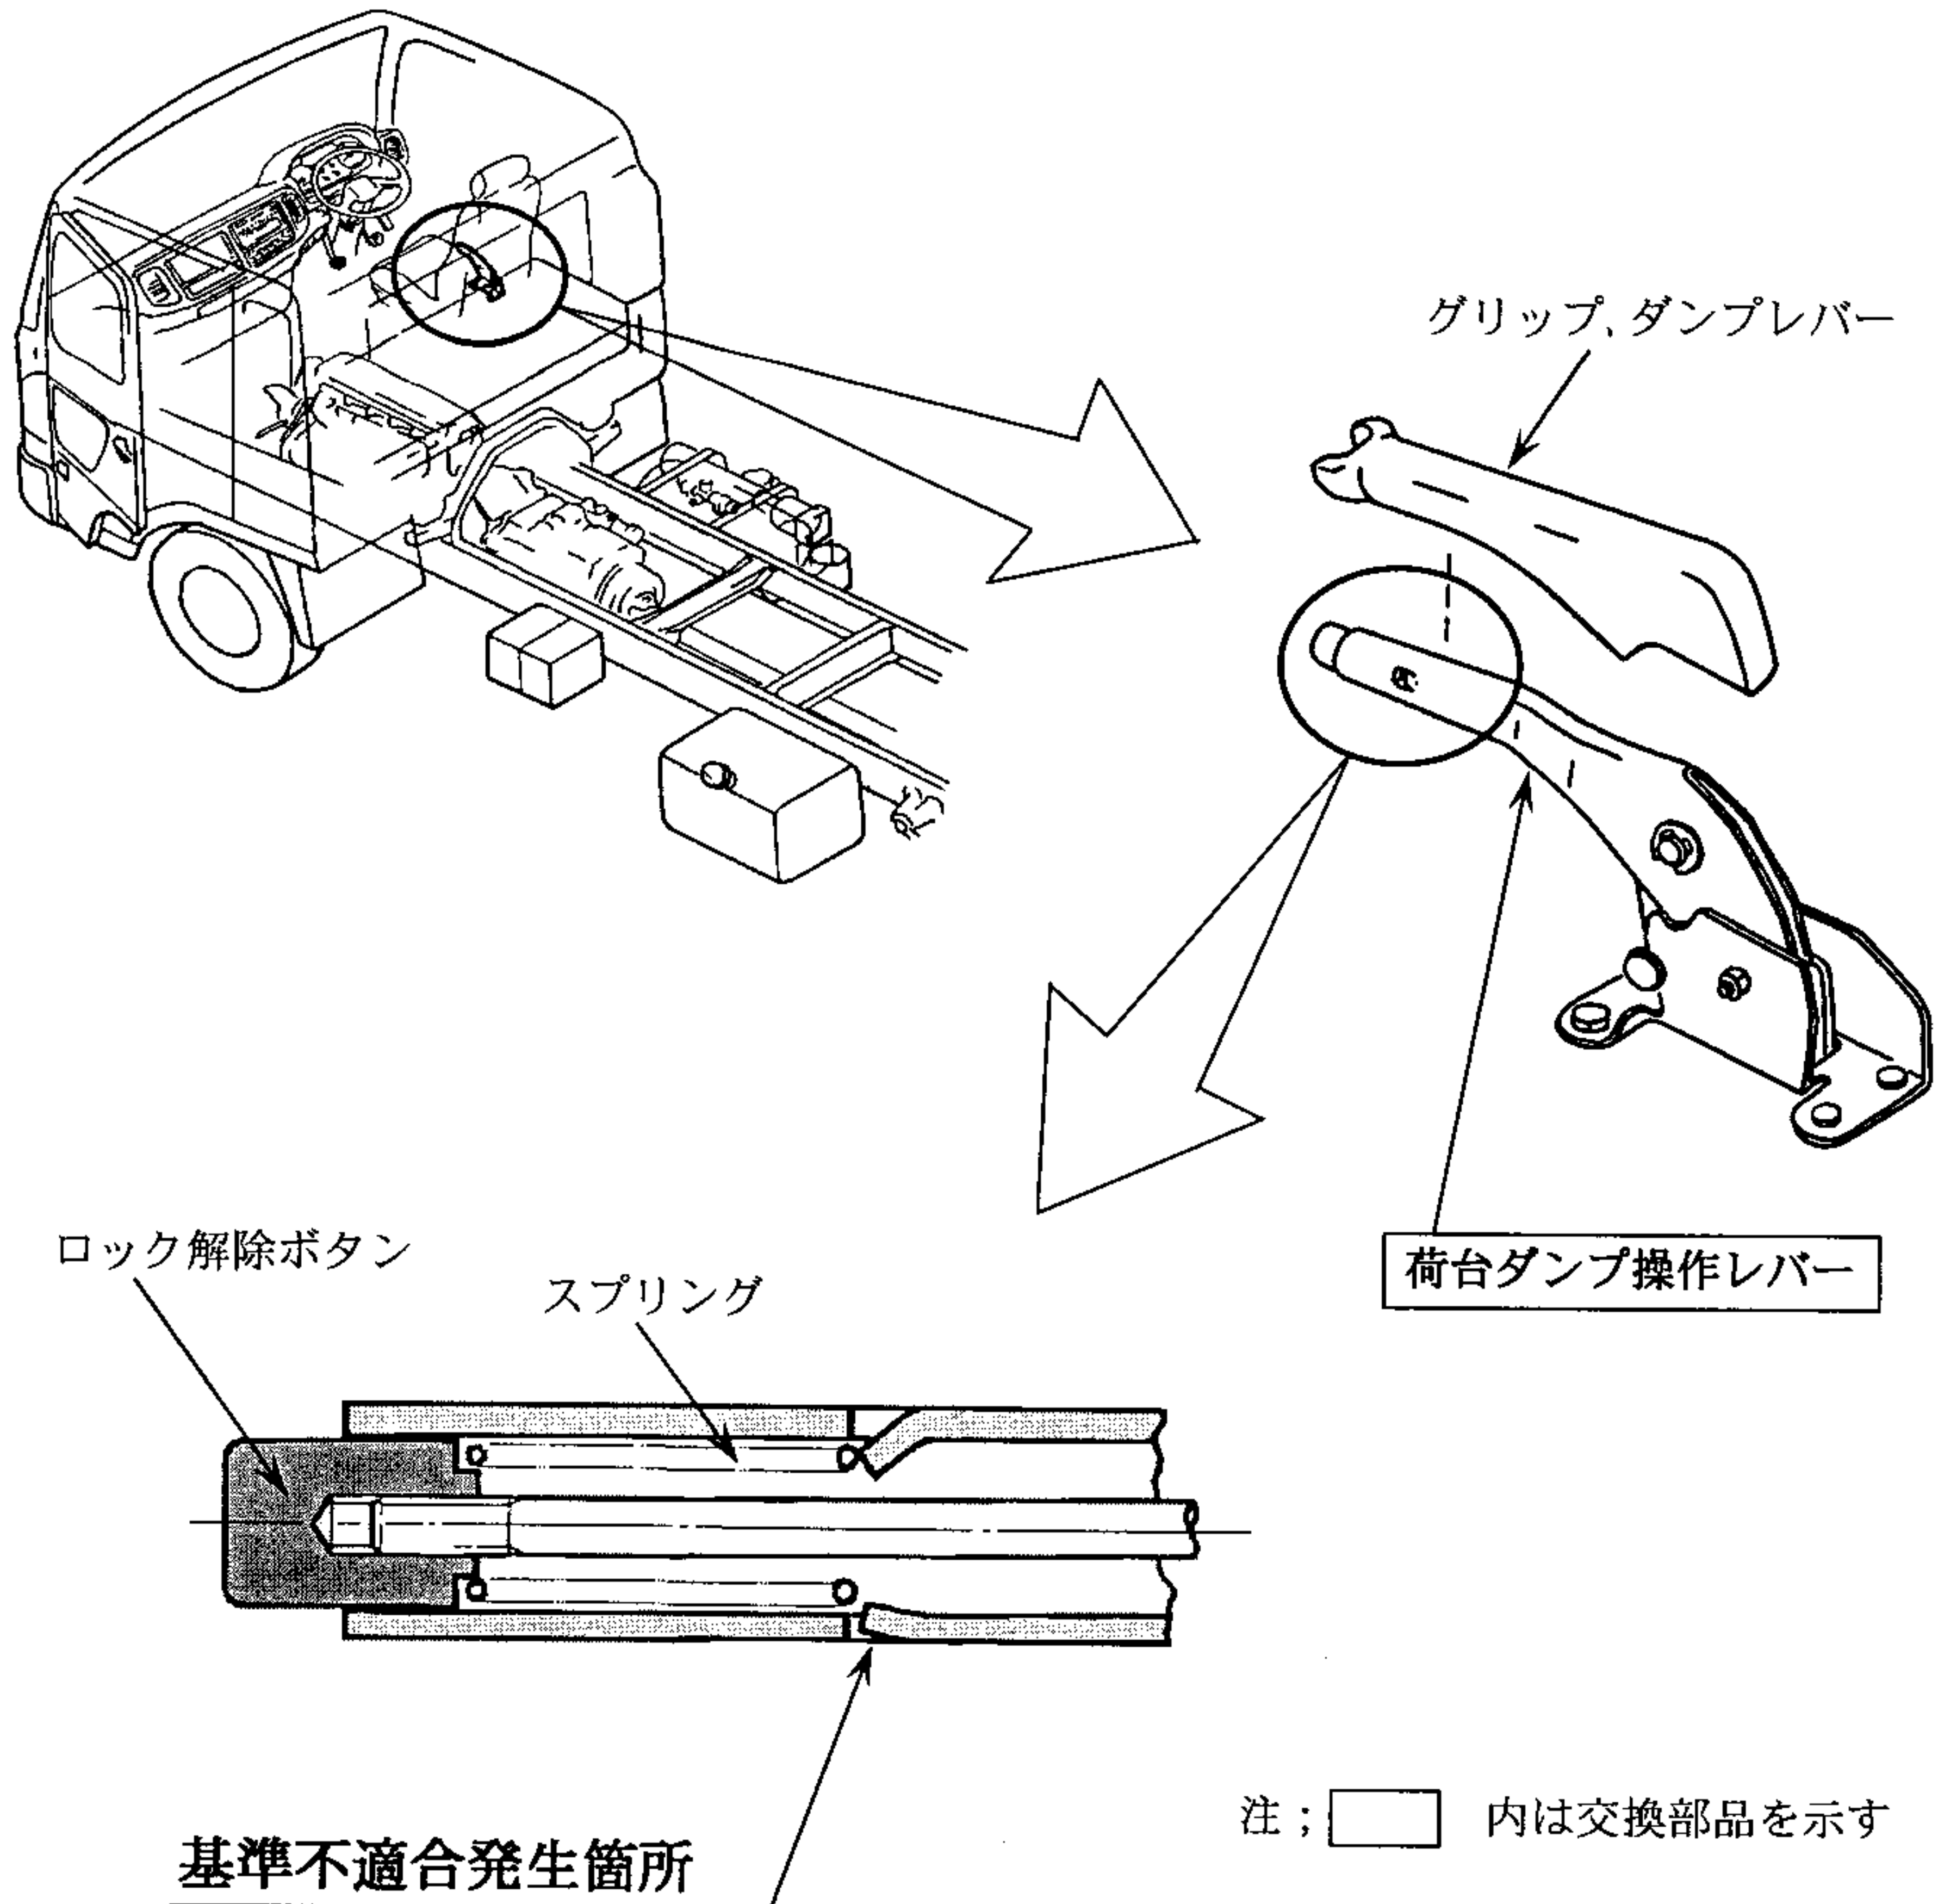

荷台ダンプ操作レバーの加工が不適切なため、当該操作レバーのロック解除ボタンを戻すためのスプリングが確実に保持されず、スプリングが変形することがある。そのため、操作レバーのロック解除ボタンが戻らなくなり、最悪の場合、不意にレバーが動き、荷台が降下するおそれがある。

改善の内容

全車両、荷台ダンプ操作レバーを点検し、不良のものは良品と交換する。

識別；ネームプレートの車両前方上側の取付ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。