


改善箇所説明図

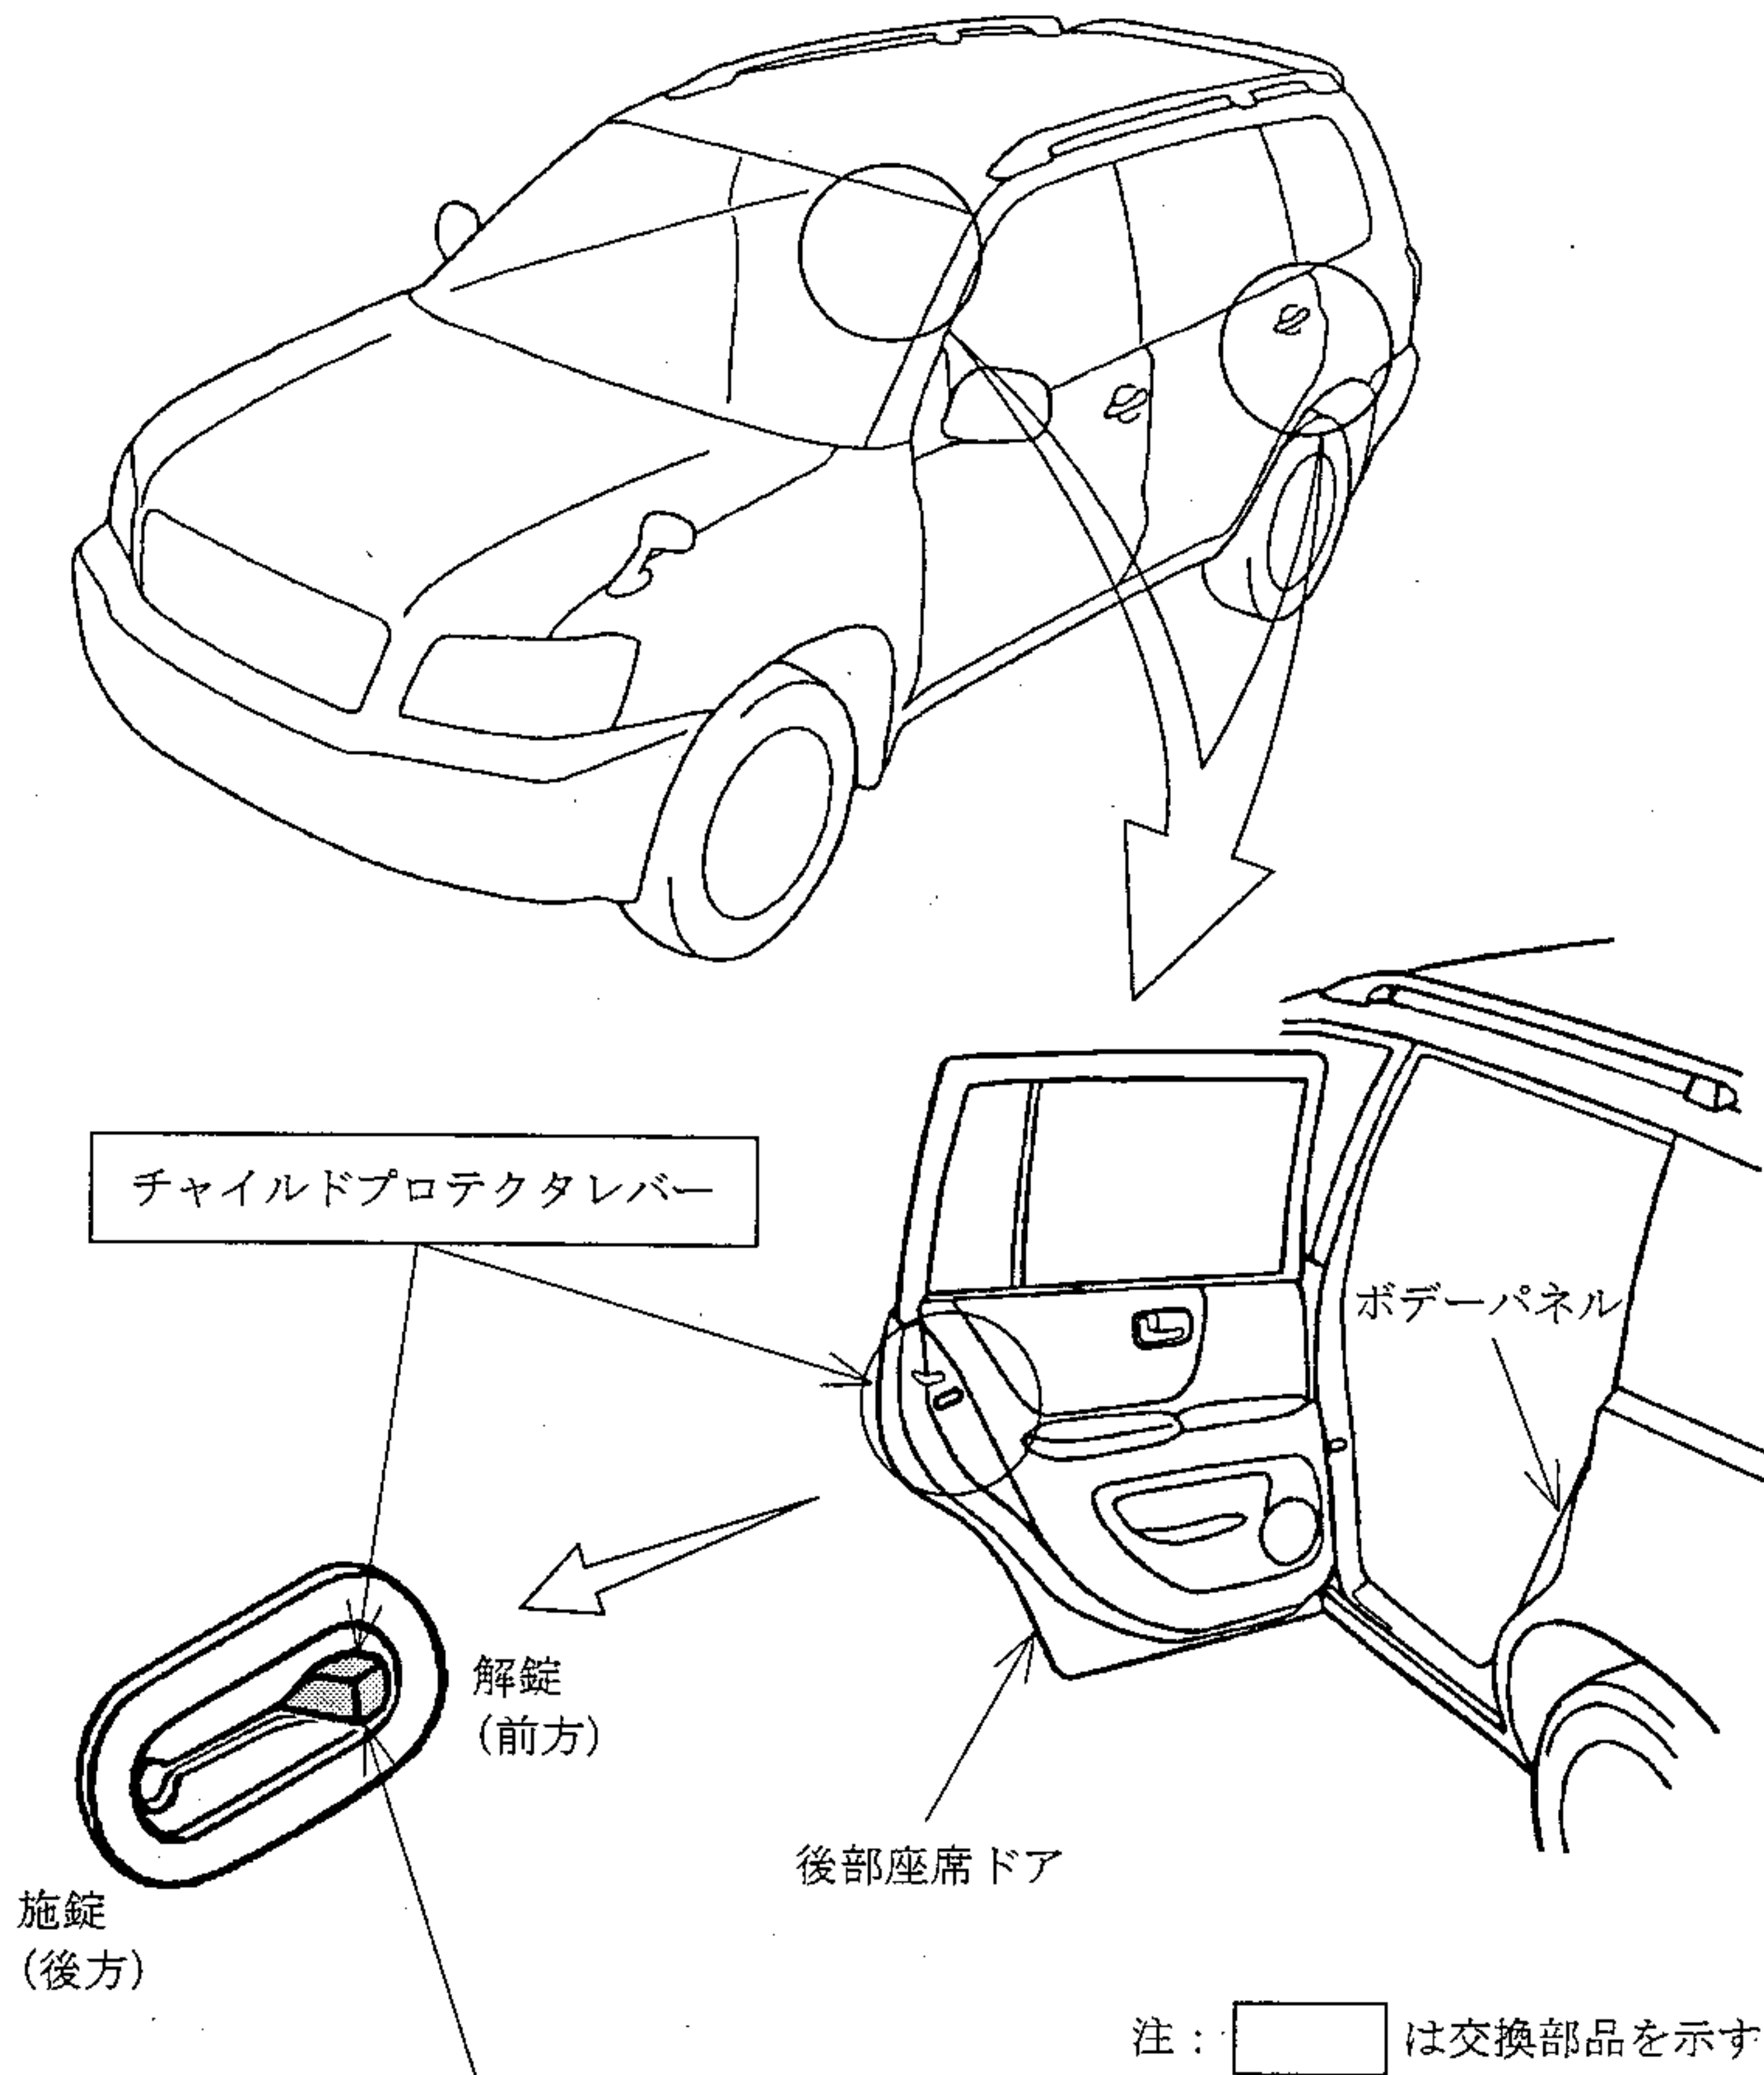

不具合発生箇所

後部座席ドアに取付けられているチャイルドプロテクタ(子供が誤ってドアを開けることを防止する装置)のレバーとボデーパネルとの隙間が狭いため、ドアを強く閉めると当該レバーの先端がボデーパネルと接触して動くことがある。そのため、チャイルドプロテクタを施錠しても解除されるおそれがある。

改善の内容

全車両、チャイルドプロテクタレバーを対策品と交換する。

識別: エンジンルーム左側のボデーパネル上面(サスペンション取付部前側)に黄色ペイントを塗布する。