


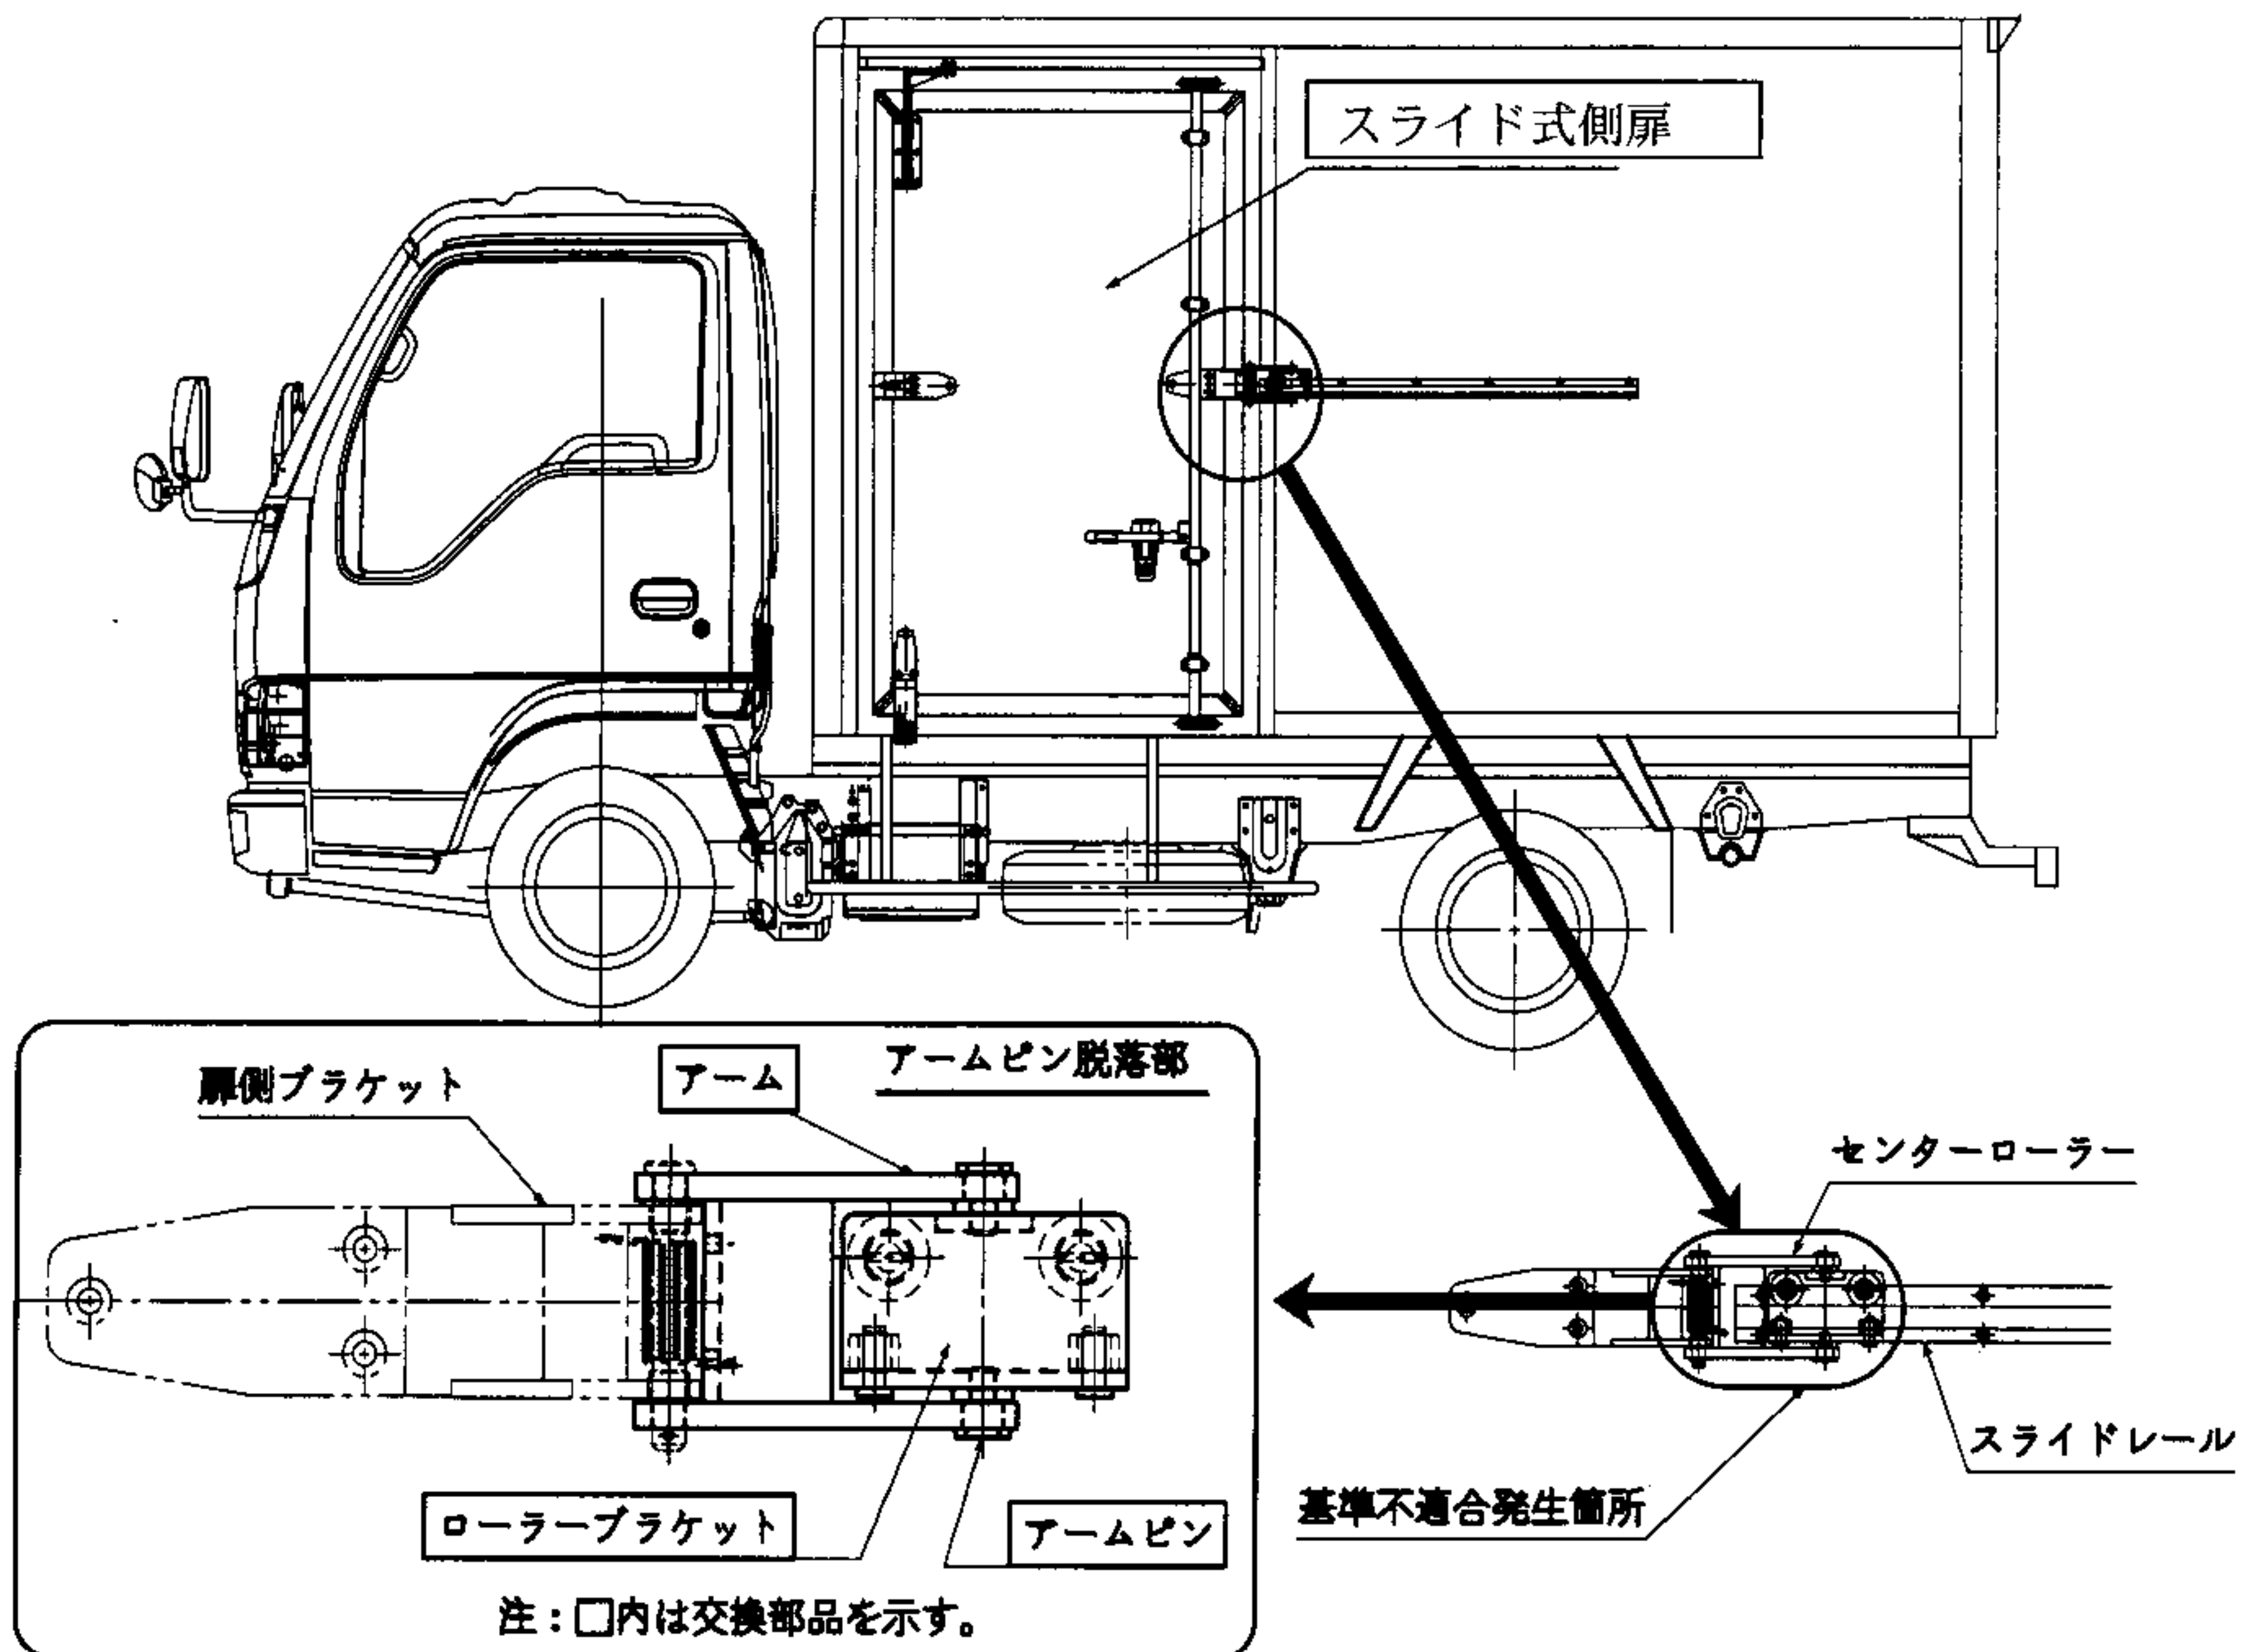

荷台スライド式側扉のセンターローラーブラケットとアームを結合しているアームピンの固定方法が不適切なため、アームピンが緩むことがある。そのため、当該扉を開けた時にローラーブラケットが外れ、扉が外れるおそれがある。

改善内容		全車両、センターローラー式を対策品と交換する。	
改善前	ネジ立て込み構造 接着材 接着材 アームピン	改善後	溶接 溶接 アームピン

(識別：ローラーブラケット下面に黄色の○印マーキングを行う)