



改善箇所説明図

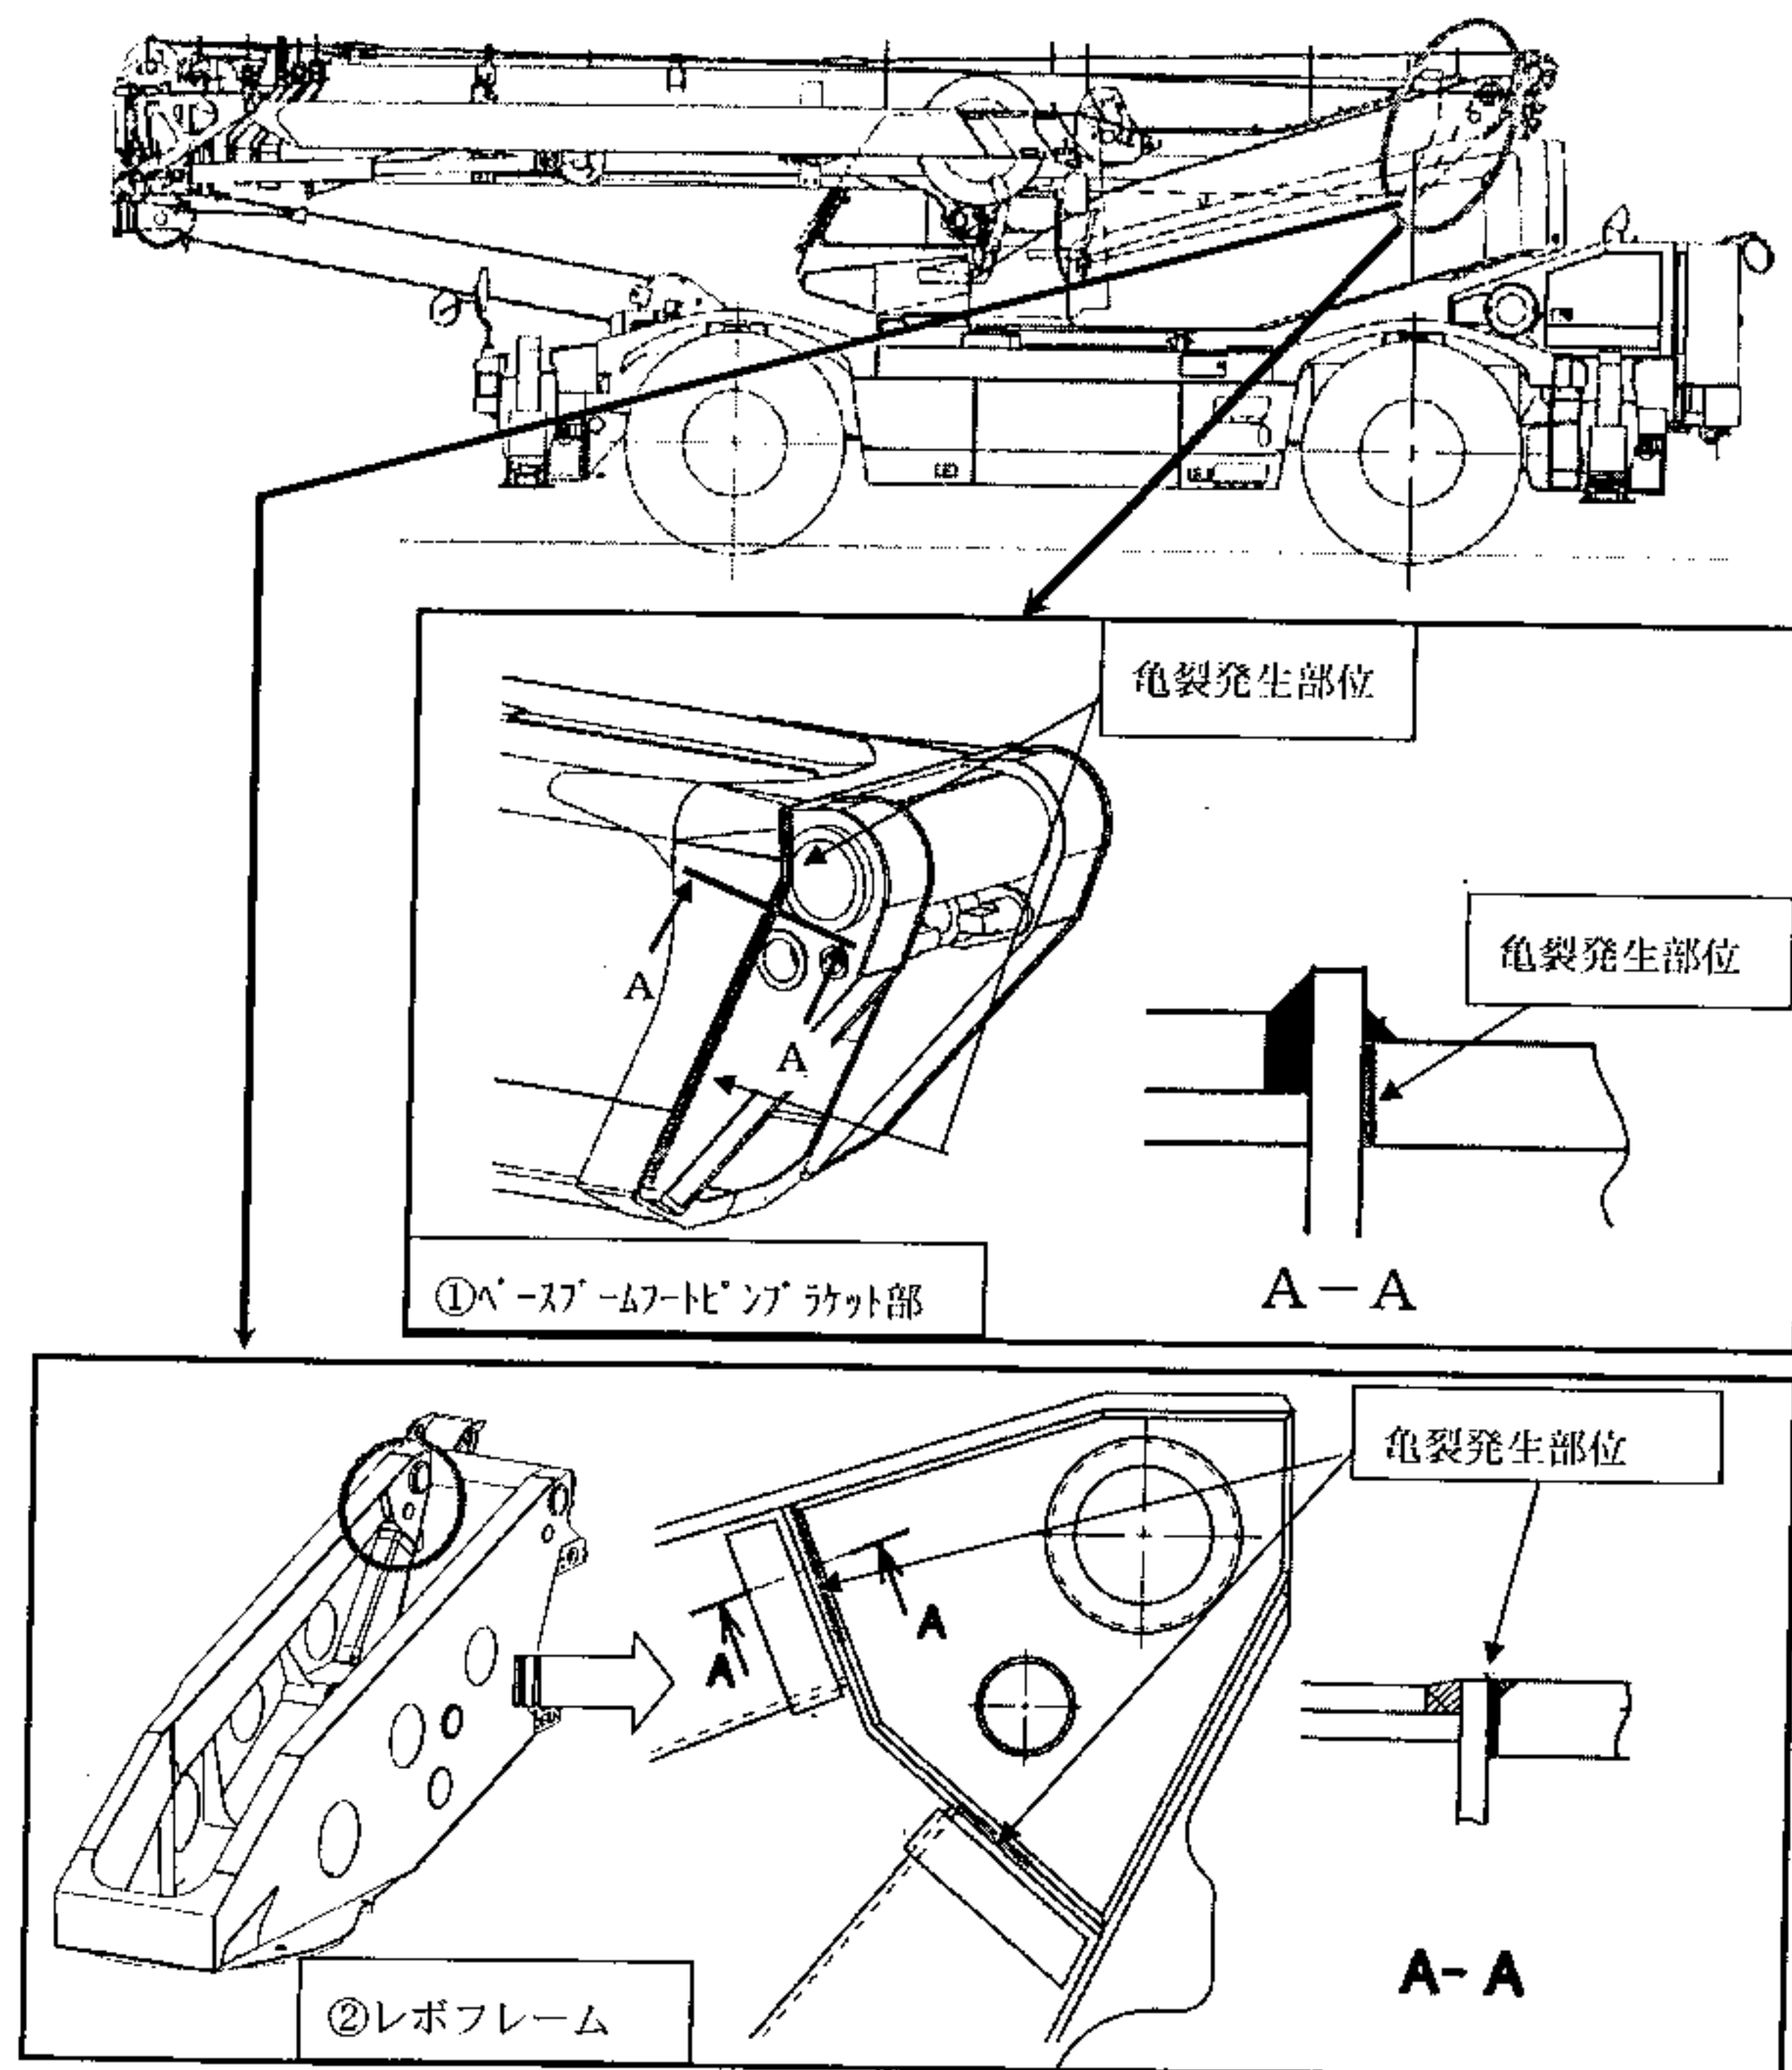

- ① ブームフットのブラケット部の溶接が不十分なため、当該ブラケットの溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、作業中にフットピンブラケット部が剥離し、ブームが転倒するおそれがある。
- ② クレーン用ブームを取り付けているレボフレームのブラケット部の強度が不足しているため、当該ブラケットの溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ブームがフレームの取付部より離脱するおそれがある。

改善対策の内容

- ① 全車両、ベースブームを対策品に交換する。

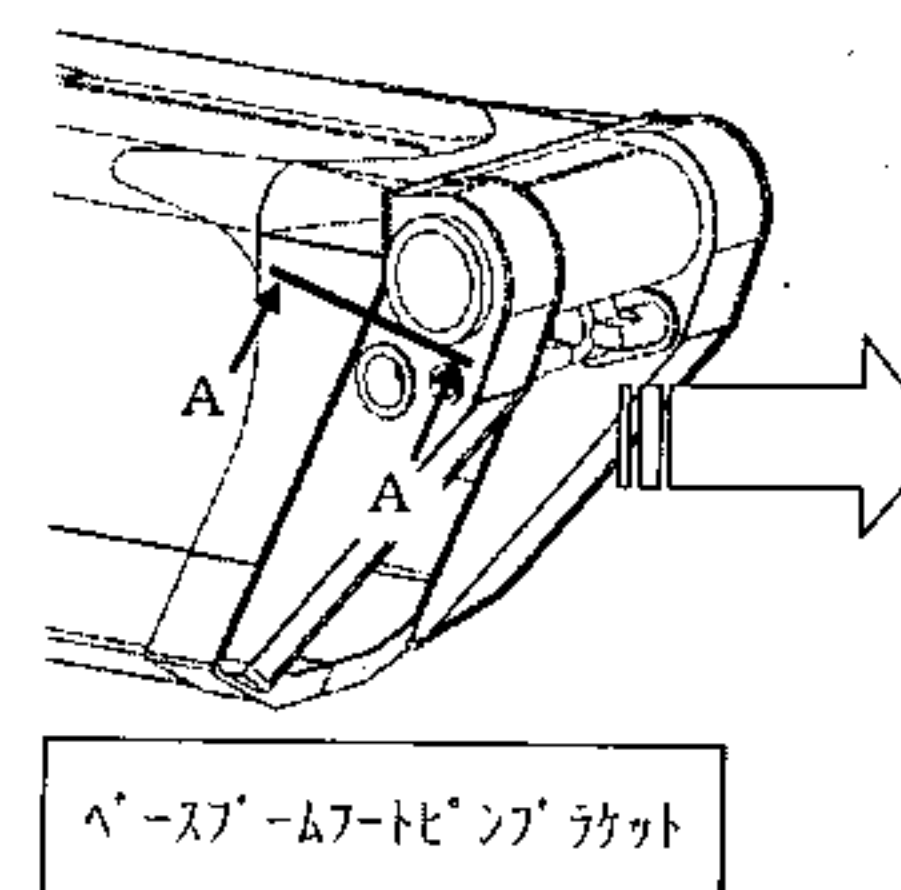

断面 A-A 部詳細	
改善前	
改善後	板厚変更 開先深さ 溶接脚長 変更 内側溶接追加

- ② 全車両、当該部位に補強板を追加する。

