
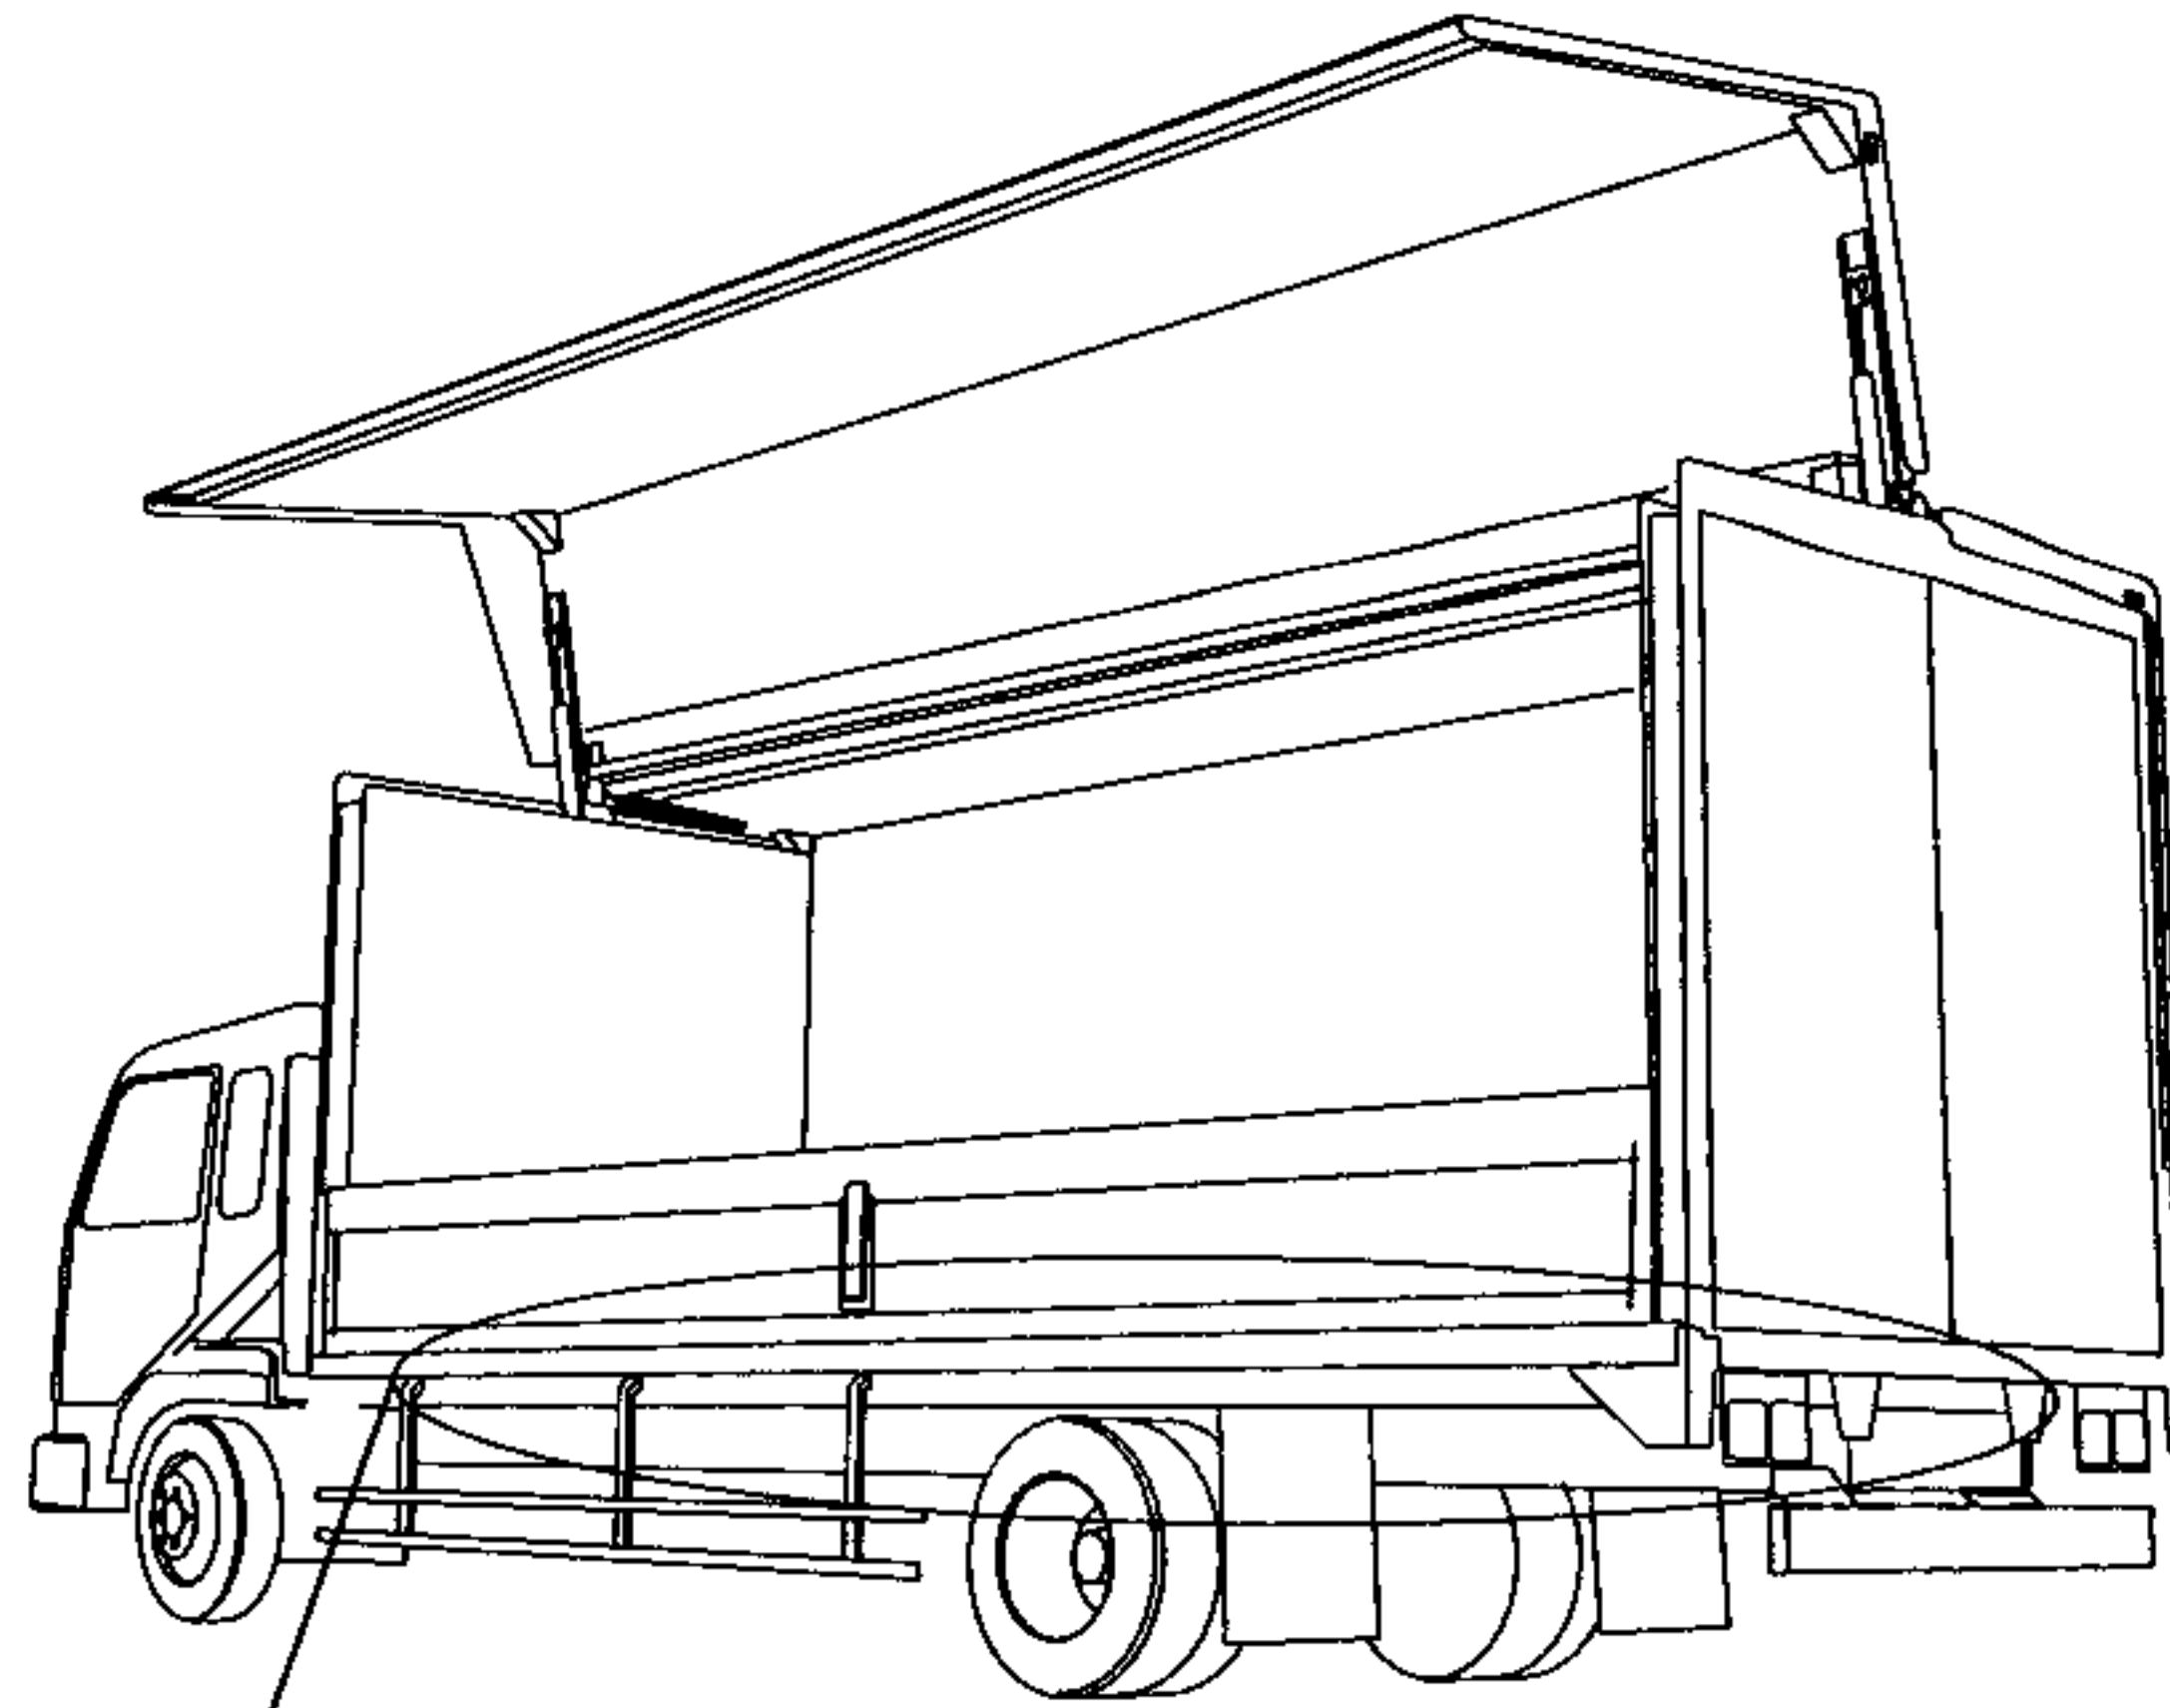
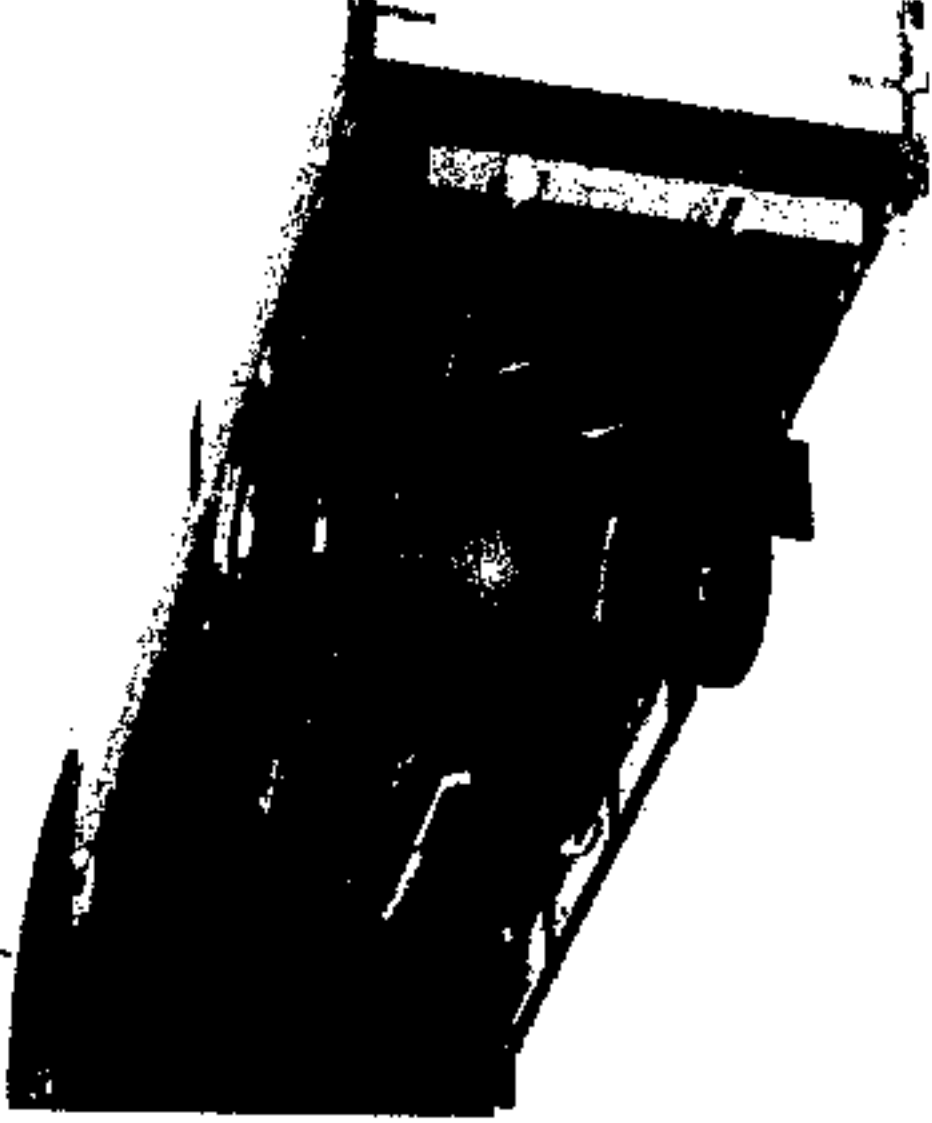


②改善箇所説明図

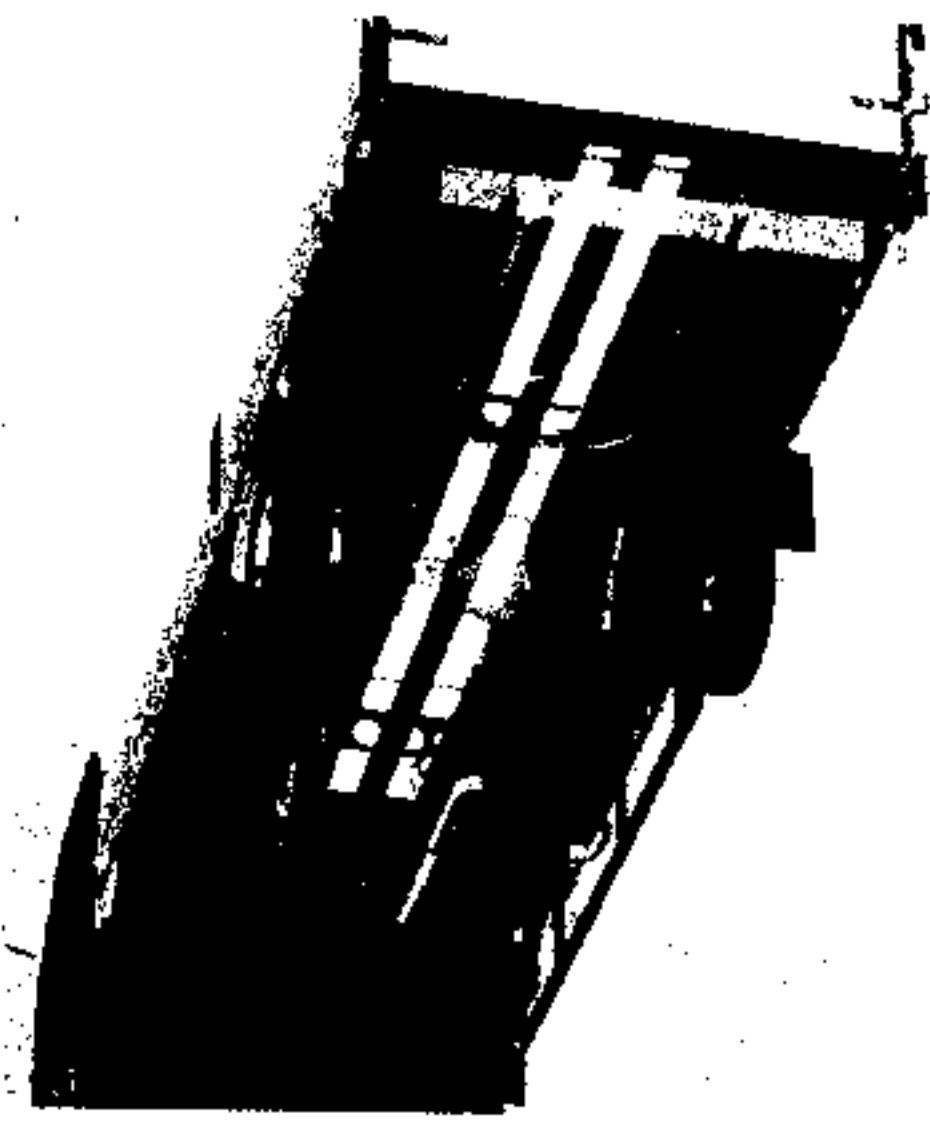

不具合発生箇所

CFRP製の荷台において、フロア内部のリブの形状が不適切なため、当該フロアの強度が不足しているものがあり、荷物の積載等により、当該フロアの裏面のスキン板（表面板）に亀裂が発生することがある。そのため、フロア面に荷物等を積載した場合、当該フロアが変形し、荷物等がフロア面に対し直立しなくなる、またはあおりの開閉作業が困難となるおそれがある。

対策前	対策後
 フロア表面スキン板 フロア裏面スキン板 リブ	 フロア表面スキン板 フロア裏面スキン板 補強板（ガラスFRP成形板）

改善の内容

全車両、フロアを点検し、亀裂が発生しているものは、フロアを対策品と交換する。亀裂が発生していないものは、フロアの裏面に補強板を貼り付ける。