


改善箇所説明図

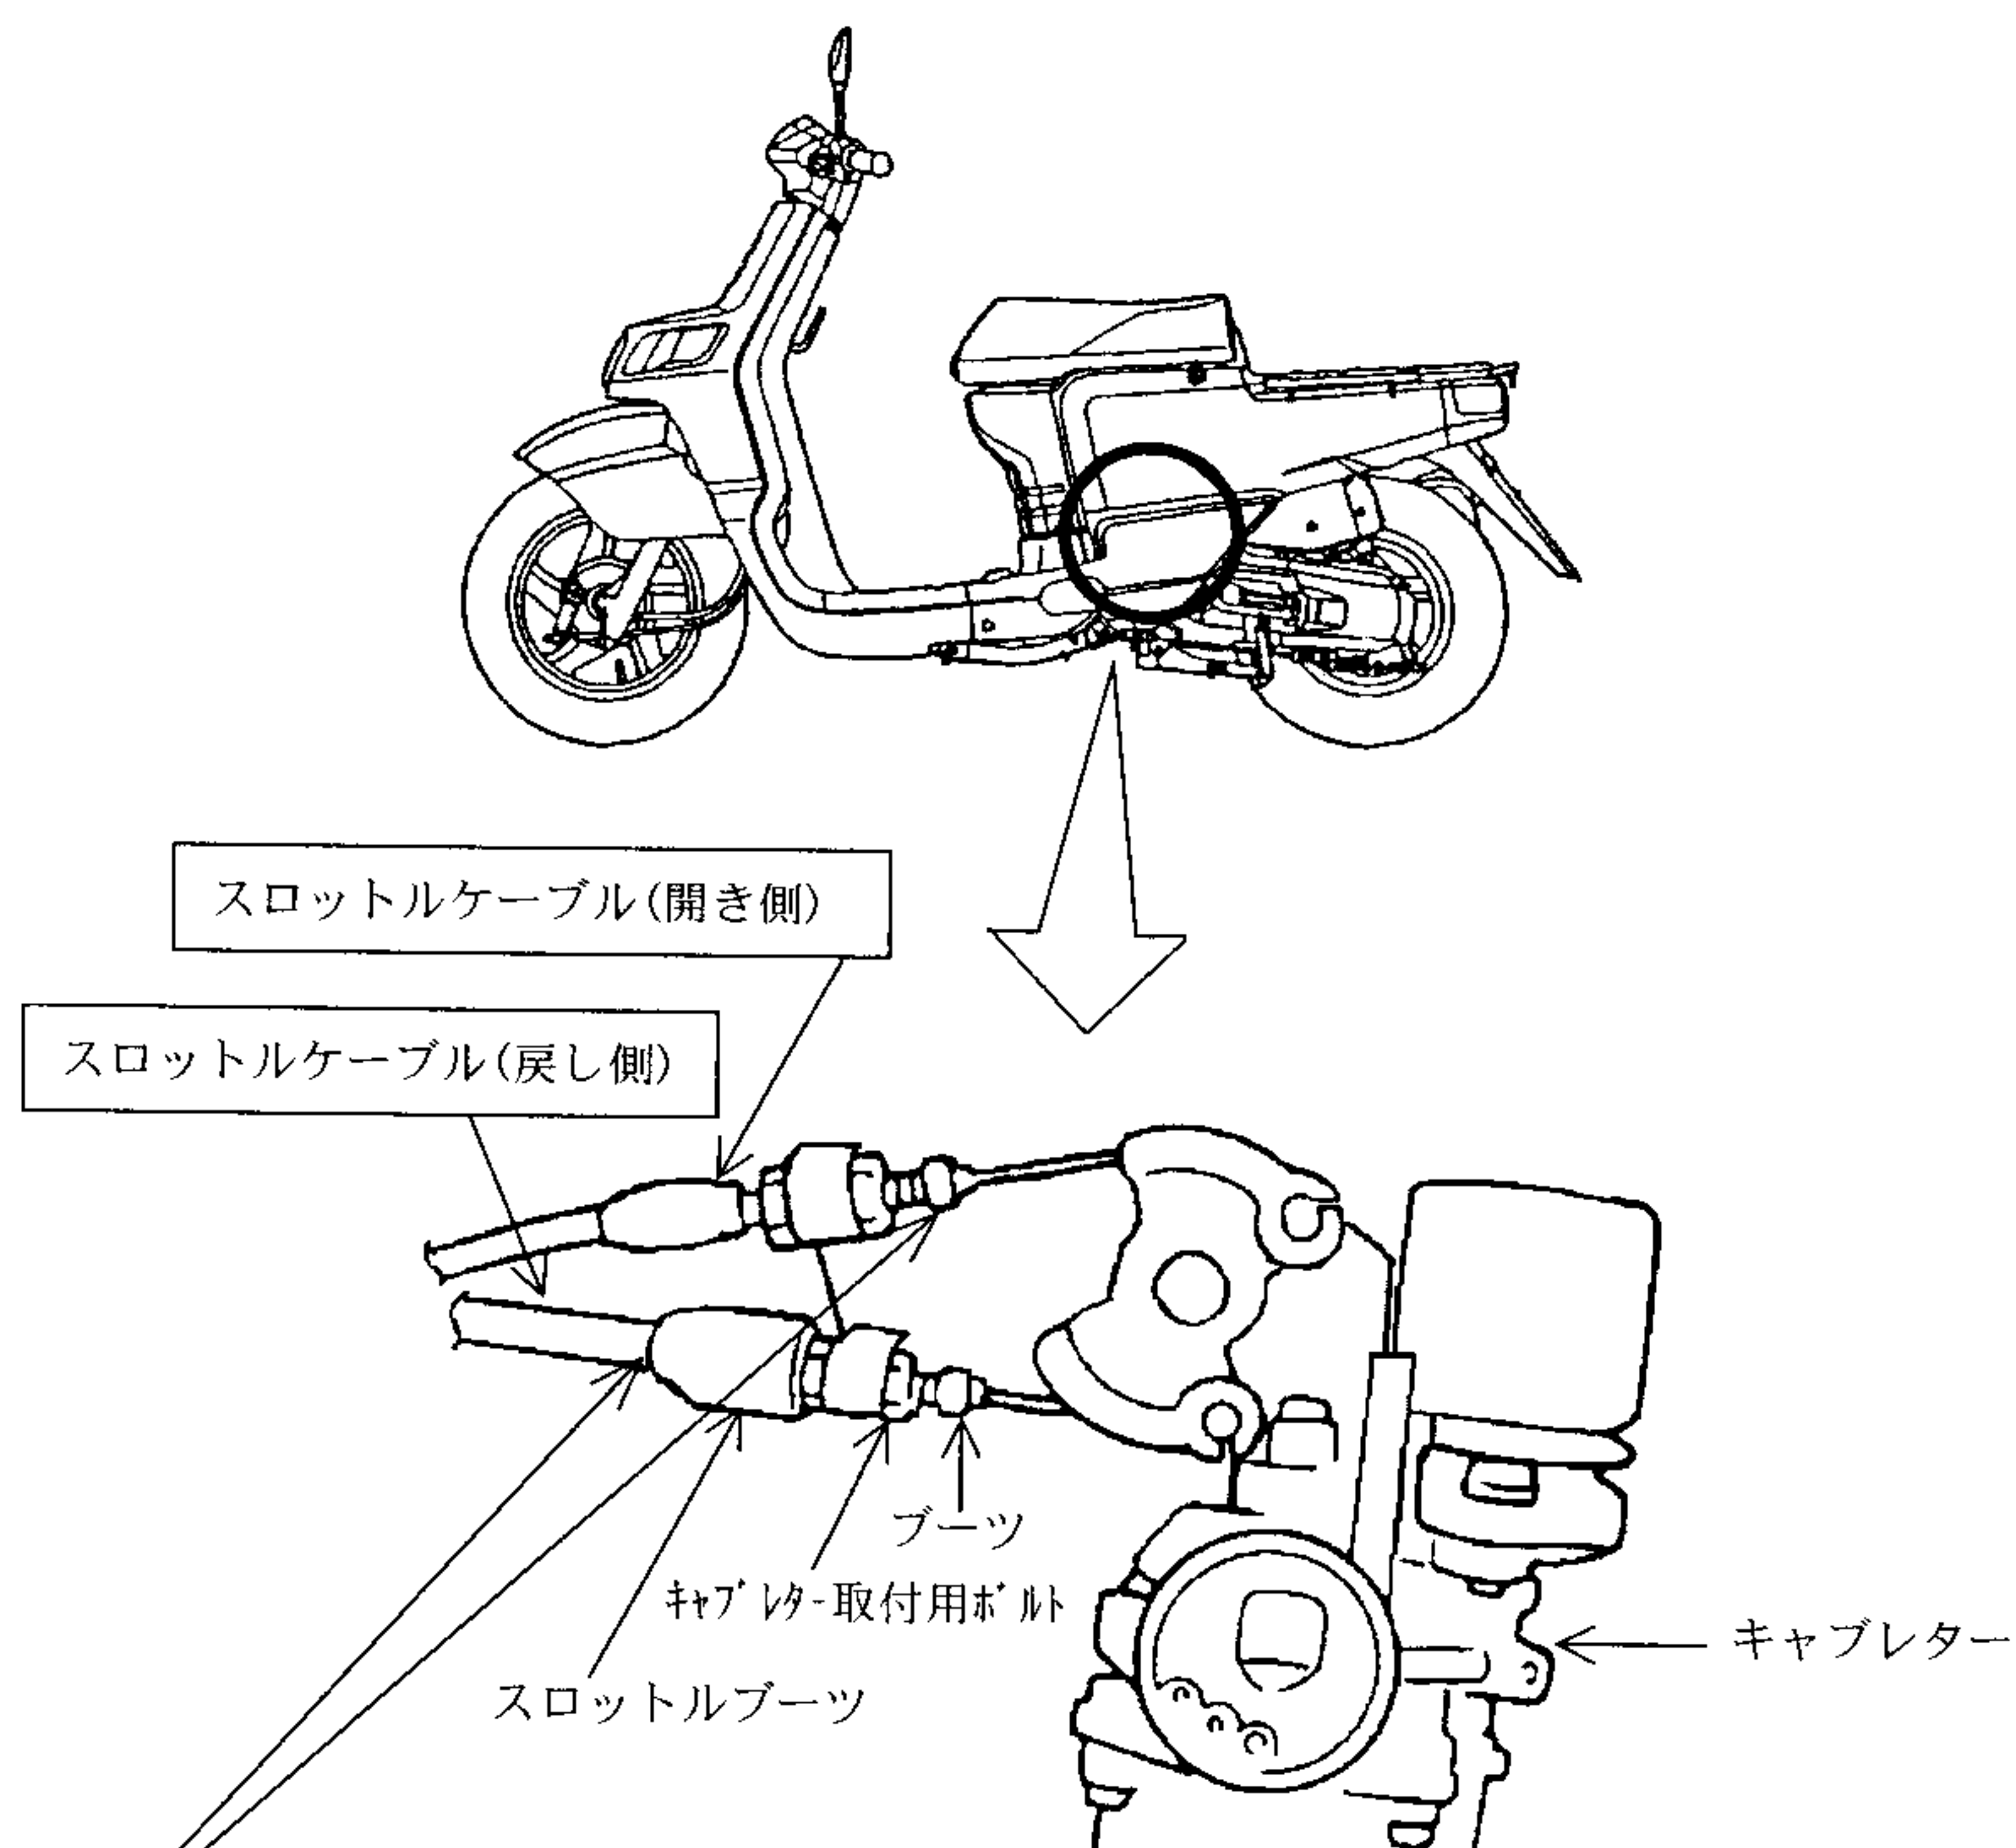

不具合発生箇所

加速装置において、スロットルケーブルの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、後輪タイヤの跳ね上げた水が当該ケーブル内部に浸入することがある。そのため、低温時に当該ケーブル内部に浸入した水が凍結し、最悪の場合、アクセルグリップが戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、スロットルケーブルを対策品と交換する。

識別：スロットルケーブル(グリップ側)のアウトチューブに表示されている部品番号の横に塗布された白色の識別マークの有無

注： は交換部品を示す。