


改善箇所説明図

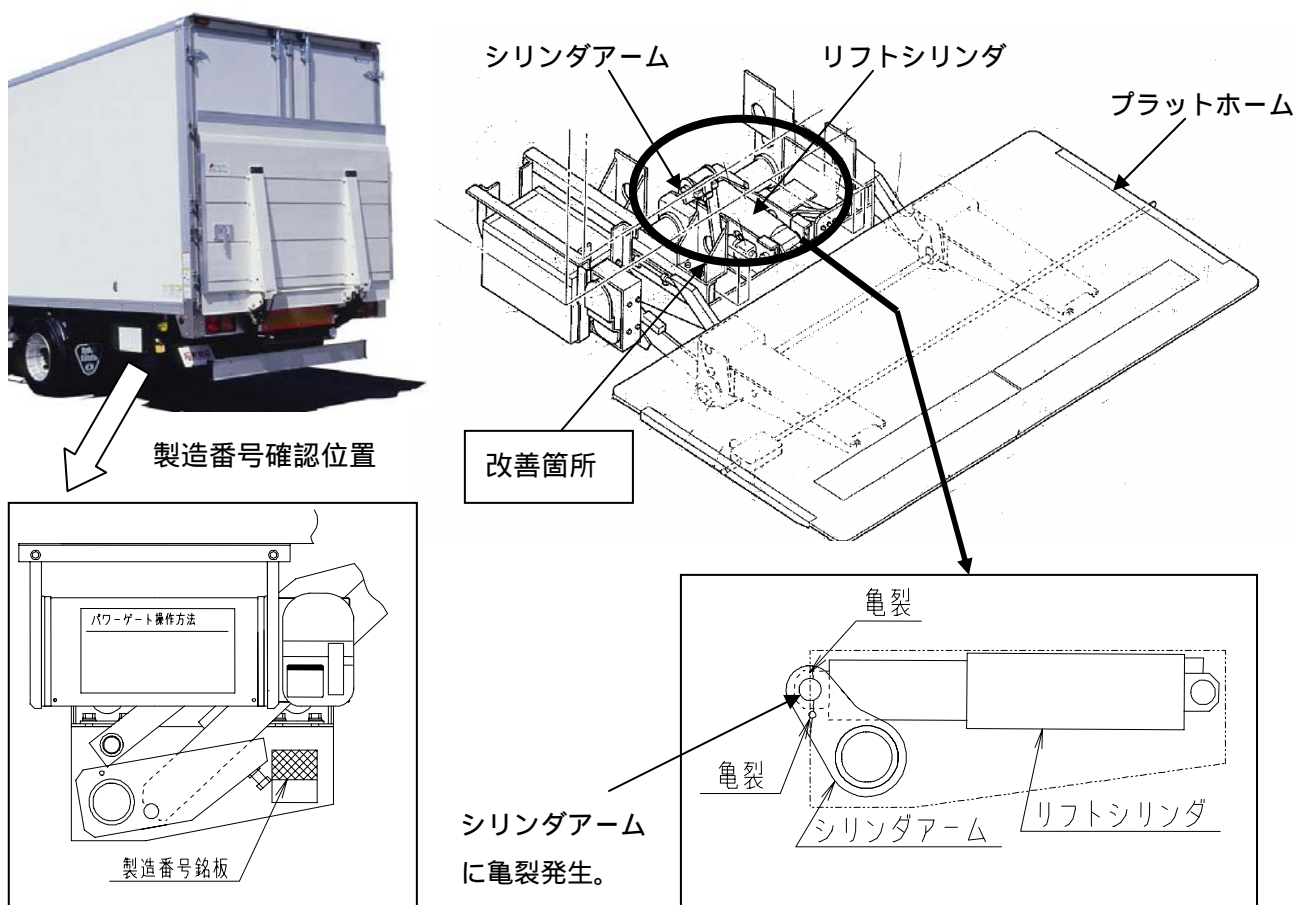

テールゲート昇降用油圧シリンダと昇降リンクを連結しているシリンダアームの強度が不足しているため、当該シリンダアームに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該シリンダアームが破断してテールゲートが降下し、作業者に危害を加えるおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該シリンダアームに亀裂の発生しているものはリフトメカフレーム一式を対策品と交換を行い、亀裂の発生していないものはシリンダアームに補強材を追加溶接する。

対策品と交換	補強材の追加
対策品 シリンダアーム トルクシャフト	溶接 シリンダアーム 補強プレート トルクシャフト

識別：改善実施済車には、シリンダアーム部リフトシリンダ取り付けピンに黄色の識別マーキングを行います。