


改善箇所説明図

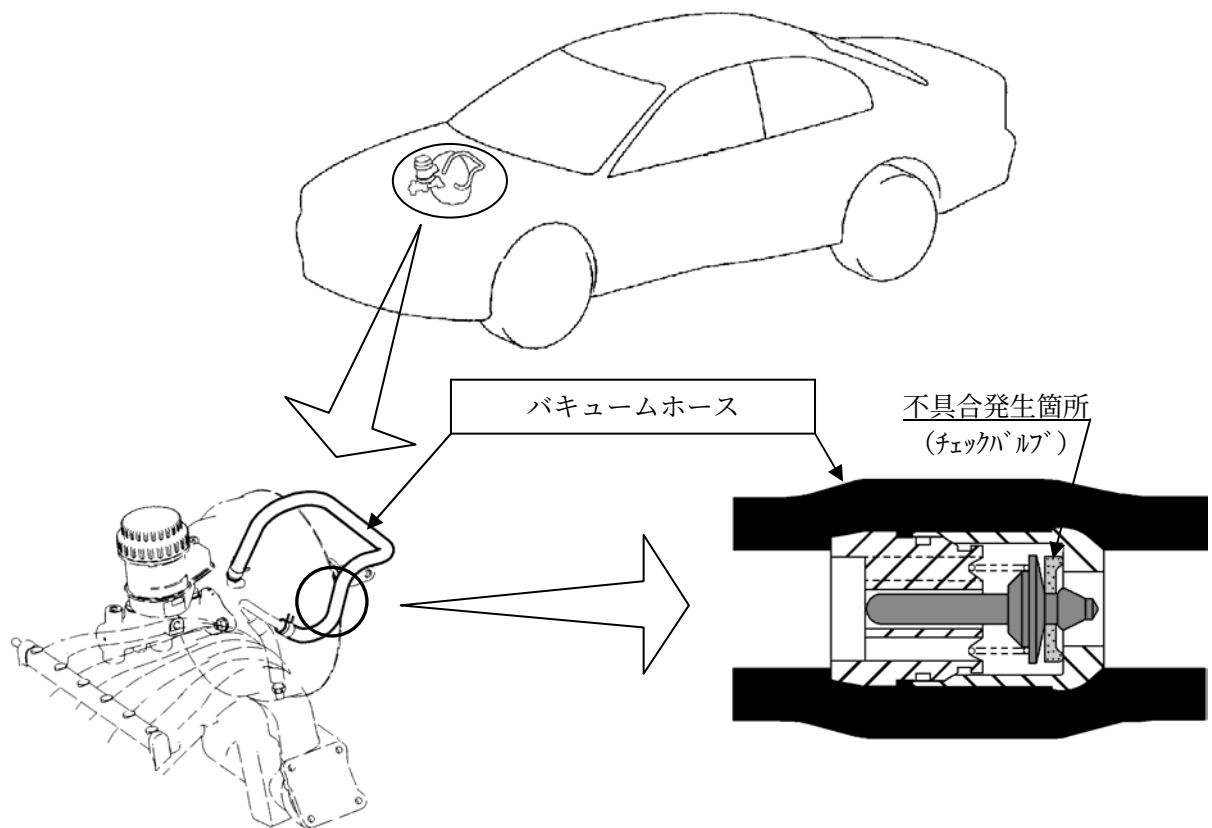

ブレーキ倍力装置用バキュームホースの内面洗浄が不十分なため、ホース内に挿入されているチェックバルブにホースの離型剤が多く付着しているものがある。そのため、チェックバルブに付着した離型剤とホースからの析出物が混合すると、エンジン冷態時にチェックバルブが固着し、始動後の最初の制動時にアシスト不足となり、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、バキュームホース一式を対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席リヤドアのアップーヒンジ下部に白色または黄色のペイントを塗布する。