


不 具 合 箇 所 説 明 図

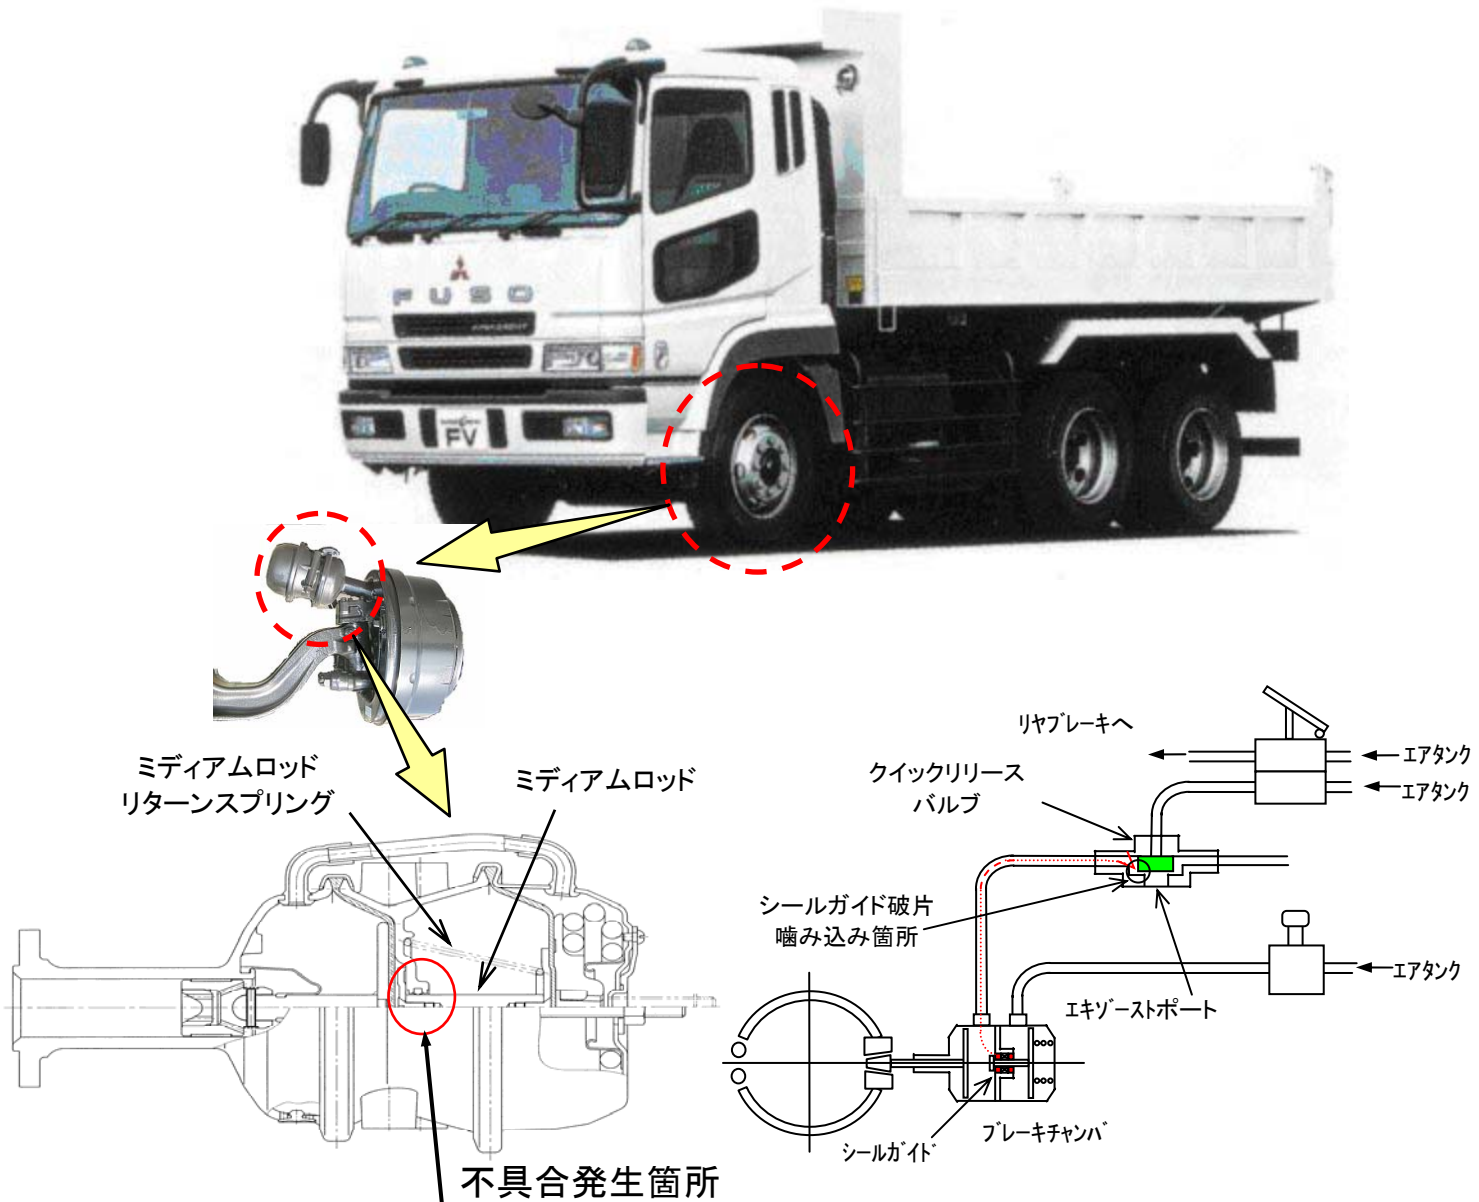

ブレーキチャンバー式

フルエア式ブレーキ装着車の前輪用ブレーキチャンバにおいて、気密保持用シールを押さえるシールガイドの強度が不足しているため、制動時の振動により破損するものがある。そのため、破損したシールガイドの破片がエアバルブに噛み込み、そのままの状態で使用すると、最悪の場合、制動時にエアバルブからエア洩れが発生し、運転者の予測より制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブレーキチャンバ 一式を対策品と交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストラライカ付近に「HD-52」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。