



不 具 合 箇 所 説 明 図

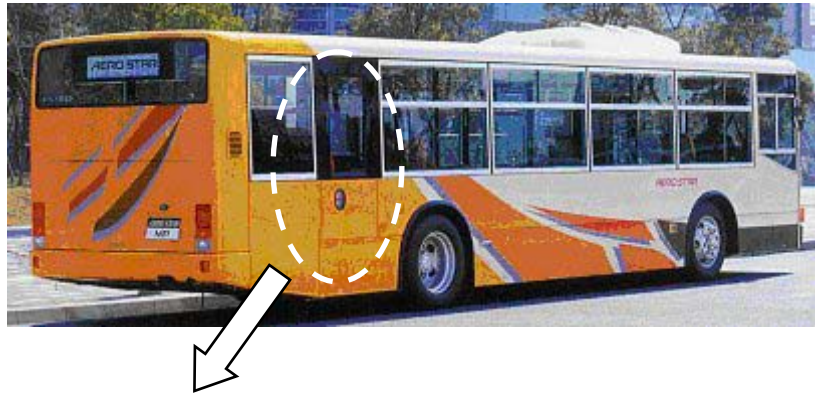

室内非常口横座席を車両左後方向から見る

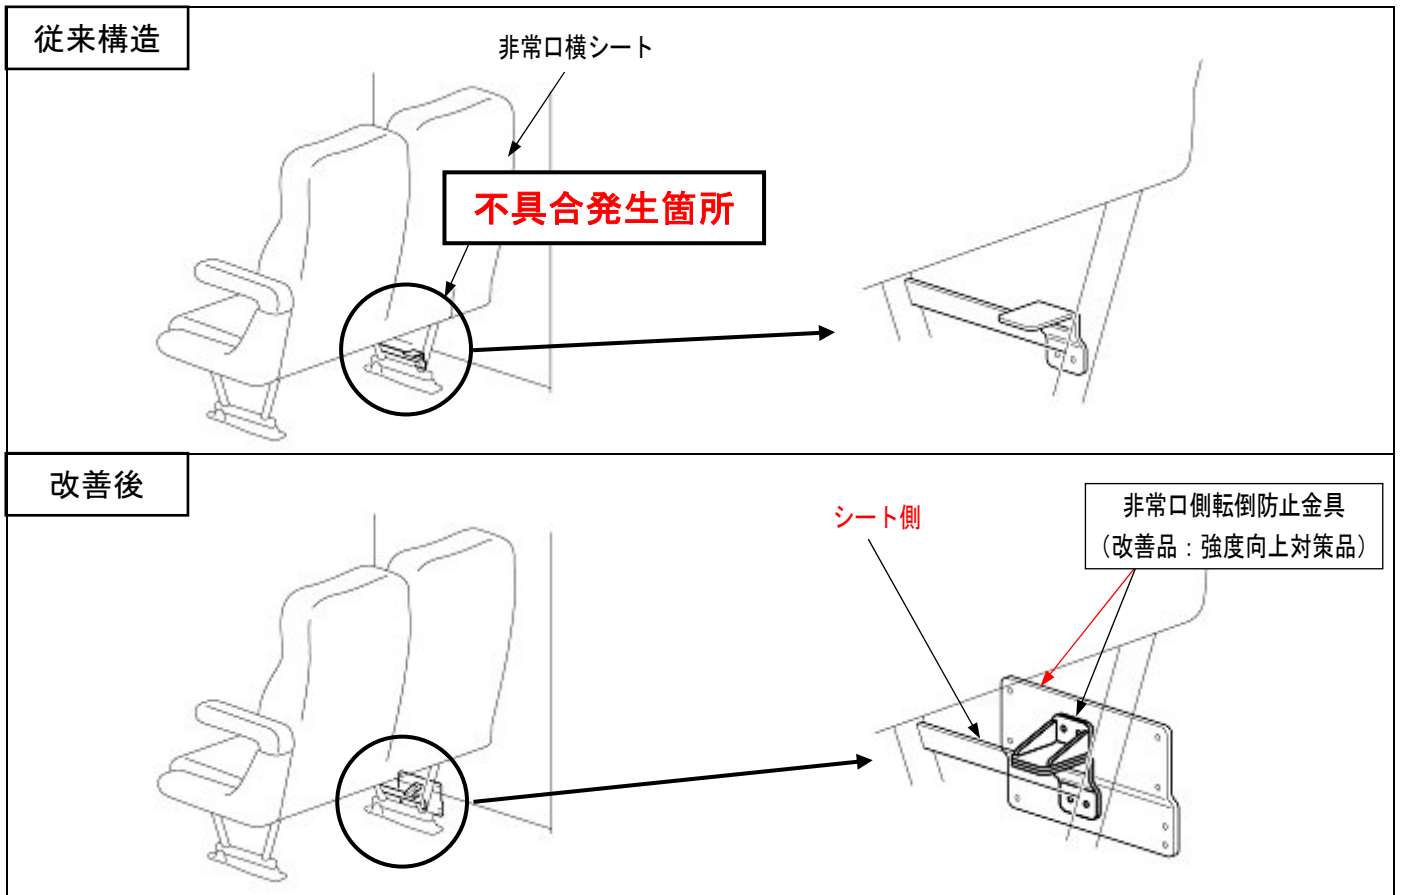

上図は代表例を示し、車種・年式・座席仕様毎に金具形状は異なる

バスの非常口横の前転倒式座席において、転倒防止金具の衝突時または危険を回避するために急制動をかけた際に生じる想定以上の荷重に対する強度が不足しているものがある。
そのため、急制動時に金具が変形し、最悪の場合、座席の転倒を防止できないおそれがある。

改善の内容

全車両、転倒防止金具を対策品に交換する。

なお、ドア運動式については非常扉側の金具取付け部を点検し、ドアが変形、腐食している場合は、補修または新品と交換する。

注：□ は、追加部品を示します。

識別：作業完了車は、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に「HB-35」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。