


不具合箇所説明図

片開扉

観音扉



はね上げ扉

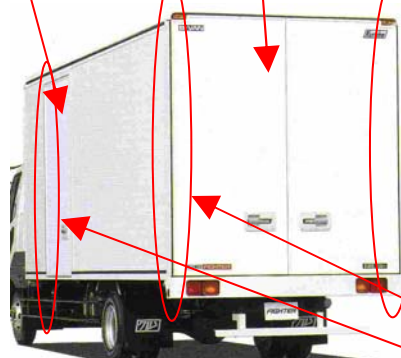

樹脂製(ラミネート)ヒンジ

はね上げ扉の場合

拡大

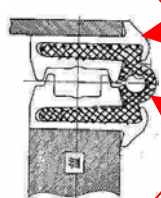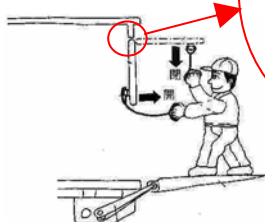

樹脂部

不具合発生箇所


バン型車両において、扉(後観音扉、後
はね上げ扉及び側片開扉)の取付部構
造が不適切なため、樹脂製ヒンジが大
気のオゾン、紫外線等により劣化し破断
すると、扉解放時に扉が外れ落下して、
作業者に危害を加えるおそれがある。

コーションプレート

「ヒンジ部(ゴム部)に亀裂が
入りましたら早急に交換してくださ

対策追加部品

「安全ベルト」

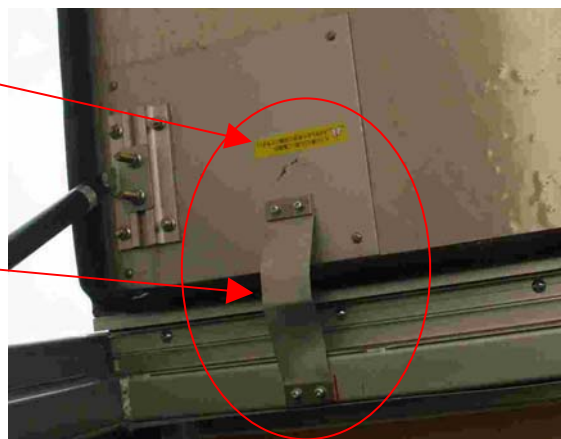

枠内は追加部品を示す。

改善の内容

全車両、扉と扉枠を繋ぐ安全ベルトを上下(後はね上げ扉においては左右)2箇所に取り
付ける。又、当該ヒンジを点検し、亀裂が生じているものは新品に交換する。