



改善箇所説明図

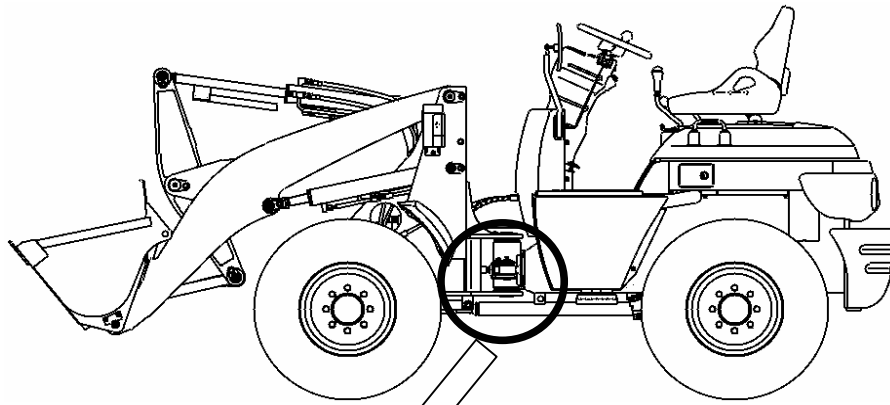

連結部詳細

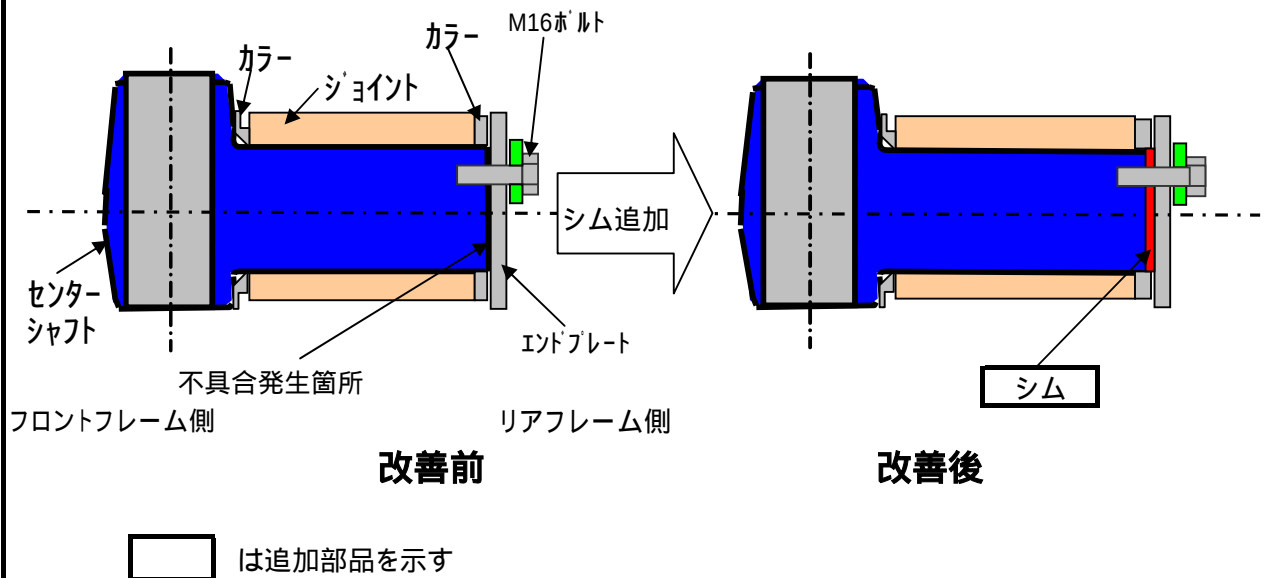

不具合発生箇所

揺動用センターシャフトの加工が不適切なため、シャフトを固定するエンドプレートとシャフトの間に隙間が生じたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、締め付けボルトが緩み、最悪の場合、ボルトとエンドプレートが脱落するおそれがある。

改善の内容

センターシャフトとエンドプレートの間にシムを追加し、締め付けボルトが緩まないようにする。なお、既にボルトに緩みが発生している場合は、ボルトを新品と交換する。

改善後の識別

エンドプレートに白ペンキを塗布する。