


改善箇所説明図

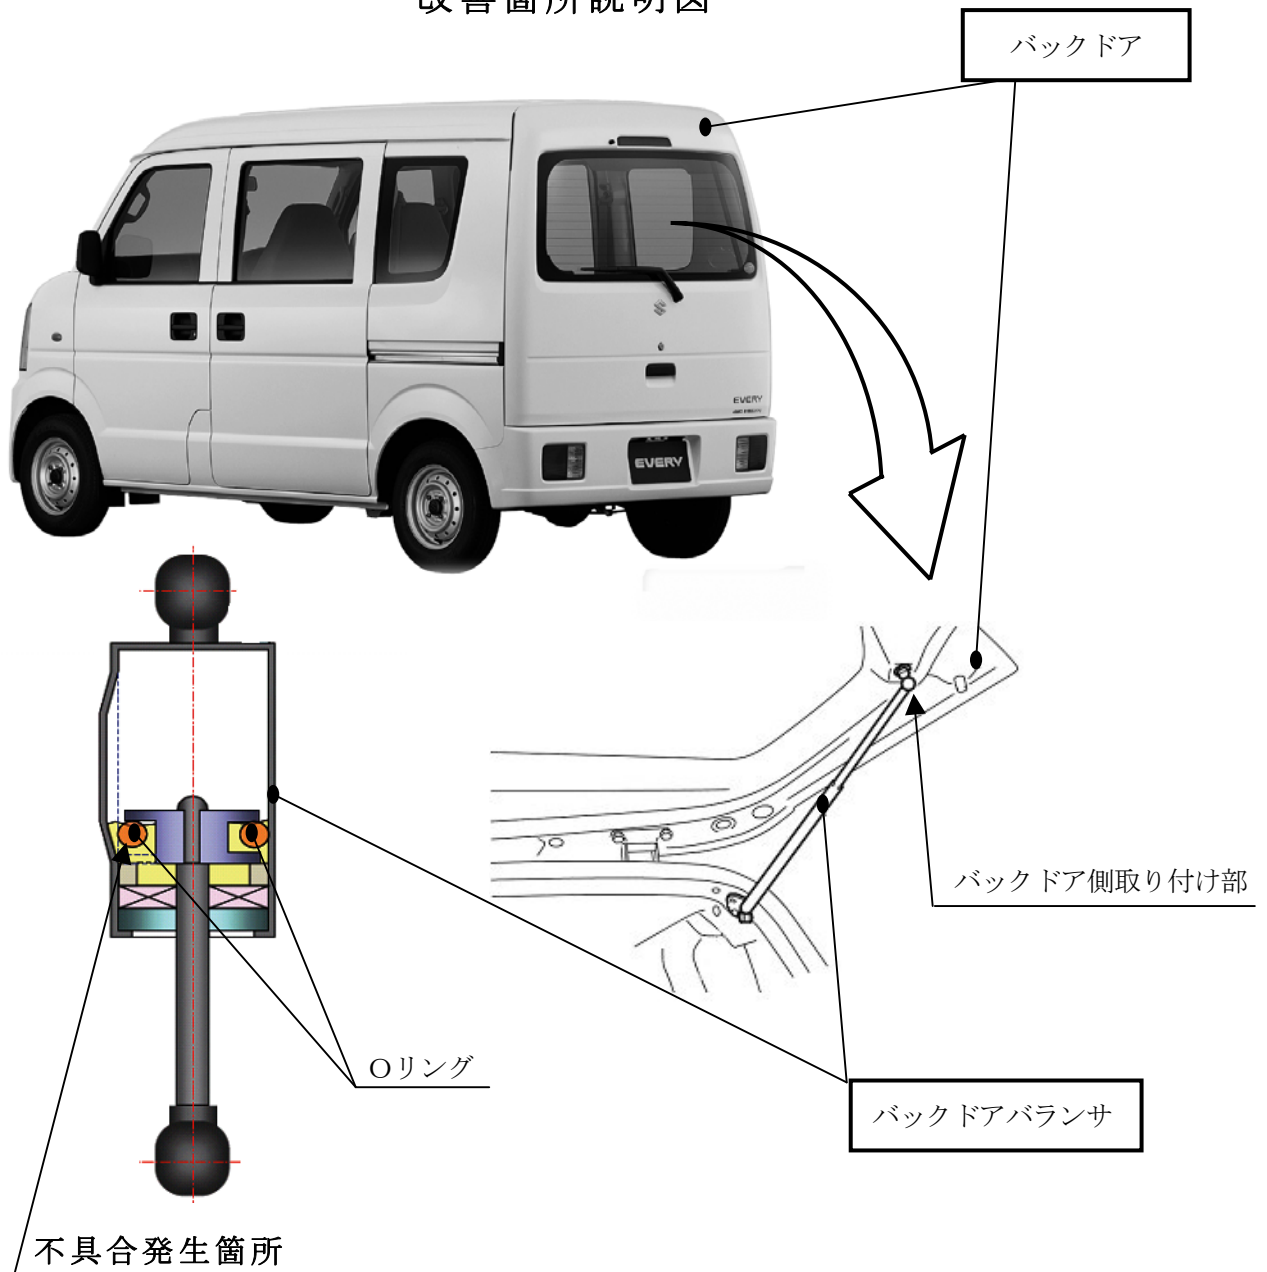

跳ね上げ式バックドアに取り付けられているバランスの製造工程が不適切なため、当該バランスのダンパケース内に残留した洗浄液により、Oリングが膨潤して減衰力が低下し、バックドアの開放速度が速くなるものがあり身体の一部に当たるおそれがある。又は、速く開いた反動でバックドアが上下に揺動し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、バランス取り付け部が破損してバックドアが降下し身体の一部に当たるおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドアバランスを対策品と交換するとともに、バックドアを点検し、亀裂のあるものはバックドアを新品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：IDプレートに緑色のシールを貼付けする。