


改善箇所説明図

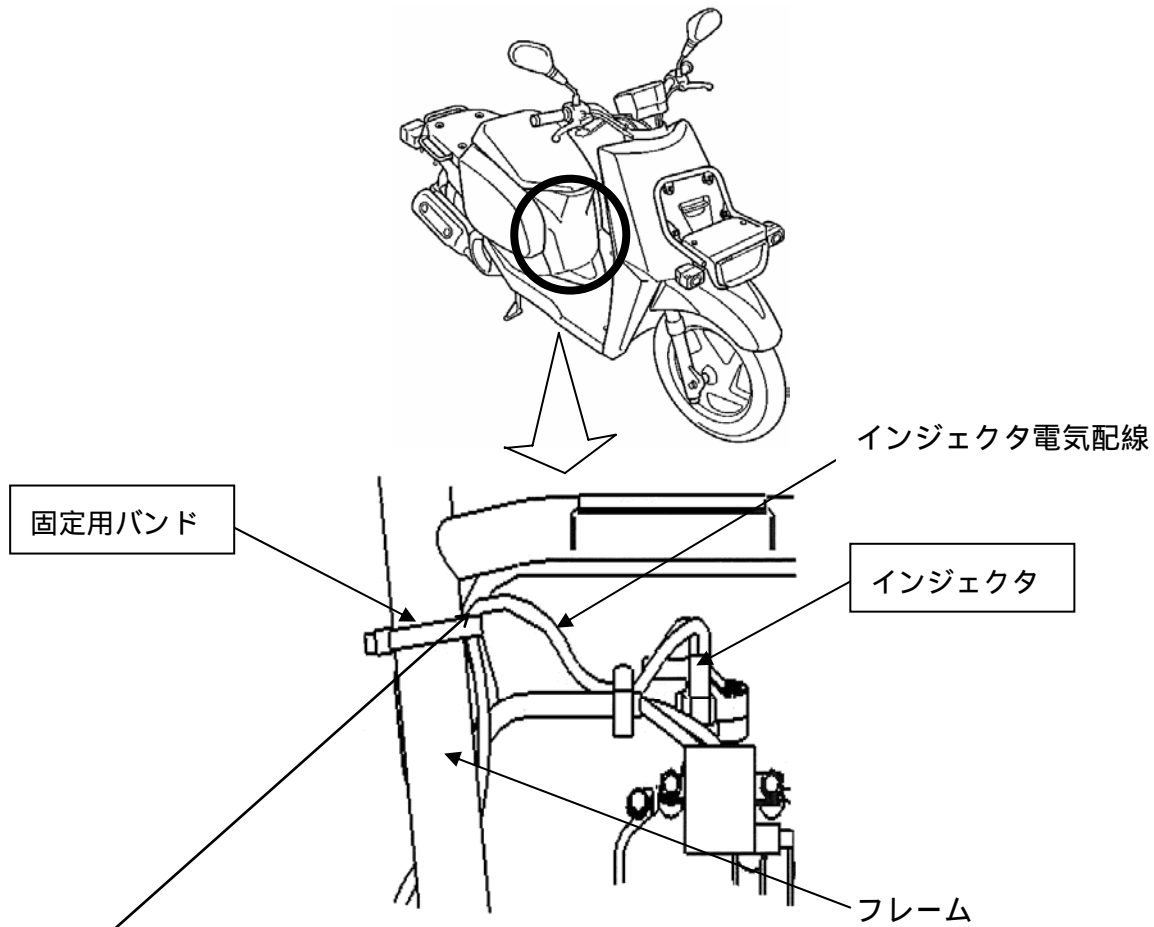


不具合発生箇所

※原動機の燃料噴射装置において、インジェクタの電気配線の固定方法が不適切なため、走行中の車体の揺動により、当該配線が固定用バンド取付部で屈曲を繰り返す場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が断線して原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。


改善前

固定用バンド

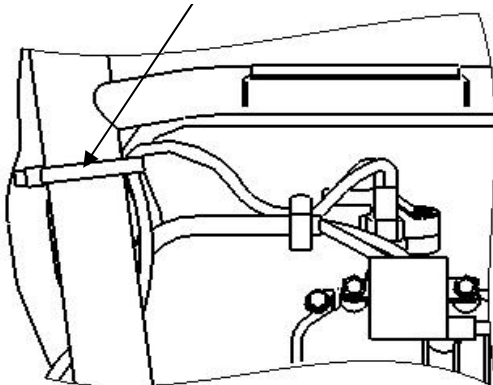

改善後

対策品固定用バンド

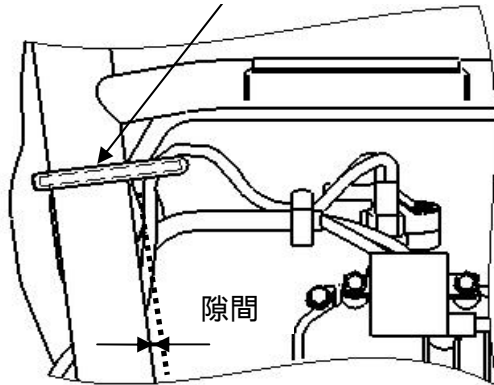

改善の内容：全車両、インジェクタの電気配線の固定用バンドを対策品と交換するとともに、当該配線を点検し、断線しているものはインジェクタを新品と交換する。

識別：メインスタンドブラケット右側に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。