


改善箇所説明図

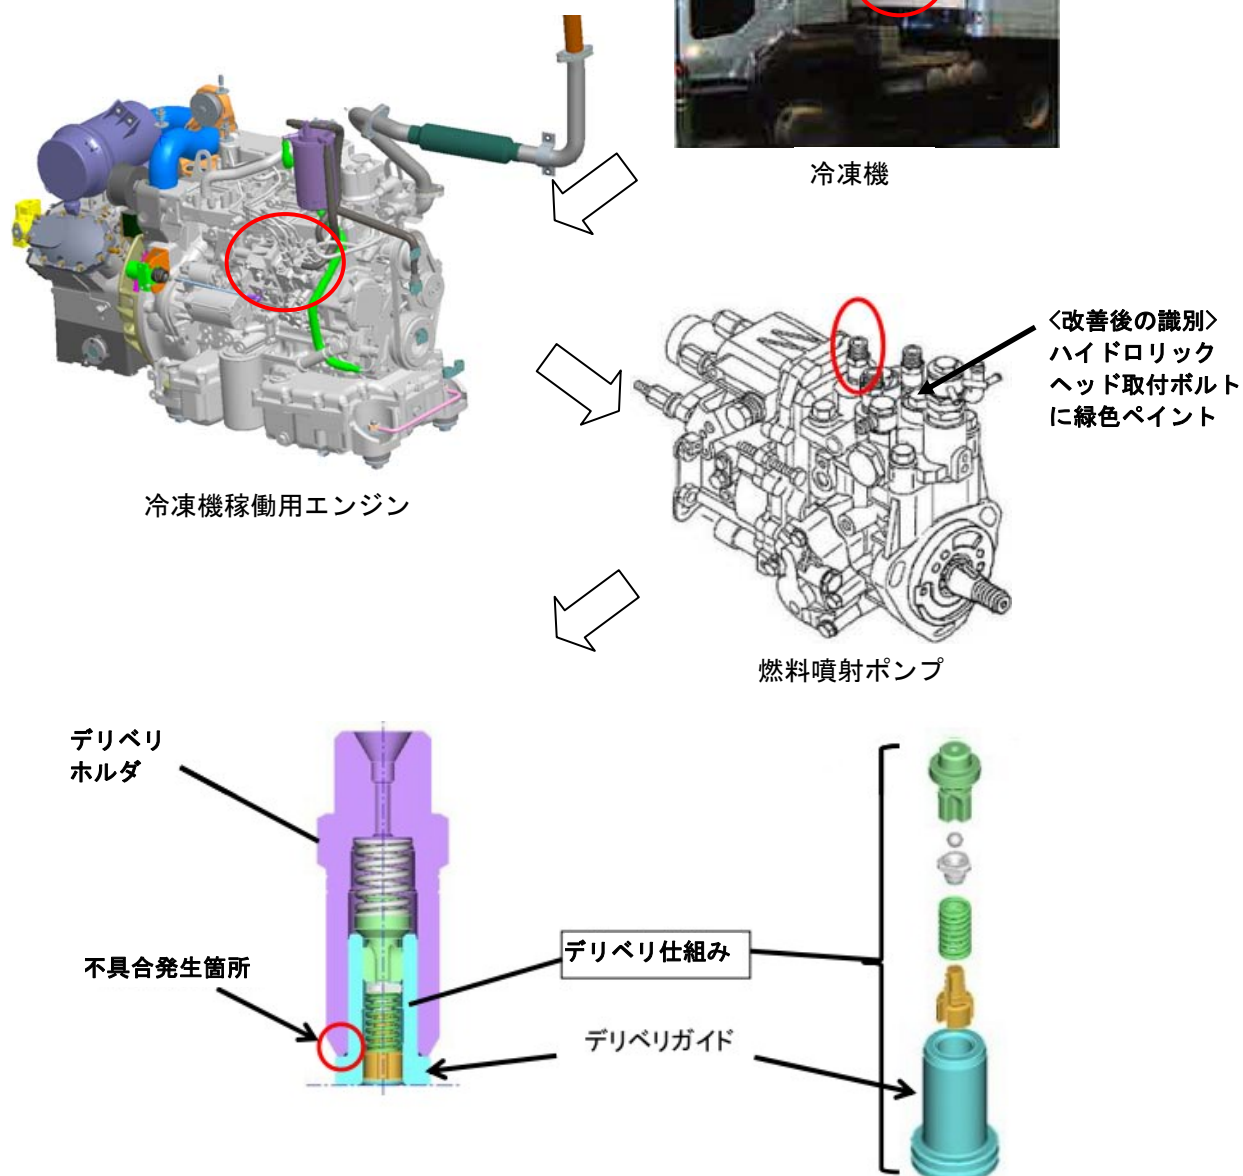

不具合発生箇所

冷凍機を稼働させるための専用エンジンにおいて、燃料噴射ポンプのデリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両の冷凍機用エンジンの燃料噴射ポンプについて、良品のデリベリガイドを組込んだデリベリ仕組みと交換する。

は、交換部品を示す。

識別

燃料噴射ポンプハイドロリックヘッド取付ボルトに、緑色のペイントを塗布する。