


改善箇所説明図②

スライド不良の改善

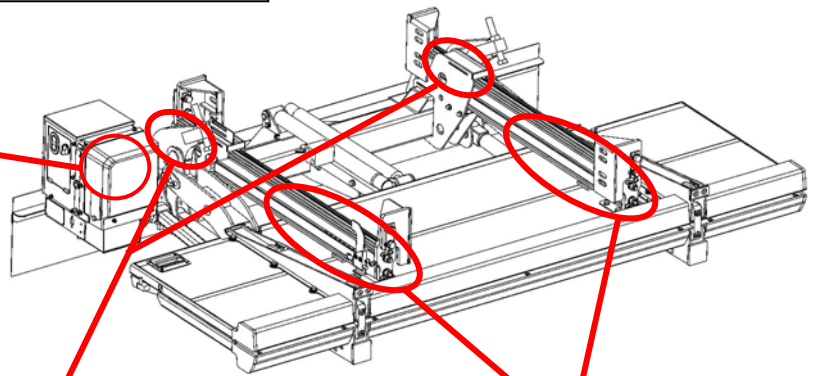


ラジコン受信機+制御ユニット



スライドレールにテールゲートが押し付けられる。

スライドレール



後方下部スライドパッド

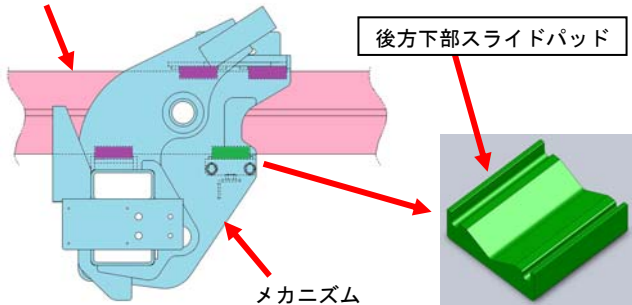

メカニズム

スライドレール


テールゲート

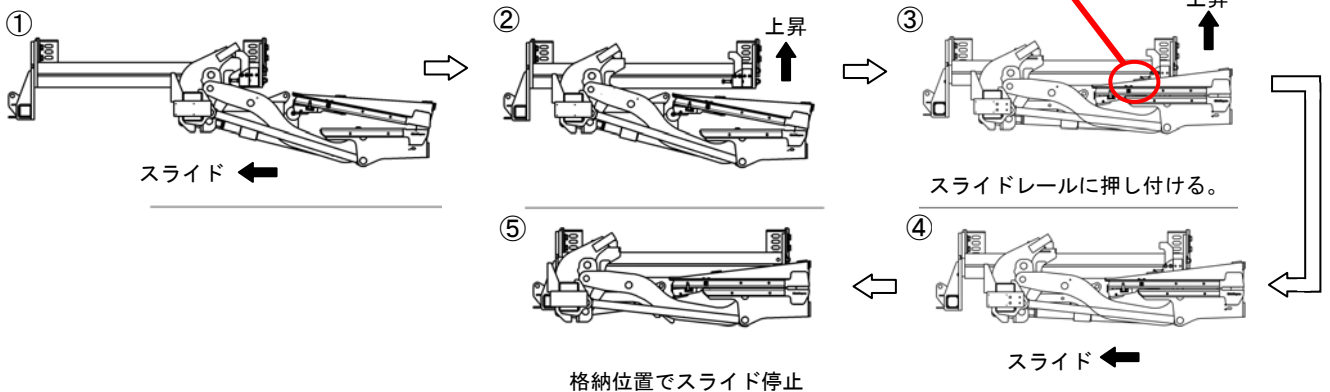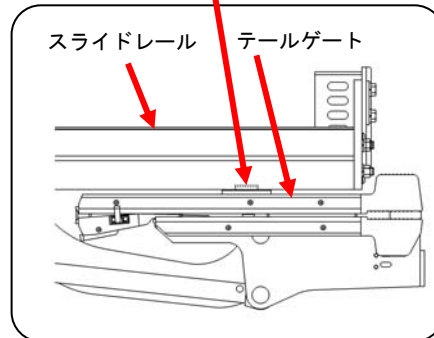

床下スライド格納型テールゲートリフタ装置において、テールゲートリフタを格納させるための動作が不適切なため、テールゲートをスライドレール下面へ押し付けた状態でスライド動作を行うことから、摺動グリースが切れた状態で使用した場合、テールゲートとスライドレールの摺動抵抗が大きくなり、スライド動作が著しく遅くなる。

改善内容：全車両、テールゲートリフタを格納するための制御プログラムを変更する。また、後方下部スライドパッドをグリースだまりを追加した対策型に交換する。

対策型の後方下部スライドパッド

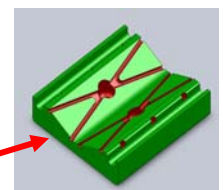

は、改善箇所を示す。

識別：改善実施済車には、製造番号銘板に白色のレ点を入れる。