

改善箇所説明図

 
【不具合発生部位】



油圧パワーユニット



チェック弁

 は、交換部品を示す

ウイングトラックに搭載した油圧パワーユニットのチェック弁において、ピストンの製造が不適切なため、外径が規定値を超えたものがある。そのため、開閉操作の途中でスイッチをOFFにした場合、当該ピストンが定位置に戻らないことがあり、チェック弁内部の作動油が逆流することにより、側壁が停止位置から降下するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、油圧ユニットの番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。

識別: 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.458のステッカーを貼付けする。