



改善箇所説明図

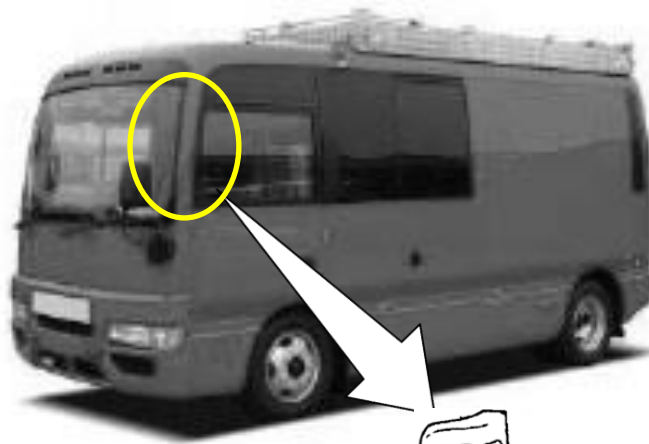

アシストグリップ



アシストグリップ取付部のパネル

取付部の断面図（A-A）

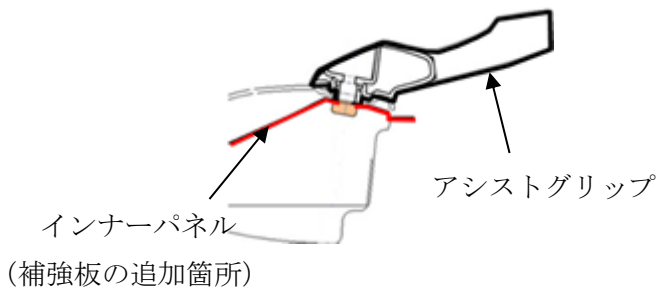

該当箇所

補強板の追加

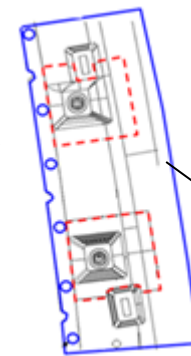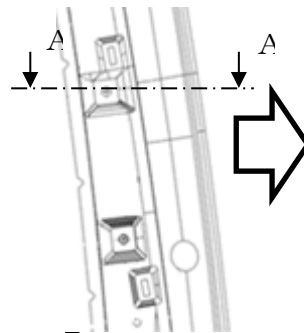

補強板

不具合発生箇所

助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席側アシストグリップ取付部に補強板を追加する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、追加部品を示す。