


改善箇所説明図

(代表機種:コマツ YDN-WA139 通称名:WA80)

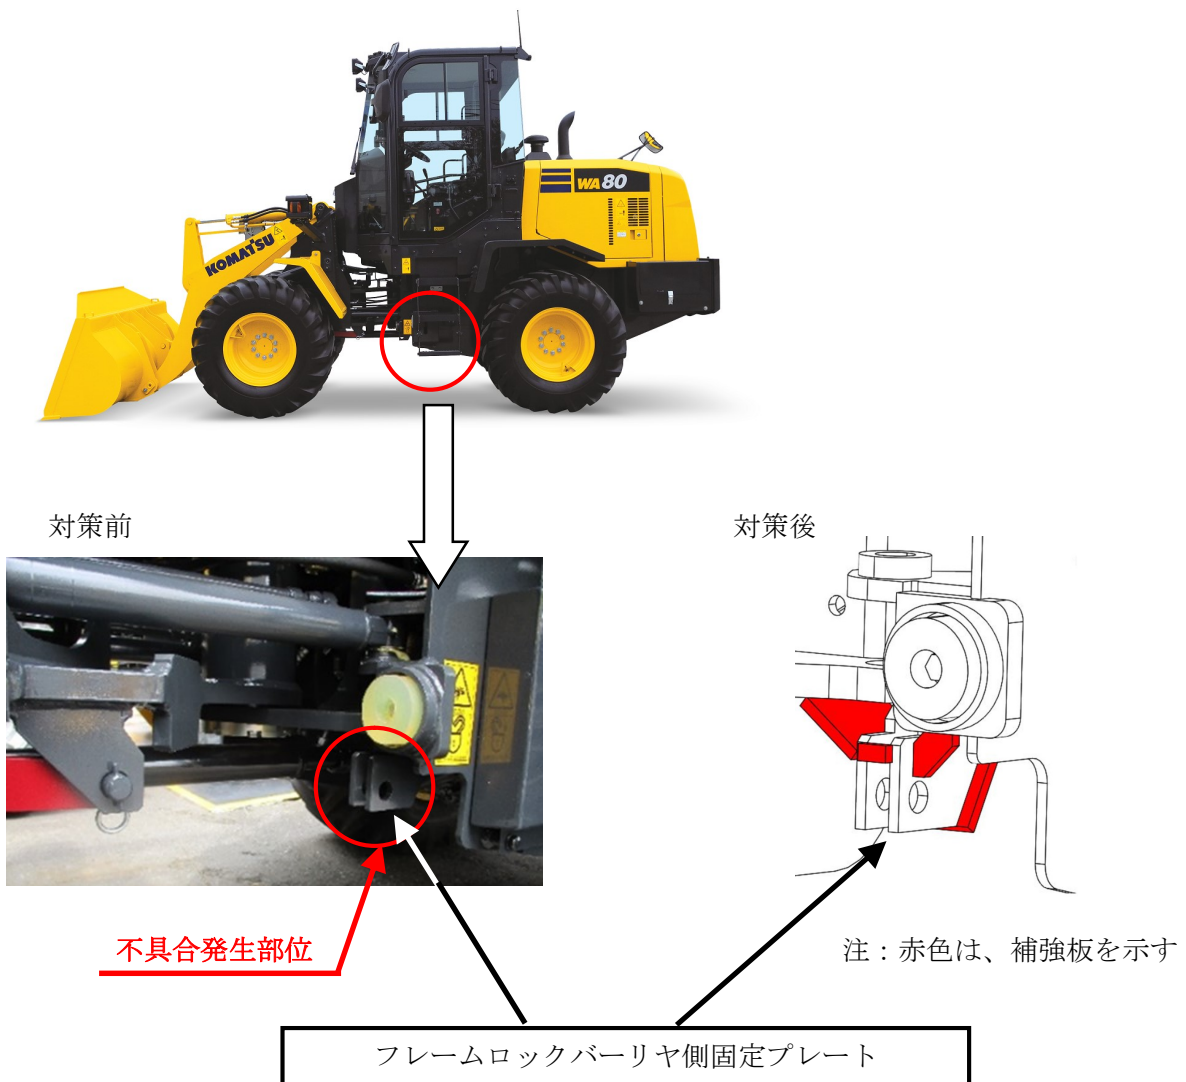

ショベル・ローダーにおいて、点検及び車両運搬時に車台が屈折しないよう固定するフレームロックバーのリヤ側固定プレートの強度が不足しているため、ロック時に操舵を行うと固定プレートが破損することがある。そのため、点検及び車両運搬時の作業者の安全が確保できなくなるおそれがある。

改善対策の内容

全車両、固定プレートに補強板を溶接する。

識別：溶接した補強板で識別。