


改善箇所説明図

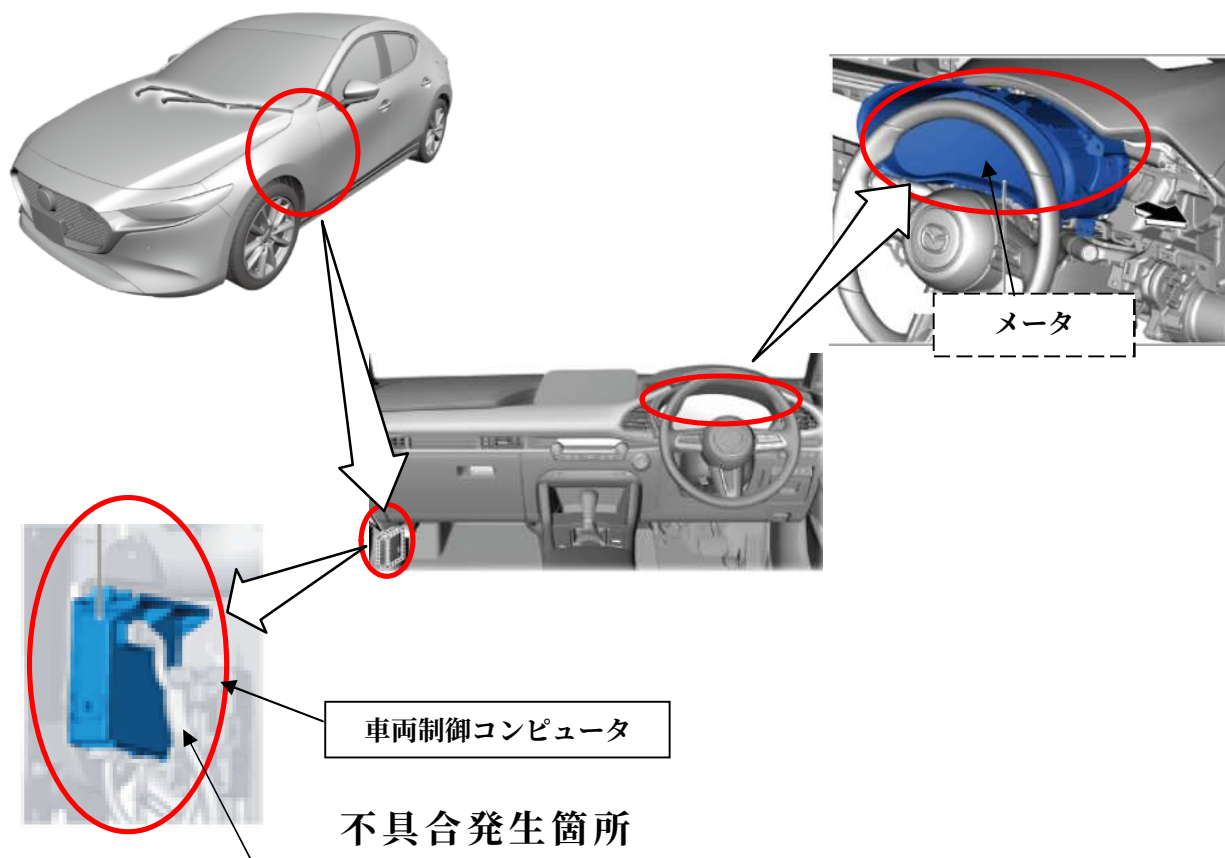

車両制御コンピュータにおいて、スマート・ブレーキ・サポート（ＳＢＳ）の制御プログラムが不適切なため、Ｓ字路の路肩に停車した車両や大きな道路標識などを正しく認識できないことがある。そのため、衝突の可能性がないにもかかわらず障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、ディスプレイに警告表示が出て、最悪の場合、衝突被害軽減ブレーキが作動し、急制動がかかるおそれがある。

改善の内容

全車両、車両制御コンピュータのＳＢＳ制御プログラムを対策プログラムに修正する。
なお、一部の車両はＳＢＳ作動設定の仕様が変更になるため、取扱説明書の変更、メータのプログラム変更を同時に実施する。

識別：左リア・ドア・アッパ・ヒンジ取付けボルト（上側）の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、対策プログラムに修正する部品を示す。
 は、仕様変更に伴いプログラム修正する部品を示す。