


## 改善箇所説明図

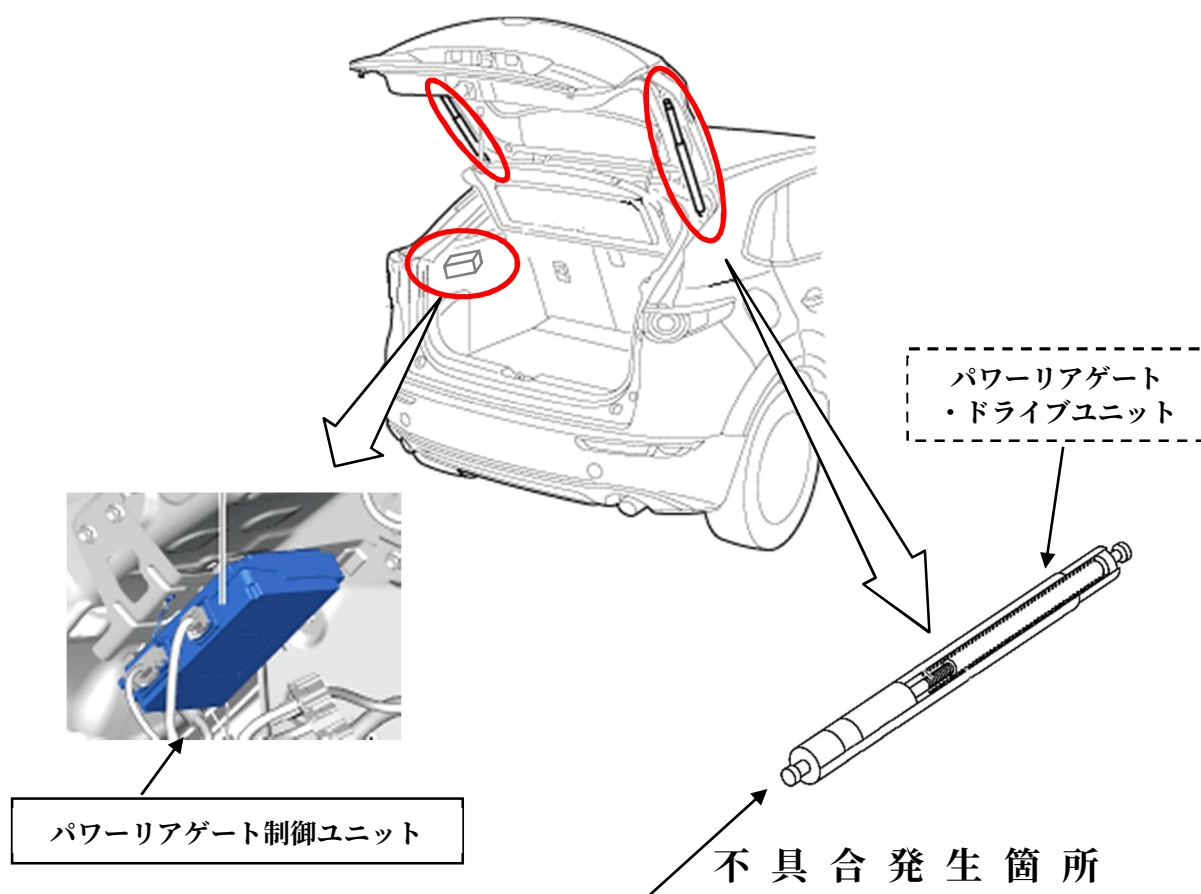

パワーリアゲートにおいて、パワーリアゲート・ドライブユニットの保持力設定が不適切なため、高温環境下での保持力が不足しているものがある。そのため、坂道に駐車する等してリアゲートを全開した場合、全開状態を保持できずにリアゲートが下がるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パワーリアゲート制御ユニットのプログラムを対策プログラムに修正する。また、パワーリアゲート・ドライブユニットの製造番号を点検し、保持力が不足しているものは良品と交換する。

識別：左リア・ドア・アッパ・ヒンジ取付けボルト（上側）の頭に黄ペンを塗布する。

注)   は、対策プログラムに修正する部品を示す。  
  は、点検の結果、交換する部品を示す。