


改善箇所説明図

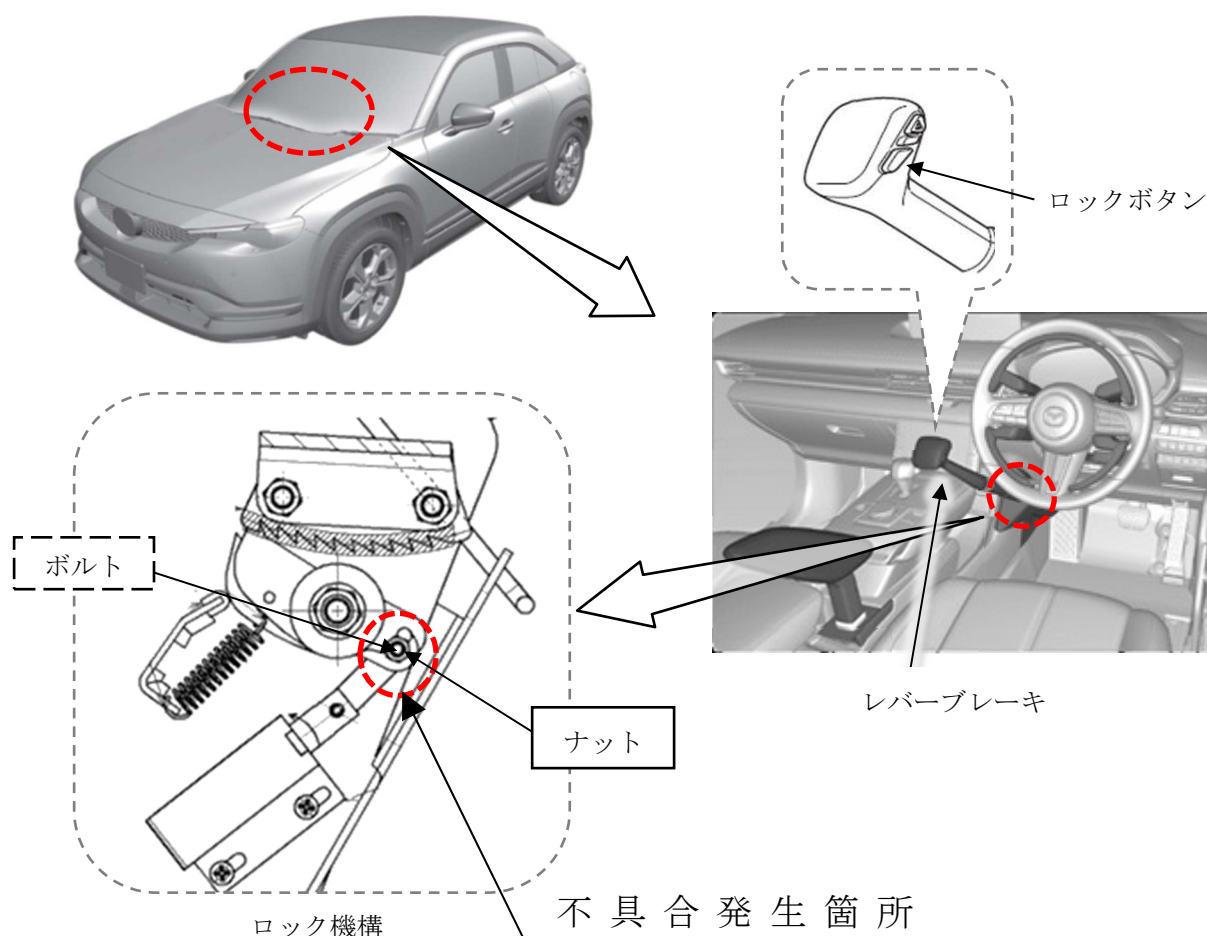

福祉車両（手動運転装置付車）のレバーブレーキにおいて、ブレーキを保持するためのロック機構を固定するナットの締め付けが不適切なため、緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けた場合、レバーブレーキをロックしにくくなり、最悪の場合、ナットが外れてロックできなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、締め付けボルトを対策品に交換し、正規トルクで締め付ける。

識別：左リアドア・ロアヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、正規トルクで締結する部品を示す。
 は、交換する部品を示す。