


## 改善箇所説明図


### スライドアップシート




スライドアップシート サーミスタ組み付け部  
(スライドアップシート左横から見た断面図)

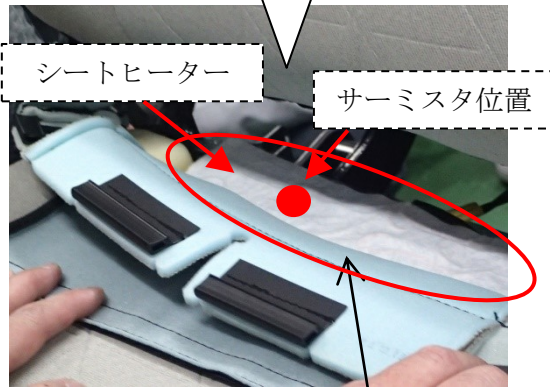

シートクッションカバーを  
はがした状態

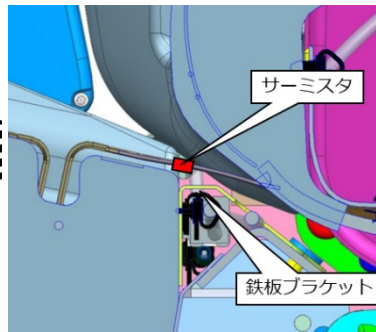

＜現行品＞  
サーミスタがブラケット  
(鉄製)の上にある

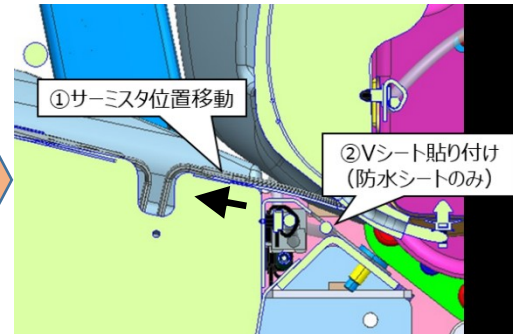

＜対策品＞  
・サーミスタをクッションパッド  
の上に移設する  
・防水シート車はブラケットに  
断熱シートを貼り付ける

### 不具合発生箇所

シートヒーター付きスライドアップシートにおいて、シートヒーターのサーミスタ（温度制御センサー）の取り付け位置が不適切なため、シートヒーター作動時に温度制御に入るのが遅く温度が高い状態が続くものがある。そのため最悪の場合、着座しているお客様が低温やけどを起こすおそれがある。

### 改善の内容

- ・全車両、スライドアップシートシートヒーターのサーミスタの位置をハーネスブラケット上からシートクッションパッド上に移動させる。
- ・防水シート仕様車はハーネスブラケットに断熱シートを貼る。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。