
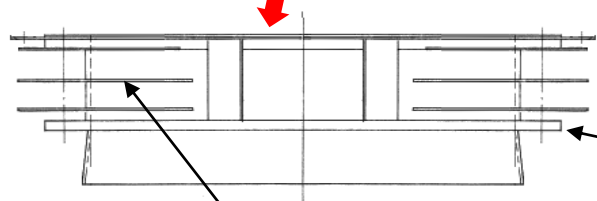


改善箇所説明図

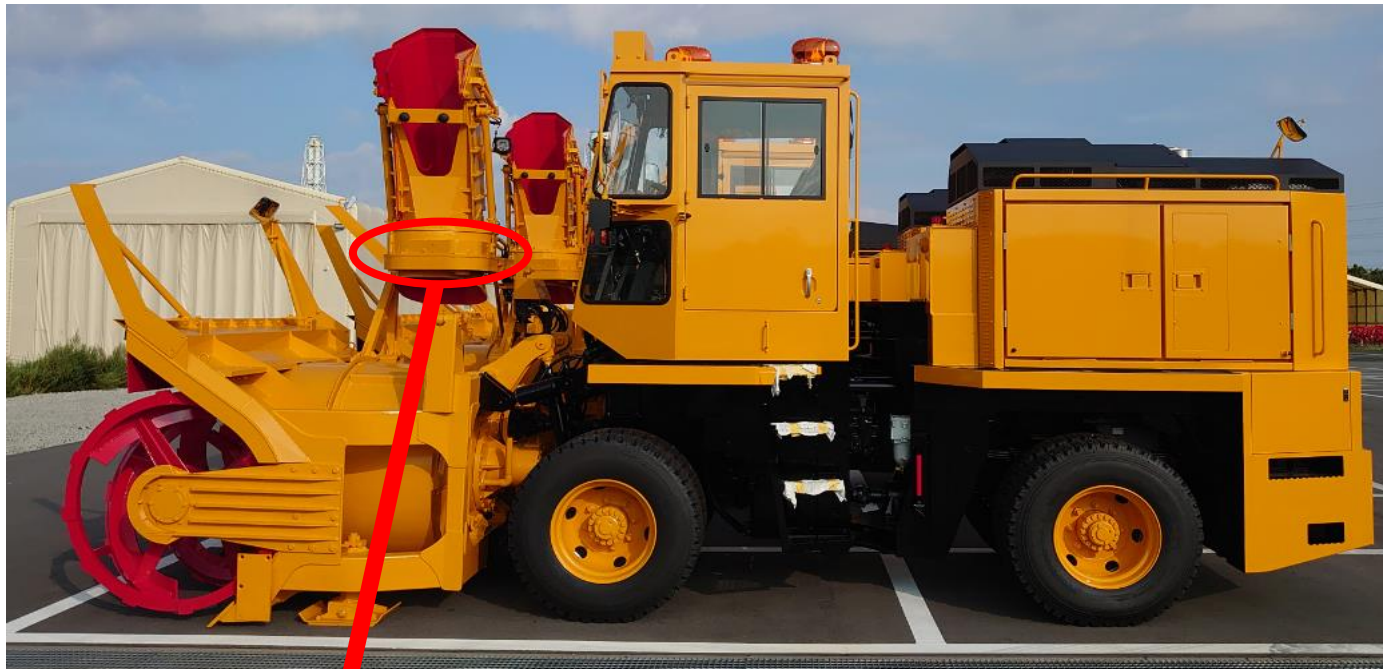

シュート回転リング

不具合発生箇所

不具合発生箇所

ロータリ除雪装置のシュート回転リングにおいて、製造工程が不適切なため、油圧ホースを保護するスプリングと回転リングとのクリアランスが確保できず、回転時に回転リングとスプリングが干渉することがある。そのため、回転時に保護スプリングの動きが阻害され、油圧ホースの接続部が損傷して油が漏れるおそれがある。

改善内容

シュート回転リングの正規品に交換し、付随する部品（ホース、スプリング、電線）を、新品に交換します。

識別：車台番号打刻の下四桁目右部に黄色ペイントを塗布する。