


改善箇所説明図


(1) 燃料計量器

改善前

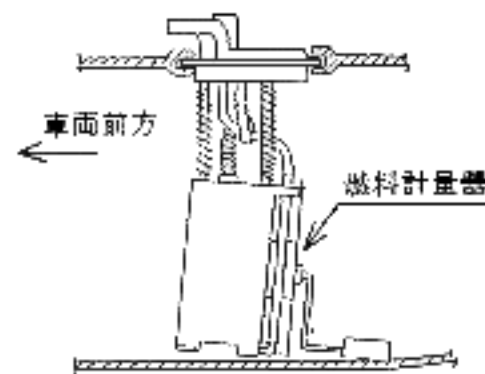

燃料計量器が斜めに取り付けられている。

改善後

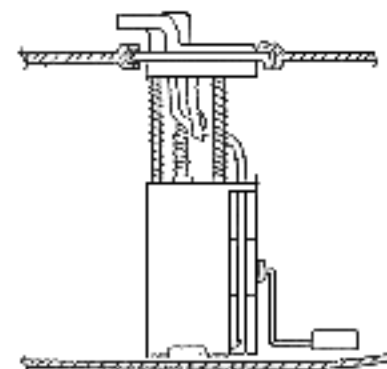

改善方策

燃料計量器の取付け状態を
適正な状態に修正する。


注： 内は改善部品を示す。

(2) IC (集積回路)



不具合発生箇所 2

IC (集積回路) のプログラミングが一部不適切なため、デジタルで表示される走行可能距離が実際よりも多く表示される場合がある。

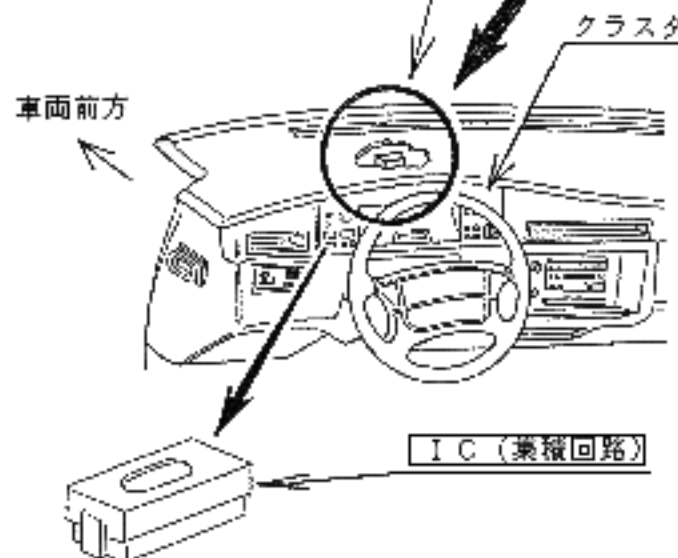

改善方策

IC (集積回路) をより正確な演算能力を持つ
改善部品と交換する

樹脂製燃料タンク

燃料計量器



識別：
燃料タンク ストラップ
取り付けボルト頭部に白
ペイントを塗布する。

不具合発生箇所 1

燃料計量器のフロート先端がタンク底部と接触し最下位 (燃料計が0を示す位置) まで下がらないため、タンク内の燃料がない状態でも燃料計は残量があるように表示する場合がある。