


改善箇所説明図


改善箇所

ハンドル部のエアバッグ用配線コネクタのガイドステーに製造不良のものがあるため、ガイドステーが外れてコネクタが接触不良となり、前面衝突時にエアバッグが作動しないおそれがある。


改善前

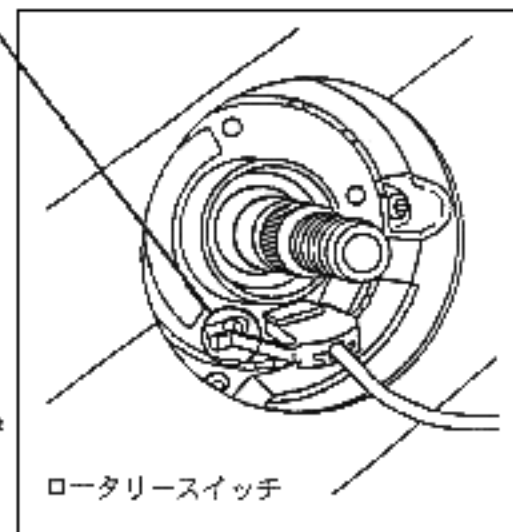

改善後

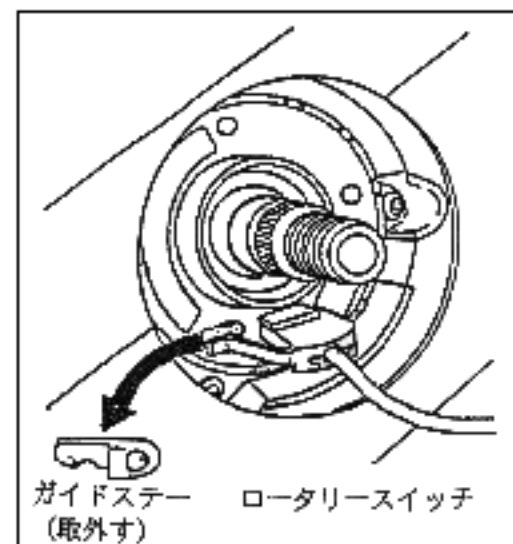

ロータリースイッチ

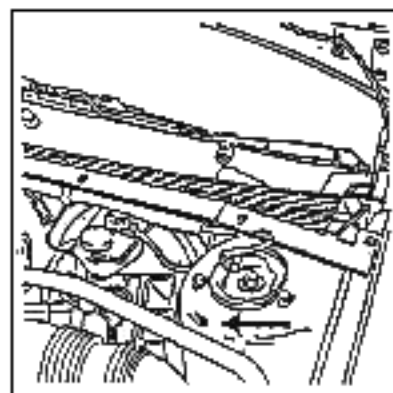

作業終了識別

上記作業終了後、左側ストラット上部に黄色いペイントマークを塗布する。

改善内容

全車両、当該コネクタを点検し、ガイドステーを取外す。