


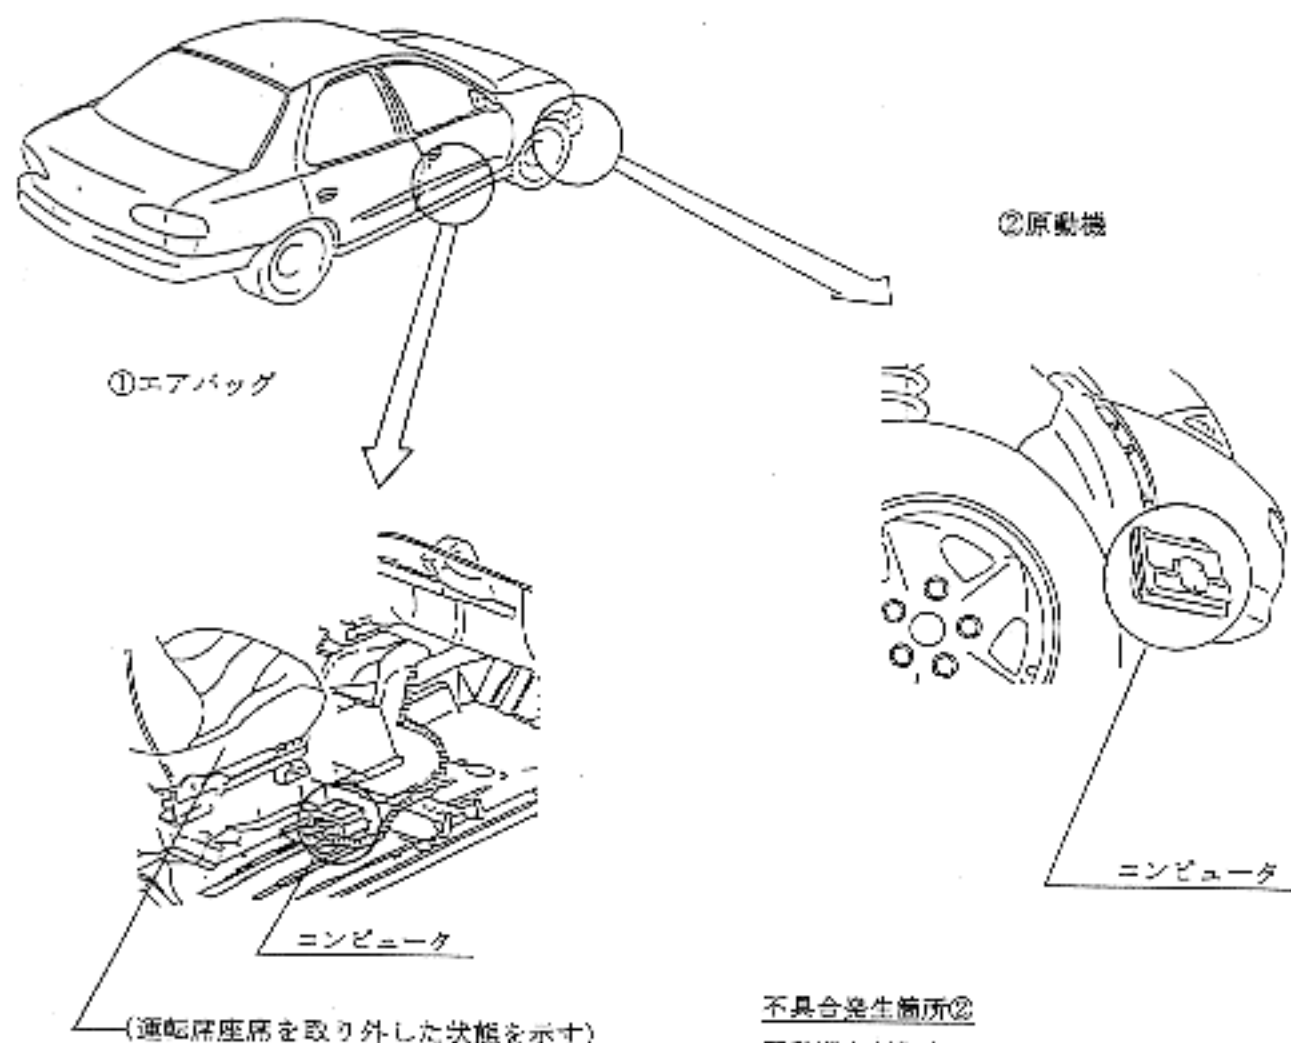

不具合発生箇所①

エアバッグを制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、直進の下方向からの衝撃あるいは低い速度での衝突でエアバッグが閉くおそれがある。

改善の内容

コンピュータのプログラムを変更する。

作業終了の識別

①②共、エンジンルーム内ABSモジュレータの取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。

不具合発生箇所②

原動機を制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、渋滞路走行時等に軽くアクセルを踏込んだ場合、また、原動機始動直後、降坂路等を走行した場合、原動機の回転が不安定になり、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

コンピュータのプログラムを変更する。

識別プログラム番号：不具合番号 — 対策番号

96年モデル 16234423 — 09354203

97年モデル 16246973 — 09363523

98年モデル 09351423 — 09364463