



改善箇所説明図

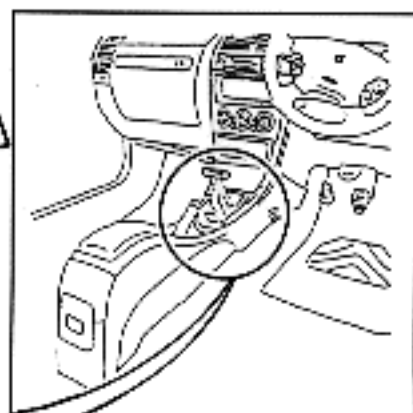


センタコンソール部

センタコンソール
(左側の面)

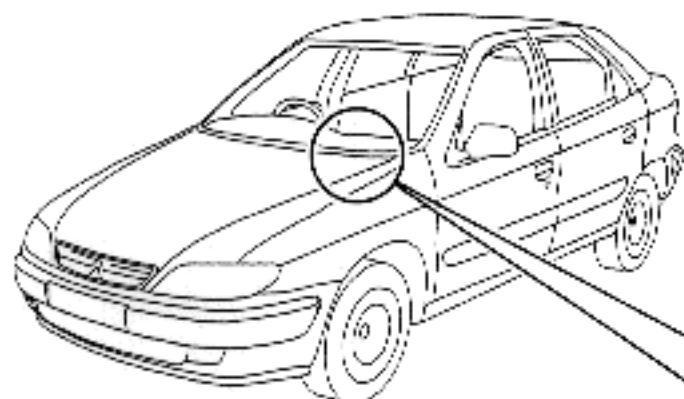

防音材部

防音材

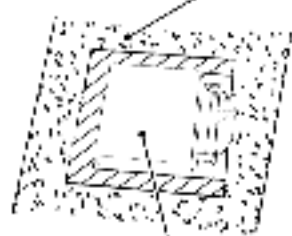

エアバックコントロール装置

不具合発生箇所


車室内にあるエアバックコントロール装置にセンタコンソール及び防音材が干渉しているため、当該エアバックコントロール装置内の衝撃波センサーに影響を及ぼすものがあり、衝突時のエアバックが展開するまでの時間が設計上の所要の時間より遅くなるおそれがある。

改善内容

全車両点検し、当該エアバックコントロール装置とセンタコンソール及び防音材との干渉をなくすため、センタコンソール及び防音材の一部を削除する。

注:  部は削除部分を示す。

識別: エンジンルーム内左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布する。

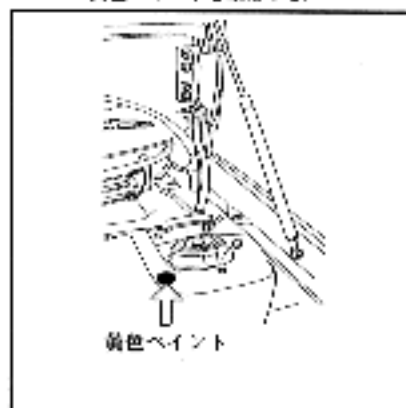

黄色ペイント