
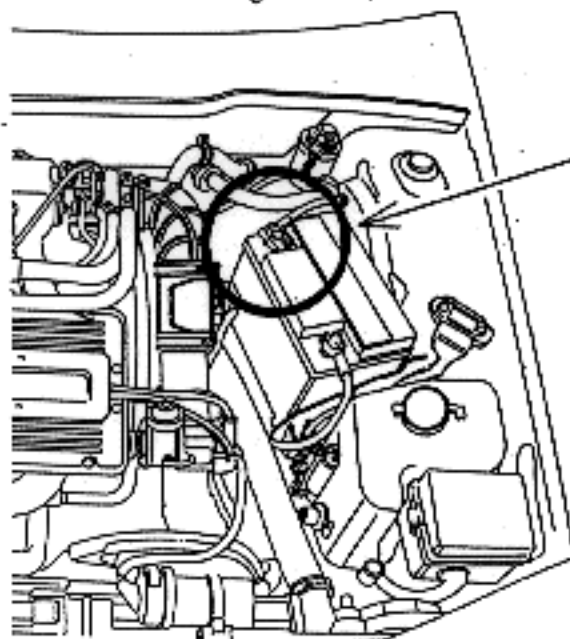


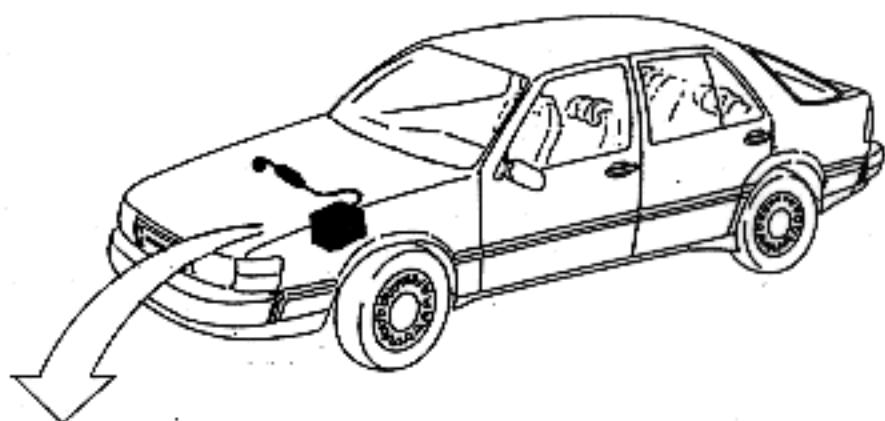



不具合発生箇所

バッテリーケーブルのプラス側コネクタ
締付ボルトの径が小さいため、締付力
が低下するものがあり、そのままの状態
で使用を続けると、ターミナルとコネク
ターの接合不良状態となり、原動機の始
動に時間を要する場合がある。

<改善の内容>

バッテリーケーブルを対策品と交換する。

- ターミナル締付ボルト径 8mmから 8mm に変更
- ターミナル締付トルク 4Nmから 10Nm に変更

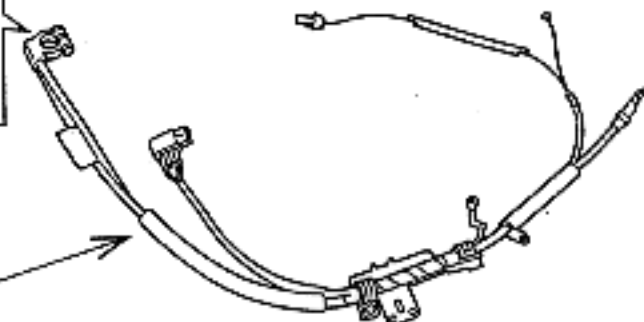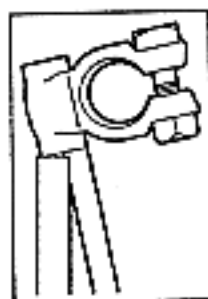

バッテリーケーブル

内は交換部品を示す。