
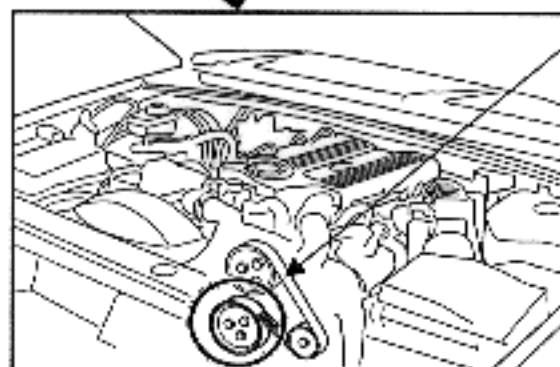



改善箇所説明図

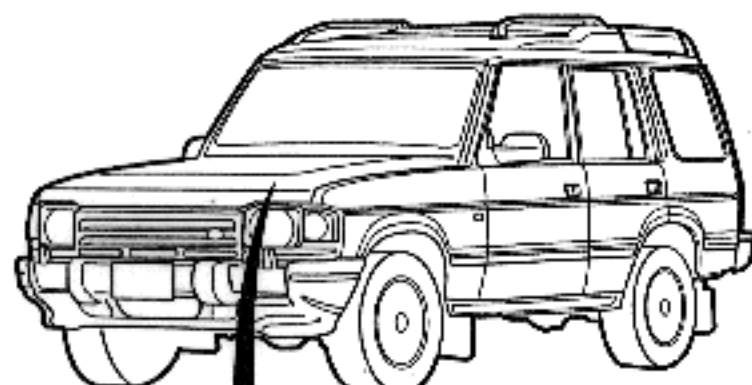

不具合箇所

かじ取り装置のパワーステアリング・ポンプにおいて、ポンプの駆動軸に製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該駆動軸が破損し、最悪の場合、パワーステアリングの機能が損なわれるおそれがある。

パワーステアリング ポンプ

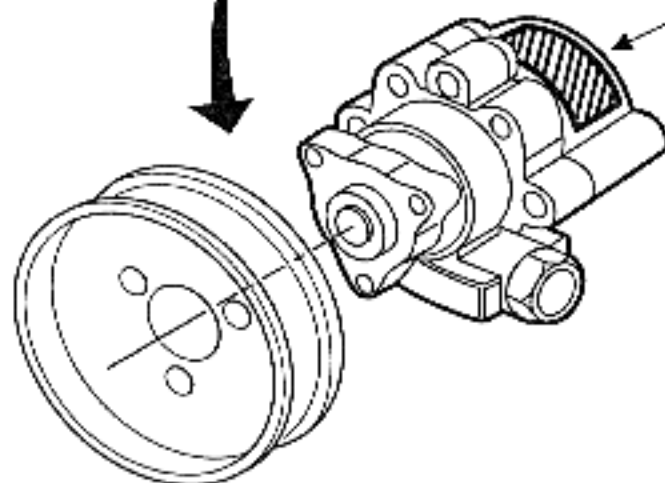

改善の内容

全車両、パワーステアリング・ポンプのラベルを確認し、当該ポンプが不良品に該当する場合（日付が 12-07-97 以前）又はラベルが判読できない場合には良品と交換する。

良品	不良品
HA 12-07-97 ANR2157 HE 1205082/31 ラベルの日付が 12-07-97 以降	HA 11-07-97 ANR2157 HE 1205082/31 ラベルの日付が 11-07-97 以前

注： は交換部品を示す