



改善箇所説明図

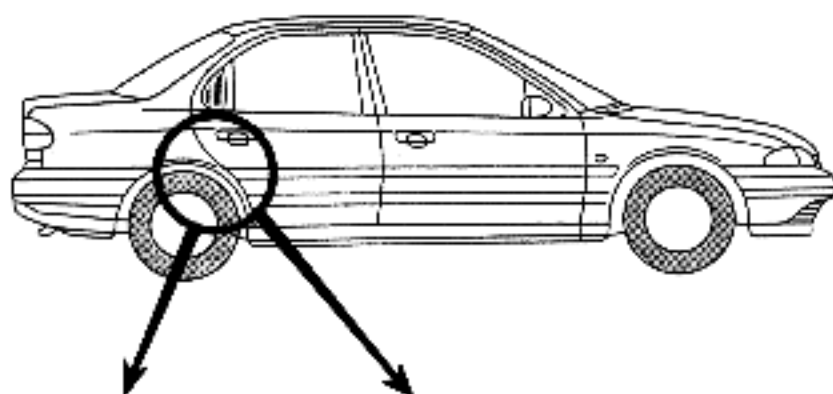

セダンは後輪ホイールアーチに取り付けられている。

ワゴンにはリアアクセル上部に取り付けられている。

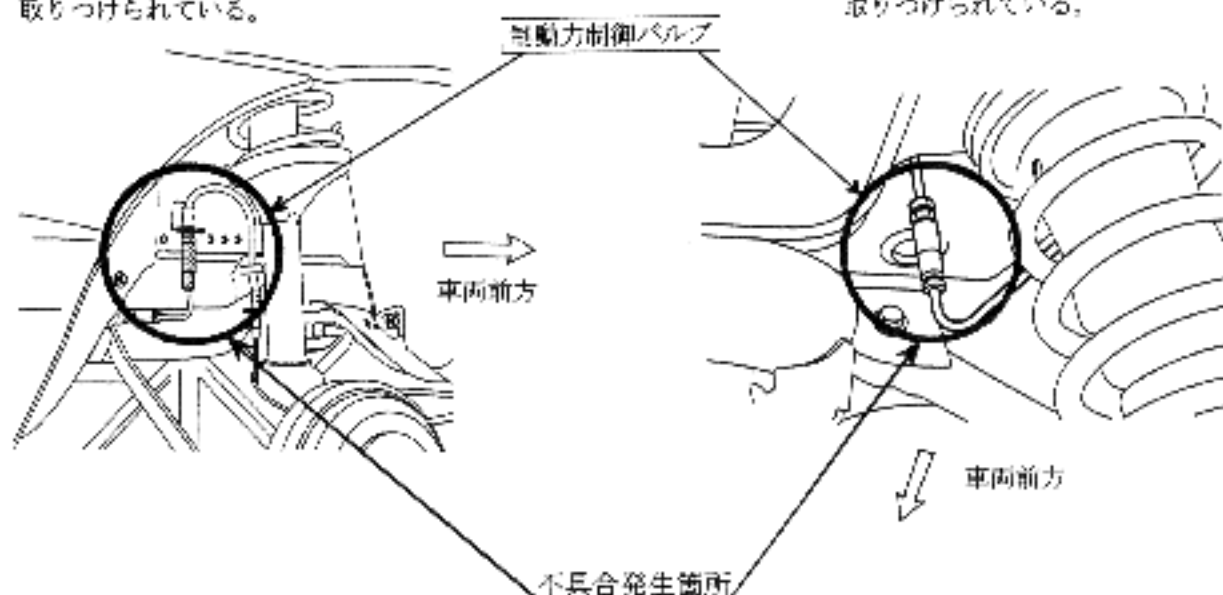

後輪ブレーキの制動力を制御するバルブの気密が不適切なため、凍結防止剤（塩）が撒かれた道路等を走行後そのままの状態で使用を続けると、路面から巻き上げられた塩水等によりバルブ内のピストン摺動部が腐食し、最悪の場合、当該バルブが作動しなくなり、安定した制動が得られなくなる。

改善の内容

全車両、当該制御バルブを左右共対策品と交換する。



対策品には黒いラバーのダストブーツが巻かれている。

注： は交換部品を示す。